

Archivado: Viernes 18 de abril de 2025 10:14:46 AM

De: [Amanda Froman](#)

Enviado: Viernes 11 de abril de 2025 7:06:34 PM

Para: [Baitong Chen](#) [Nathaniel Dicke](#) [Christina Ojeda](#)

Cc: [Steve Cassulo](#) [Nicole Ward](#) [Kelly Kincella](#) [Kate Logan](#)

Asunto: Vertedero de Chiquita Canyon – Caso No. 6177-4: Informe de Fugas (Condición 27(e))

Importancia: Normal

Sensibilidad: Ninguna

[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]

Todos,

Conforme a la Condición 27(e) de la Orden de Depuración Estipulada del Caso No. 6177-4, Chiquita Canyon, LLC (Chiquita) proporciona el siguiente informe de un derrame de condensados/lixiviados, en base a lo que sabe Chiquita actualmente sobre el evento:

(1) la fecha y la hora de la fuga o el derrame

0. 0. El derrame se descubrió el 10 de abril de 2025 aproximadamente a la 3:00 AM p.m.

(2) designación del área inspeccionada

1. 1. Se derramaron condensados y lixiviados no peligrosos desde un caño ubicado en la cuadrícula 241. Los líquidos del derrame no llegaron a ningún canal de aguas pluviales ni a cualquiera de los embalses de aguas pluviales.

(3) el nombre de la persona que descubrió la fuga o el derrame

2. 2. Elmer Sandoval (contratista)

(4) reconocimiento escrito indicando que se tomó o no se tomó una acción correctiva con la justificación por las que se tomaron estas acciones

0. 0. Al descubrir el derrame, personal de SCS Engineers construyó inmediatamente un terraplén para contener el líquido y reconectó una brida ciega para detener el flujo de líquidos que provenía de la tubería. Los contratistas después agregaron tierra a la zona afectada y removió la tierra sucia. La limpieza comenzó cuando dejaron de fluir líquidos de la tubería y se completó al día siguiente, el 11 de abril.

(5) un análisis de la causa raíz indicando por qué y cómo ocurrió la fuga o el derrame

0. 0. En base a lo que sabe actualmente Chiquita, parece ser que, al realizar el mantenimiento de la tubería, comenzó a fluir líquido de una tubería que estaba tendida en una zona baja, cuando se estaba colocando la tubería para su conexión, dando como resultado un derrame de condensados y lixiviados no peligrosos desde la tubería hacia el vertedero revestido.

(6) la cantidad estimada de la fuga o el derrame

1. 1. Chiquita estima de forma conservadora que se derramaron aproximadamente 300 galones de condensados y lixiviados no peligrosos

(7) acciones correctivas para evitar futuras ocurrencias

- * Chiquita instaló un sistema de contención debajo de la tubería para remover líquidos y minimizar la posibilidad de que ocurran derrames al realizar futuros mantenimientos.

Atentamente,

Amanda Froman

Gerente de Cumplimiento del
Vertedero de Chiquita Canyon
Waste Connections, Inc.
(central) 661-625-1409