

Archivado: Jueves 5 de febrero de 2026 1:46:59 PM
De: [Sarah Phillips](#)
Enviado: Miércoles 4 de febrero de 2026 7:31:33 PM
Para: [Baitong Chen](#)
Cc: [Matt Breuer](#)
Asunto: Vertedero de Chiquita Canyon – Caso No. 6177-4: Informe de Fugas (Condición 27(e))
Importancia: Normal
Sensibilidad: Ninguna
Adjuntos: [Outlook-Descriptio.png](#); [Outlook-Descriptio.png](#)

Todos,

Conforme a la Condición 27(e) de la Orden de Depuración Estipulada del Caso No. 6177-4, en base a lo que se sabe actualmente sobre el evento, Chiquita Canyon, LLC (Chiquita) proporciona el siguiente informe que detalla un derrame de lixiviados característicamente peligrosos en la cuadrícula 178 asociado al Grupo A relacionado al pozo número CV-2206.

(1) la fecha y la hora de la fuga o el derrame;

0. El derrame se descubrió el 3 de febrero de 2026 aproximadamente a las 6:40 a.m.

(2) designación del área inspeccionada;

- Se derramaron líquidos característicamente peligrosos asociados al Grupo A de un caño relacionado con el pozo número CV-2206 en la tierra de la cubierta geosintética en la cuadrícula 178. El líquido del derrame no ingresó al canal de aguas pluviales ni a la cuenca de aguas pluviales.

(3) el nombre de la persona que descubrió la fuga o el derrame;

0. Eric Gutiérrez

(4) reconocimiento escrito indicando que se tomó o no se tomó una acción correctiva con la justificación por las que se tomaron estas acciones;

- Al descubrir el derrame, personal de Chiquita elevó el caño y volvió a colocar la tapa para detener el flujo de líquido.

(5) un análisis de la causa raíz indicando por qué y cómo ocurrió la fuga o el derrame;

0. En base a lo que sabe Chiquita actualmente, el derrame parece haber ocurrido mientras se estaba moviendo el caño tapado de 6 pulgadas. Se movieron las correas y el caño y se aplicó presión a la tapa, haciendo que se desprendiera y derrame líquido. Chiquita atribuye este derrame a un error del operador externo.

(6) la cantidad estimada de la fuga o el derrame;

1. Chiquita estima de forma conservadora que se derramaron aproximadamente 10-15 galones de líquido característicamente peligroso, asociado al Grupo A.

(7) acciones correctivas para limpiar y/o remover la fuga o el derrame;

- Además de las medidas tratadas arriba, se quitó la tierra impactada y se lo colocó en un contenedor para la correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 1 hora y 20 minutos.

(8) acciones correctivas implementadas o a ser implementadas, que incluyen un plazo estimado, para evitar futuras recurrencias;

0. Chiquita analizó con el contratista relevante que las correas debían colocarse más lejos de las puntas y las tapas de los caños.

(9) el tipo de afiliación del operador involucrado en la causa raíz;

0. Un contratista externo estuvo involucrado en la causa raíz de este derrame.

(10) ya sea que las personas involucradas en la causa raíz hayan recibido capacitación previamente en las operaciones aplicables para evitar fugas o derrames; y

1. Chiquita no proporciona capacitación a sus contratistas; pero se analizan con regularidad las prácticas apropiadas para minimizar el potencial de fugas y derrames. Se capacitó al personal de Chiquita sobre las operaciones para evitar fugas y derrames.

(11) la cantidad de veces que personas involucradas en la causa raíz estuvieron involucradas previamente en la causa raíz de una fuga o derrame de lixiviados.

- Hasta donde sabe Chiquita, ninguna persona involucrada en la causa raíz de este derrame había estado involucrada previamente en la causa raíz de una fuga o derrame.

Sarah Phillips

248.930.2779

Gerente de Cumplimiento Corporativo

Waste Connections

