



24 de marzo de 2026

Por e-mail

Baitong Chen, Ingeniero en Calidad del Aire, bchen@aqmd.gov
Nathaniel Dickel, Ingeniero S nior de la Calidad del Aire, ndickel@aqmd.gov
Christina Ojeda, Inspectora de la Calidad del Aire, cojeda@aqmd.gov
Distrito de gesti n de la Calidad del Aire de la Costa Sur
21865 East Copley Drive
Diamond Bar, California 91765-4182

Ref.: Informe de Inspecci n Semanal de Lixiviado de Chiquita Canyon, LLC sobre el Orden de Depuraci n Estipulado (Caso No. 6177-4), Condici n 27(c)

Todos:

Conforme a la Condici n 27(c) del Orden de Depuraci n Estipulado en el Distrito de gesti n de la Calidad del Aire de la Costa Sur en el Caso No. 6177-4, (la "Orden") Chiquita Canyon, LLC ("Chiquita") adjunta una compilaci n de registros de inspecciones de filtraci n de lixivios que se realizan dos veces al d a, en el per odo transcurrido del 16 de marzo de 2026 al 22 de marzo de 2026.

Durante esta semana, se observ  acumulaci n de condensados el 18 de marzo de 2026 aproximadamente a las 11:10 a.m. en la cuadr cula 150 en el Vertedero de Chiquita Canyon (el "Vertedero"). La ubicaci n exacta de estos condensados se encuentra en los mapas incluidos en el adjunto. El l quido era transparente y se cree que es condensado formado entre dos capas de cubierta de geomembrana. El l quido de condensado no lleg  al canal de aguas pluviales ni a la cuenca de sedimentaci n. Al ser descubierto, Chiquita encint  el orificio de la cubierta de geomembrana. Chiquita limpi  todo el l quido estancado con almohadillas absorbentes, que despu s se pusieron en un contenedor para la correcta disposici n. La limpieza se complet  el 23 de marzo de 2026 aproximadamente a las 8:50 a.m. Chiquita emparch  y sold  la cubierta de geomembrana el 23 de marzo de 2026 aproximadamente a las 8:58 a.m. Chiquita considera que este problema est  corregido. La cantidad total aproximada de condensados fue de menos de un gal n. La extensi n del  rea impactada fue de aproximadamente dos pies cuadrados. El tipo de olor era de "Condensados" y la intensidad del olor fue "Muy Fuerte". La saturaci n del suelo fue "L quido Libre Estancado".

Adem s, durante esta semana, se observ  una filtraci n el 19 de marzo de 2026 aproximadamente a las 7:55 a.m., al norte de la cuadr cula 200. La ubicaci n exacta de esta filtraci n se encuentra en los mapas incluidos en el adjunto. El l quido de la filtraci n lleg  a la calle perimetral pero no lleg  al canal de aguas pluviales ni a la cuenca de sedimentaci n. Al descubrir la filtraci n, Chiquita cre  un terrapl n y agreg  tierra al  rea. Chiquita cubri  el  rea de contenci n con un revestimiento y bolsas de arena, para evitar potenciales emisiones. La limpieza se complet  la ma ana del 19 de marzo de 2026 y la filtraci n dej  de estar visible; por consiguiente, no se observ  en este lugar durante la inspecci n de la tarde del 19 de marzo de 2026 ni durante las inspecciones que se realizaron m s adelante esa semana. Chiquita est  monitoreando el  rea. La cantidad total

24 de marzo de 2026

Página 2 de 2

aproximada de lixiviados de esta filtración fue de menos de un galón. La extensión del área impactada por la filtración fue de aproximadamente un pie cuadrado. No se detectó ningún olor asociado a esta filtración. La saturación del suelo fue "Semiseco".

Chiquita continúa monitoreando el área de contención informada previamente y removiendo líquidos, según la necesidad, utilizando un camión de vacío. La cantidad total aproximada de lixiviados recogidos de esta área de contención fue de 14,170 galones entre el 16 de marzo de 2026 y el 22 de marzo de 2026.

Por favor, comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta sobre este tema.

Atentamente,



Matt Breuer
Gerente Ambiental
Chiquita Canyon

Adjunto: Registros de Inspecciones de Lixiviados del 16 de marzo al 22 de marzo de 2026

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

16 de marzo de 2026 / Tom Roe

Realizado el

16 de marzo de 2026 6:52 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste. La filtración que comenzó el 09/3/26 no se observó al momento de esta inspección. Se creó un terraplén alrededor de los puntos de filtración, se colocó revestimiento y se colocaron bolsas de arena para prevenir la exposición atmosférica. El orificio del revestimiento donde estaba goteando líquido fue soldado por extrusión. Continúa filtrándose algo de lixiviados en la contención. El área continúa siendo monitoreada y se está aspirando para quitar los lixiviados, según la necesidad, para evitar acumulaciones.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

16 de marzo de 2026 / Tom Roe

Realizado el

16 de marzo de 2026 2:01 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste. La filtración que comenzó el 09/3/26 no se observó al momento de esta inspección. Se creó un terraplén alrededor de los puntos de filtración, se colocó revestimiento y se colocaron bolsas de arena para prevenir la exposición atmosférica. El orificio del revestimiento donde estaba goteando líquido fue soldado por extrusión. Continúa filtrándose algo de lixiviados en la contención. El área continúa siendo monitoreada y se está aspirando para quitar los lixiviados, según la necesidad, para evitar acumulaciones.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

17 de marzo de 2026 / Tom Roe

Realizado el

17 de marzo de 2026 7:12 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste. La filtración que comenzó el 9/3/26 no se observó al momento de esta inspección. Continúa filtrándose algo de lixiviados en la contención. El área continúa siendo monitoreada y se está aspirando para quitar los lixiviados, según la necesidad, para evitar acumulaciones.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

17 de marzo de 2026 / Tom Roe

Realizado el

17 de marzo de 2026 3:08 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste. La filtración que comenzó el 9/3/26 no se observó al momento de esta inspección. Continúa filtrándose algo de lixiviados en la contención. El área continúa siendo monitoreada y se está aspirando para quitar los lixiviados, según la necesidad, para evitar acumulaciones.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

18 de marzo de 2026 / Tom Roe

Completo

Realizado el

18 de marzo de 2026 7:24 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste. La filtración que comenzó el 9/3/26 no se observó al momento de esta inspección. Continúa filtrándose algo de lixiviados en la contención. El área continúa siendo monitoreada y se está aspirando para quitar los lixiviados, según la necesidad, para evitar acumulaciones.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

18 de marzo de 2026 / Tom Roe / John Boucher

Completada

Realizado el

18 de marzo de 2026 11:15 AM PDT

Elaborado Por

Tom Roe / John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

Sí

¿En qué cuadrícula se encuentra la filtración/acumulación de lixiviados?

150

Indique la ubicación en el mapa



Suelte el Pin para registrar la latitud/longitud de la ubicación de la filtración/acumulación.

Castaic CA 91384
Estados Unidos
(34.436823558835556,
-118.64813721760372)

Hora en la que se descubrió la filtración/acumulación

18 de marzo de 2026 11:10 AM PDT

Duración estimada de la presencia de lixiviados en ese lugar

10 minutos.

Cantidad estimada de lixiviado

<1 galones

El líquido era transparente y se cree que es condensación entre las 2 capas de revestimiento.

Extensión del área impactada (pies cuadrados estimados impactados)

2 pies cuadrados

Tipo de olor

Condensados

Intensidad del olor

5 - Olor Muy Fuerte

Nivel de saturación del suelo circundante

Líquido libre estancado

Imagen de la filtración/acumulación



Foto 1

¿La filtración/acumulación viajó hacia el canal de aguas pluviales?

No

¿Qué acciones se tomaron para contener la filtración/acumulación?

El orificio del revestimiento se encintó para evitar que se escape más líquido. El líquido estancado se limpió con toallas absorbentes y se desechó en el recipiente apropiado. Hay programado un camión de vacío para remover el líquido y para reparar el revestimiento para el 23/3/26



Foto 2

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

18 de marzo de 2026 / Tom Roe

Completada

Realizado el

18 de marzo de 2026 3:27 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste. Las filtraciones que comenzaron el 9/3/26 y que se observaron a la mañana no se observaron al momento de esta inspección. El área continúa siendo monitoreada y se está aspirando para quitar los lixiviados, según la necesidad, para evitar acumulaciones.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

19 de marzo de 2026 / John Boucher

Completada

Realizada el

19 de marzo de 2026 7:12 AM PDT

Elaborada Por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste. Las filtraciones que comenzaron el 9/3/26 y se observaron la mañana del 18/3/26 no se observaron al momento de esta inspección. El área continúa siendo monitoreada y se está aspirando para quitar los lixiviados, según la necesidad, para evitar acumulaciones.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

19 de marzo de 2026 / John Boucher

Completada

Realizada el

19 de marzo de 2026 7:55 AM PDT

Elaborada Por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

Sí

¿En qué cuadrícula se encuentra la filtración/acumulación de lixiviados? Norte de la cuadrícula 200

Indique la ubicación en el mapa



Suelte el Pin para registrar la latitud/longitud de la ubicación de la filtración/acumulación.

Castaic CA 91384
Estados Unidos
(34.435481929831624,
-118.65161748113671)

Hora en la que se descubrió la filtración/acumulación

19 de marzo de 2026 7:55 AM PDT

Duración estimada de la presencia de lixiviados en ese lugar

1 hora

Cantidad estimada de lixiviado

<1 galones

Extensión del área impactada (pies cuadrados estimados impactados)

1 pie cuadrado

Tipo de olor

Ninguno

Intensidad del olor

0 – No Se Detectó Olor

Nivel de saturación del suelo circundante

Semiseco

Imagen de la filtración/acumulación



Foto 1



Foto 2

¿La filtración/acumulación viajó hacia el canal de aguas pluviales?

No

¿Qué acciones se tomaron para contener la filtración/acumulación?

Se cavó el orificio creándose un terraplén. Se colocó la parte del revestimiento y se colocaron bolsas de arena para limitar la exposición atmosférica. Evento en curso que será monitoreado de forma rutinaria



Foto 3



Foto 4

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

19 de marzo de 2026 / John Boucher

Realizado el

19 de marzo de 2026 3:12 PM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2



Foto 3

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste. Las filtraciones que comenzaron el 9/3/26 y se observaron la mañana del 18/3/26 no se observaron al momento de esta inspección. El área continúa siendo monitoreada y se está aspirando para quitar los lixiviados, según la necesidad, para evitar acumulaciones.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

20 de marzo de 2026 / John Boucher

Realizado el

20 de marzo de 2026 7:10 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2



Foto 3

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste.
No se observó ninguna de las filtraciones que ocurrieron en esta área al momento de esta inspección. El área continúa siendo monitoreada y se está aspirando para quitar los lixiviados, según la necesidad, para evitar acumulaciones

4050 – Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

20 de marzo de 2026 / John Boucher

Completada

Realizado el

20 de marzo de 2026 3:05 PM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste.
No se observó ninguna de las filtraciones que ocurrieron en esta área al momento de esta inspección. El área continúa siendo monitoreada y se está aspirando para quitar los lixiviados, según la necesidad, para evitar acumulaciones

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

21 de marzo de 2026 / John Boucher

Realizado el

21 de marzo de 2026 7:29 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones que ocurrieron en esta área al momento de esta inspección. El área continúa siendo monitoreada y se está aspirando para quitar los lixiviados, según la necesidad, para evitar acumulaciones

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

21 de marzo de 2026 / John Boucher

Realizado el

21 de marzo de 2026 1:01 PM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones que ocurrieron en esta área al momento de esta inspección. El área continúa siendo monitoreada y se está aspirando para quitar los lixiviados, según la necesidad, para evitar acumulaciones

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

22 de marzo de 2026 / Tom Roe

Realizado el

22 de marzo de 2026 6:46 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste.
No se observó ninguna de las filtraciones que ocurrieron en esta área al momento de esta inspección. El área continúa siendo monitoreada y se está aspirando para quitar los lixiviados, según la necesidad, para evitar acumulaciones

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

22 de marzo de 2026 / Tom Roe

Realizado el

22 de marzo de 2026 1:20 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste.
No se observó ninguna de las filtraciones que ocurrieron en esta área al momento de esta inspección. El área continúa siendo monitoreada y se está aspirando para quitar los lixiviados, según la necesidad, para evitar acumulaciones