

**De:** Matt Breuer <Matt.Breuer@WasteConnections.com>  
**Enviado:** Lunes 13 de julio de 2026 9:17 PM  
**Para:** Baitong Chen; Nathaniel Dickel; Christina Ojeda  
**Cc:** Sarah Phillips; WILLIAM.HALEY@WasteConnections.com; McGuire, Christopher@DTSC; Zmily, ZanaLee@DTSC; Eric Morofuji  
**Asunto:** Vertedero de Chiquita Canyon: – Caso No. 6177-4: Informe de Fugas (Condición 27(e))

Hola a todos,

Conforme a la Condición 27(e) de la Orden de Depuración Estipulada del Caso No. 6177-4, en base a lo que se sabe actualmente sobre el evento, Chiquita Canyon, LLC (Chiquita) proporciona el siguiente informe que detalla una pérdida de lixiviados característicamente no peligrosos asociada al pozo H-2308N de una manguera ubicada en el Parque de Tanques 7 en la cuadrícula 247.

(1) la fecha y la hora de la fuga o el derrame;

- La fuga se descubrió el 11 de julio de 2026 aproximadamente a la 10:45 p.m.

(2) designación del área inspeccionada;

- Se fugaron lixiviados característicamente no peligrosos asociados al pozo H-2308N de una manguera del Parque de Tanques 7 ubicado en la cuadrícula 247. El líquido de la fuga no llegó al canal de aguas pluviales ni a ninguno de los embalses de aguas pluviales.

(3) el nombre de la persona que descubrió la fuga o el derrame;

- Charles Santoya

(4) reconocimiento escrito indicando que se tomó o no se tomó una acción correctiva con la justificación por la que se tomaron estas acciones;

- Al descubrir la fuga, personal de Chiquita cerró inmediatamente todas las válvulas y extrajo vacío para despejar todas las líneas de lixiviados. Personal de Chiquita después aplicó absorbente al área afectada para contener los lixiviados.

(5) un análisis de la causa raíz indicando por qué y cómo ocurrió la fuga o el derrame;

- En base a lo que sabe actualmente Chiquita, la fuga parece haber sido causada por una manguera a la que le faltaba una junta en la válvula de bola. Chiquita atribuye esta fuga a una falla de equipos mecánicos.

(6) la cantidad estimada de la fuga o el derrame;

- Chiquita estima de forma conservadora que se fugaron de la manguera aproximadamente 5 galones de lixiviados característicamente no peligrosos asociados al pozo H-2308N.

(7) acciones correctivas para limpiar y/o remover la fuga o el derrame;

- Además de las medidas analizadas arriba, el área afectada se aspiró y se lavó a presión utilizando un camión de vacío para asegurar la correcta recolección de toda el agua del lavado. Después se removió el absorbente sucio y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. Esta limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 1 hora y 30 minutos.

(8) acciones correctivas implementadas o a implementarse, que incluyen un plazo estimado, para evitar futuras recurrencias;

- Personal de Chiquita inspeccionará las mangueras antes de usarlas.

(9) el tipo de afiliación del operador involucrado en la causa raíz;

- No hubo personas involucradas en la causa raíz de esta fuga.

(10) ya sea que las personas involucradas en la causa raíz hayan recibido capacitación previamente en las operaciones aplicables para evitar fugas o derrames; y

- No hubo personas involucradas en la causa raíz de esta fuga; pero personal de Chiquita recibió capacitación sobre las operaciones correspondientes para evitar fugas y derrames.

(11) la cantidad de veces que personas involucradas en la causa raíz estuvieron involucradas previamente en la causa raíz de una fuga o derrame de lixiviados.

- No hubo personas involucradas en la causa raíz de esta fuga.

**Matt Breuer, PE**

Gerente Ambiental de la Región

Waste Connections - Región Occidental

425-414-2903 (móvil)