

Vertedero de Chiquita Canyon (ID de Instalación 119219), Castaic, California, Orden de Depuración Estipulada Modificada (Caso No. 6177-4) - Condición 27(e) Fugas y Derrames de Lixiviados

Fecha del Descubrimiento	Hora del Descubrimiento	Derrame / Fuga	Volumen Estimado	Canal/Cuenca de Aguas Pluviales	Causa Raíz	Acciones Correctivas Iniciales	Acciones de Limpieza	Acciones para Prevenir Recurrencias
6/1/2025	8:30 a.m.	Fuga	50 galones	No	La válvula inferior del tanque estaba bloqueada y el líquido no podía distribuirse por todo el colector, de esta manera causando que se fuguen lixiviados del tanque.	Personal de Chiquita desplegó un camión de vacío y removió el líquido del tanque y del suelo.	Después se agregó absorbente a los líquidos fugados y Chiquita removió el suelo contaminado reemplazándolo con por lo menos seis pulgadas de tierra nueva. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó el mismo día.	Personal de Chiquita instaló válvulas y adaptadores nuevos para ayudar a mantener las líneas despejadas.
6/1/2025	7:30 a.m.	Derrame	3,100 galones	No	Se apagó la bomba dentro del tanque de LCM, dando como resultado un derrame de lixiviados característicamente no peligrosos hacia el sistema de contención secundario de concreto. El líquido derramado se contuvo totalmente dentro del sistema de contención.	Personal de Chiquita encendió la bomba del tanque del LCM.	Después se utilizó un camión de vacío para aspirar los líquidos no peligrosos estancados del sistema de contención secundario. Chiquita además lavó a presión el sistema de contención secundario mientras aplicaba simultáneamente vacío para asegurar la recolección del agua del lavado, como precaución adicional, aunque los líquidos derramados por sus características no son peligrosos. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó el mismo día.	Personal de Chiquita identificó otros tanques de fraccionamiento en el Parque de Tanques Nro. 7 para gestionar los líquidos que se recogerán del LCM.
20/1/2025	10:45 a.m.	Fuga	20 galones	No	Parece ser que la válvula del puerto de muestra de limpieza de la tubería a presión de 1/4 de pulgada estaba en posición abierta cuando se activó la línea recién instalada, permitiendo que se fuguen lixiviados por la válvula.	SCS cortó la válvula inmediatamente.	Se removió la tierra y se aplicó tierra nueva a la zona. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó el mismo día.	Chiquita tapó o taponó los puertos en desuso en las tuberías de presión de líquidos y en las líneas de transporte. Chiquita además instaló mecanismos de bloqueo en las manijas de las válvulas para asegurarse de que las válvulas críticas se mantengan cerradas.
22/1/2025	6:00 a.m.	Derrame	300 galones	No	Un transportista externo que operaba un camión de vacío giró muy fuerte, anduvo sobre una línea de vacío de 10 pulgadas y empujó un bloque de concreto sobre tres líneas de transporte de lixiviados de 6 pulgadas, de esta manera rompiendo la línea transportadora B en la junta, haciendo que se derrame líquido de la línea. Parecía ser que el transportista no prestó atención a los carteles de salida del vertedero y anduvo por la dirección incorrecta al salir del vertedero.	Personal de Chiquita llenó el costado de la calle con más tierra para contener el derrame.	Chiquita utilizó una excavadora para remover el suelo saturado y después cubrió la zona con tierra nueva. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó el mismo día.	Además de los carteles de salida existentes de 4 pies x 4 pies, Chiquita instaló más marcadores delineados en las calles de ingreso y egreso para ayudar más en el tránsito de vehículos.
9/2/2025	10:22 a.m.	Fuga	30 galones	Canal	Una brida no se ajustó completamente después de la construcción de la tubería, permitiendo que se fugue líquido de la tubería.	Al descubrir la pérdida, personal de Chiquita ajustó la brida, agregó tierra nueva a la zona afectada y creó un terraplén alrededor de la tubería. Una vez en el canal de aguas pluviales, se contuvieron los líquidos con una represa de contención. Las represas de contención son una mejor práctica de gestión que utiliza Chiquita para detener o reducir el flujo de líquidos en un canal de aguas pluviales en el caso de que ocurra un derrame o filtración.	Chiquita lavó a presión el canal de aguas pluviales. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó el día siguiente.	El equipo de Chiquita confirma que todas las bridas estén ajustadas cuando se instalen, para evitar que esto vuelva a ocurrir.
19/2/2025	2:00 a.m.	Derrame	100 galones	No	El derrame ocurrió porque un conductor externo que transportaba lixiviados perdió vacío de su camión cisterna y al desconectar la manguera, no se cerró completamente la válvula de su camión cisterna. Esto hizo que los lixiviados tratados se derramaran al suelo en el parque de tanques No. 7.	Al descubrir el derrame, el personal cerró la válvula del camión cisterna y creó un terraplén con absorbente para contener el derrame.	Chiquita agregó absorbente sobre el lixiviado tratado, removió el material absorbente y lo cambió por tierra nueva. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó el mismo día.	Chiquita sacó al conductor del sitio y no permite que ese conductor transporte lixiviados del sitio.
25/2/2025	9:52 a.m.	Derrame	10 galones	No	El derrame ocurrió porque se volvió a abrir la válvula de drenaje de un pozo horizontal abandonado como parte de actividades de construcción y mantenimiento asociadas al sistema de recolección y control de gas/sistema de recolección y extracción de lixiviados del vertedero.	Se conectó temporalmente una aspiradora a la línea para contener el derrame hasta que puedan implementarse reparaciones más permanentes.	Se limpió el derrame removiendo el suelo contaminado de la zona.	Chiquita reconectó la línea a un punto de control de vacío para que puedan drenar lixiviados de la línea hacia un sumidero cercano.
7/3/2025	4:50 a.m.	Derrame	100 galones	Canal y Etapa Uno de la Cuenca de Sedimentación Sur	El derrame ocurrió cuando un camión cisterna externo dobló y se deslizó hacia atrás y hacia la tubería de lixiviados, causando una ruptura en la tubería.	Personal de Chiquita cortó inmediatamente la válvula que va a la tubería.	Chiquita aspiró y limpió el líquido estancado del drenaje de tormenta y removió la tierra impactada. Chiquita bombeó la etapa uno de la cuenca de sedimentación sur y colocó líquidos en los tanques ubicados en el Parque de Tanques Nro. 9.	Chiquita implementó un patrón de tránsito de un solo lado y que el tránsito se mueva hacia la zona del Parque de Tanques Nro. 7 desde el noroeste, saliendo hacia el sudeste.
13/3/12025	12:00 p.m.	Derrame	80 galones	No	Se derramaron lixiviados del caño después de que Continuum cortó el caño para conectarlo a la nueva línea al cambiar la fuente de vacío en un pozo de gas.	Personal de Continuum utilizó inmediatamente bolsas de arena y absorbente para detener el derrame.	Una pequeña parte de lixiviados pasó a la contención de aguas pluviales sobre el revestimiento. Personal bombeó todos los líquidos para extraerlos de la contención de aguas pluviales utilizando un camión cisterna y después trató al líquido con medios de carbono. La zona de contención de aguas pluviales después se lavó a presión. Continuum después aspiró y limpió el líquido estancado de la parte superior de la cubierta geosintética.	Chiquita y Continuum se reunieron, revisaron el incidente y analizaron acciones a tomar al cortar los tubos, que incluyó verificar que los tubos estuvieran vacíos y utilizar bandejas de goteo y/o vacío, según la necesidad.
17/3/2025	5:00 a.m.	Derrame	10 galones	No	Cuando un equipo de transferencia externo estaba extrayendo líquidos del tren B en el parque de tanques 7, el conductor del camión externo cerró la válvula primaria de la bomba, pero no la válvula secundaria que se dirigía a la línea dura y debido a un error mecánico con la válvula primaria salió un derrame lento de líquidos de la manguera.	Personal del parque de tanques cerró inmediatamente la válvula secundaria que se dirigía a la manguera.	Agregó absorbente a la zona afectada. Después se quitó el absorbente de la zona. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó el mismo día.	Habrà presente personal del parque de tanques mientras los equipos de transferencia externos transportan cargas desde el tren B.
17/3/2025	12:00 p.m.	Derrame	10 galones	No	Cuando un contratista externo, ECT2, estaba cambiando el carbono activado granular, el personal de ECT2 desconectó una manguera de una bomba de desagote para liberar presión sin abrir primero la válvula que se dirige al tanque, de esta manera haciendo que se derramen lixiviados de la manguera hacia el suelo del parque de tanques.	Personal de ECT2 agregó inmediatamente absorbente a la zona afectada.	Se quitó el absorbente de la zona. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó el mismo día.	Chiquita se reunió con ECT2 y analizó cómo asegurarse de que todas las válvulas estuvieran abiertas antes de que ECT2 realice el cambio de carbono activado granular.
22/3/2025	3:00 a.m.	Derrame	50 galones	No	El derrame ocurrió después de que se conectó la manguera a la línea de vacío, ésta quedó suelta.	Personal del parque de tanques reconectó la manguera que se dirige a la línea de vacío.	Aplicó absorbente a la zona afectada, usó un camión de vacío para aspirar el líquido estancado, removió el absorbente y la tierra sucia, y agregó tierra nueva a la zona. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó el mismo día.	Personal de Chiquita continúa revisando las mangueras de forma rutinaria para asegurarse de que estén conectadas a las líneas de vacío.
26/3/2025	1:00 p.m.	Derrame	5 galones	No	Se derramó líquido de la contención de la compuerta superior del remolque, traspasó la abrazadera de la manguera y fluyó hacia abajo, a lo largo del caño.	Personal de Chiquita agregó inmediatamente absorbente y almohadillas para derrames a la zona afectada.	Personal de Chiquita después quitó el absorbente sucio y las almohadillas para derrames. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó el mismo día.	Chiquita trabajará para desarrollar un método para taponar o atrapar líquidos que puedan fugarse de los camiones de esta área.
28/3/2025	10:30 p.m.	Derrame	30 galones	No	La válvula de alivio de presión ubicada en el remolque de un camión cisterna externo estaba en posición cerrada, causando exceso de presión al limpiar la manguera de lixiviados después de llenar el camión cisterna. El exceso de presión después forzó los lixiviados tratados para que salgan de la compuerta superior del remolque.	Personal de Chiquita agregó inmediatamente absorbente a la zona afectada.	Después personal de Chiquita quitó el absorbente sucio, La limpieza comenzó inmediatamente y se completó el mismo día.	Chiquita dirigió al personal del parque de tanques para que se aseguren de que las válvulas de alivio de presión estuvieran abiertas en los camiones externos antes de que los conductores comiencen el proceso de llenado.
8/4/2025	2:45 p.m.	Derrame	5 galones	No	Al realizar el mantenimiento en las líneas de lixiviados, el contratista en el sitio cortó el caño en el lugar equivocado, haciendo que se derramen lixiviados de la tubería.	Se agregó tierra a la zona para cubrirla y que actúe como terraplén para evitar que fluya líquido hacia el canal.	Se quitó la tierra sucia y se aplicó tierra nueva. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó el mismo día.	Se les indicó a los contratistas que estaban en el sitio que continúen utilizando bandejas de goteo al trabajar en líneas de lixiviados y que se aseguren de revisar bien todas las líneas antes de cortar.
10/4/2025	3:00 p.m.	Derrame	300 galones	No	Al realizar el mantenimiento de la tubería, comenzó a fluir líquido de una tubería que estaba tendida en una zona baja, cuando se estaba colocando la tubería para su conexión, dando como resultado un derrame de condensados y lixiviados no peligrosos desde la tubería hacia el vertedero revestido.	Personal de SCS construyó inmediatamente un terraplén para contener el líquido y reconectó una brida ciega para detener el flujo de líquidos que provenía de la tubería.	Los contratistas después agregaron tierra a la zona afectada y removió la tierra sucia. La limpieza comenzó cuando dejaron de fluir líquidos de la tubería y se completó al día siguiente.	Chiquita instaló un sistema de contención debajo de la tubería para remover líquidos y minimizar la posibilidad de que ocurran derrames
14/4/2025	2:17 a.m.	Derrame	10 galones	No	Personal de Chiquita determinó que un camión de transporte externo estaba excedido de peso y lo dirigió para que regrese al parque de tanques para retirar el exceso de líquidos antes de salir del sitio. Cuando se inició la Toma de fuerza del camión para remover el exceso de líquidos, un aumento en la presión del remolque hizo que se abra la válvula de alivio de presión del camión, de esta manera haciendo que se derramen lixiviados.	El conductor del camión externo cortó inmediatamente la Toma de Fuerza del camión.	Personal del parque de tanques de Chiquita aplicó absorbente inmediatamente a la zona impactada. Personal de Chiquita después removió el absorbente y el suelo contaminado y lo cambió por tierra limpia. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó el mismo día.	Personal de Chiquita utiliza un medidor magnético para medir el flujo de líquidos y para asegurarse aún más de que los choferes llenen sus remolques con mayor precisión para minimizar el potencial de derrames. Esta zona ya no se usa para descargar.
16/4/2025	7:30 a.m.	Fuga	50 galones	No	La fuga provino de una tapa en una tubería a presión que se encontró debajo del suelo. Cuando se encendieron las bombas en la zona, Chiquita cree que el movimiento del líquido que pasaba por la tubería soltó la tapa y movió la válvula del pozo a una posición levemente abierta, dejando que se fuguen lixiviados de la tapa.	Chiquita y el personal del contratista crearon inmediatamente un terraplén alrededor de la zona, cerraron las entradas de la leva de bloqueo sobre la tapa de la línea y cerraron la válvula para asegurarse de que se detuviera la fuga.	Personal de Chiquita y del contratista crearon el terraplén alrededor de la zona y se detuvo la fuga. El personal también removió la tierra sucia y agregó tierra nueva a la zona afectada. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó el mismo día.	Chiquita inspeccionó todas las tapas y válvulas de las líneas de presión para confirmar que no estén enterradas debajo del suelo o que presenten fugas.
21/4/2025	2:00 a.m.	Fuga	3 galones	No	Hubo una falla en una bomba que empujó aire por la tubería de presión principal hacia el tanque de clarificación (D1), produciendo espuma y finalmente dando como resultado la pérdida. La espuma también ingresó a la línea de vacío que está atrás del tanque y se fugó de la manguera que estaba suelta, conectada a la línea de vacío.	Personal de Chiquita y del contratista recogieron inmediatamente los lixiviados/la espuma y los colocaron en un tambor de 55 galones con tapa.	Después Chiquita aspiró todo el líquido acumulado. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó el mismo día.	Chiquita colocó tuberías rígidas en la línea de vacío que va hacia los tanques ubicados en el parque de tanques del Cañón D para evitar que haya conexiones sueltas con las mangueras, para minimizar el potencial de futuras pérdidas.
24/4/2025	10:05 a.m.	Fuga	3 galones	No	Mientras ECT2 estaba tratando lixiviados, una válvula de bola que estaba funcionando mal dejó que pasara líquidos por un colector múltiple y que se fugaron por una válvula y saliendo por la manguera no taponada que estaba sujeta, descargándose en el suelo dentro del parque de tanques. Chiquita cree que la válvula de bolas estaba funcionando mal debido a su desgaste normal que hizo que se desgarrara.	Chiquita y personal del contratista detuvieron las actividades inmediatamente, cerraron la válvula y taponaron la manguera.	Chiquita agregó absorbente al suelo, removió el absorbente y el suelo y lo colocó en un tambor de 55 galones. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó el mismo día.	Chiquita cambió la válvula de bola que estaba funcionando mal por una válvula de bola nueva y taponó todas las mangueras del parque de tanques.
20/4/2025	11:15 a.m.	Derrame	10 galones	No	Al cargar un camión de transporte, el chofer del camión le indicó una capacidad incorrecta del camión al personal del parque de tanques de Chiquita, y se derramó el exceso de líquido de la válvula de alivio de presión del camión.	Personal del parque de tanques de Chiquita apagó inmediatamente la bomba que estaba llenando el camión y el chofer del camión externo cerró la válvula para detener todos los líquidos para que no fluyan hacia el camión.	Personal de Chiquita aplicó absorbente al área impactada. Personal de Chiquita después removió el absorbente y el suelo contaminado y aplicó tierra limpia al área. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó el mismo día.	Personal de Chiquita utiliza un medidor magnético para medir el flujo de líquidos y para asegurarse aún más de que los choferes llenen sus remolques con mayor precisión para minimizar el potencial de derrames. Chiquita contrató a un externo para que instale y calibre los medidores magnéticos en cada parque de tanques.

2/5/2025	12:30 p.m.	Derrame	3 galones	No	El chofer de un camión de transporte externo conectó la manguera incorrecta a su remolque. Al abrir la válvula de bola para comenzar el proceso de llenado, se derramó líquido de la manguera.	Se cerró la válvula de bola que estaba conectada a la manguera para que deje de fluir líquido.	Personal de Chiquita aplicó absorbente al área impactada. Personal de Chiquita después removió el absorbente y el suelo contaminado y aplicó tierra limpia al área. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó el mismo día.	Personal del parque de tanques de Chiquita les proporciona a los transportistas externos mangueras apropiadas para que las conecten a sus camiones.
8/5/2025	10:30 a.m.	Derrame	3 galones	No	Al comenzar a llenar un camión de transporte, un miembro del personal del parque de tanques abrió la válvula incorrecta del tanque de fraccionamiento que dejó que fluyan lixiviados hacia el colector de adelante y se derramó en el suelo.	Al descubrir el derrame, personal de Chiquita cerró la válvula del tanque, para detener el flujo de líquido.	Chiquita aplicó absorbente al área impactada y después removió el absorbente y el suelo contaminado y aplicó tierra limpia al área. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó el mismo día.	Se capacitó al personal del parque de tanques de Chiquita sobre los procedimientos operativos estándar del parque de tanques.
14/5/2025	3:20 p.m.	Derrame	15 galones	No	Los contratistas quitaron una tapa de un tubo activo que estaba ubicado cerca de la zona de almacenamiento de tubos viejos, creyendo que el tubo ya no estaba activo.	Se volvió a taponar la tubería para que deje de fluir el líquido.	Personal de Continuum aplicó absorbente al área impactada, removió el absorbente y el suelo contaminado y aplicó tierra limpia al área. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó el mismo día.	Después de volver a taponar el tubo, personal de Continuum engrampó y reubicó el tubo fuera de la zona de almacenamiento de tubos viejos. Después se pintó el tubo con spray de color naranja, para identificarlo como línea activa, y se le recordó a los contratistas sobre el almacenamiento de tubos viejos.
14/5/2025	8:00 p.m.	Derrame	2 galones	No	Se derramaron lixivados hacia la zona de contención sobre un camión y como la válvula estaba dañada, después la cerró un conductor, después fluyó el líquido del camión hacia la balanza.	Al descubrir el derrame, se aplicó absorbente a la zona.	Después personal de Chiquita quitó el absorbente. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó el mismo día.	Chiquita supervisará a los choferes cuando cierren las válvulas en sus camiones.
17/5/2025	1:30 a.m.	Derrame	20 galones	No	Mientras un camión de transporte externo bajaba por la colina hacia la estación de pesaje y se nivelaba, se derramaron lixivados tratados de una válvula de purga que estaba parcialmente abierta hacia la balanza de salida fuera de la estación de pesaje.	Al descubrir el derrame, se aplicó absorbente a la zona.	Después de aplicar absorbente a la zona, personal de Chiquita quitó y contuvo el absorbente usado. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó el mismo día.	Chiquita continuará supervisando a los choferes cuando cierren las válvulas en sus camiones.
21/5/2025	4:00 p.m.	Fuga	100 galones	Canal	Durante la construcción para instalar un nuevo cabezal de 18 pulgadas del lado norte, se drenó exceso de líquido de la tubería hacia el drenaje francés del talud norte. El grupo de trabajo tenía dos bombas para sacar el líquido. Una bomba tenía una manguera desconectada y no pudo bombear líquidos para sacarlos del sumidero. La otra bomba sola no pudo quitar todos los líquidos y los líquidos se acumularon hacia arriba y alrededor del sistema de drenaje francés, llegando al canal de aguas pluviales.	Chiquita construyó un terraplén de contención para contener el líquido y construyó represas de contención en el canal de aguas pluviales para asegurarse de que no viaje líquido hacia las cuencas de aguas pluviales.	La limpieza comenzó inmediatamente. Personal de Chiquita aspiró el líquido del sumidero y del canal de aguas pluviales, aplicó absorbente a la zona impactada por la fuga, quitó el absorbente usado y la tierra sucia y aplicó tierra nueva al área. Se cambiaron ambas bombas y se probaron para confirmar que estén funcionando bien. Chiquita después lavó al presión el canal de aguas pluviales y aplicó vacío mientras lavaba a presión el canal.	Chiquita continuará inspeccionando y realizando un mantenimiento regular en las bombas.
23/5/2025	8:00 a.m.	Derrame	15 galones	No	Un chofer externo pasó por un cruce ubicado en el medio del parque de tanques que estaba conectado a la tapa de la punta. El chofer después condujo el camión marcha atrás, desconectando sin querer la manguera del sistema de tratamiento. Los líquidos que quedaron en la manguera se derramaron al suelo.	Personal de Chiquita agregó absorbente al área.	Se quitaron el absorbente y la tierra sucia. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó el mismo día.	Chiquita retiró los cruces de las calles y rediseñó esta zona.
27/5/2025	11:15 a.m.	Fuga	20 galones	No	Se soltó la manguera de suministro de aire que estaba sujeta a la bomba del pozo dentro del revestimiento y cuando personal de Chiquita encendió el suministro de aire salió aire presurizado dentro del revestimiento del pozo, forzando el líquido hacia arriba, por un puerto que estaba abierto en el cabezal del pozo.	Personal de Chiquita deshabilitó inmediatamente el suministro de aire que va a la bomba neumática del pozo (operada por aire) que estaba haciendo que se escape líquido por la parte de arriba del pozo.	Personal de Chiquita aplicó absorbente a la zona impactada por la fuga. Después se quitaron el absorbente y la tierra sucia y se aplicó tierra nueva a la zona. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó el mismo día.	Chiquita se asegurará de que el puerto de inspección de los cabezales de pozos esté cerrado al revisar y probar las bombas de los pozos, para evitar que se escapen líquidos en el caso de un futuro mal funcionamiento de los equipos.
29/5/2025	12:45 a.m.	Derrame	10 galones	No	Durante las operaciones de llenado del camión, el camión de transporte se llenó por encima de su capacidad máxima debido a un error en el indicador del cambio del conductor, que hizo que fluyeran lixivados por la válvula de alivio de presión que estaba en la parte de arriba del remolque.	Personal de Chiquita detuvo inmediatamente el llenado del camión con lixivados.	Personal de Chiquita aplicó absorbente a la zona impactada por el derrame. Después se quitaron el absorbente y la tierra sucia y se aplicó tierra nueva a la zona. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó el mismo día.	Chiquita se asegurará de que se utilice un medidor magnético para medir el flujo de líquidos durante operaciones de llenado de camiones, para llenar sus remolques con mayor precisión, para minimizar recurrencias.
30/5/2025	3:41 a.m.	Fuga	40 galones	No	Mientras estaba en el proceso de llenar un camión de transporte externo, la válvula de bola, que se usa para controlar el flujo de líquido del tanque, se atascó en posición abierta haciendo que se fuguen lixivados no peligrosos por sus características del camión, yendo hacia el área de contención secundaria.	Personal del parque de tanques de Chiquita cerró la válvula del tanque.	Un camión de vacío aspiró el líquido acumulado dentro de la contención secundaria. Personal de Chiquita después aplicó absorbente al resto del área impactada por la fuga. Después se quitó el absorbente. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó el mismo día.	Chiquita cambió la válvula de bola del colector múltiple.
11/6/2025	3:30 p.m.	Derrame	7 galones	No	El conductor del camión externo no sujetó totalmente todos los pernos de la compuerta superior del remolque, de forma que cuando el camión descendió hacia la balanza de salida, los lixivados llenaron la zona de contención sobre el camión y se derramaron hacia el pavimento que estaba fuera de la estación de pesaje.	Se colocó una bandeja de goteo debajo del remolque para recoger los lixivados.	Personal de Chiquita aplicó absorbente a la zona impactada por el derrame. Después se quitó el absorbente. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en 30 minutos	Personal de Chiquita observará que cada conductor revise la compuerta superior de su camión antes de que se le permita retirarse del parque de tanques.
12/6/2025	4:45 a.m.	Derrame	1 galón	No	Un camión de transporte externo bajó hacia la estación de pesaje y se desniveló y una tapa suelta de la punta de la manguera del depurador del camión de transporte hizo que se derramaran lixivados tratados de la manguera hacia la balanza de salida que está fuera de la estación de pesaje.	Se ajustó la tapa que estaba suelta en la punta de la manguera del depurador del camión de transporte externo.	Se aplicó absorbente a la zona impactada por el derrame y se quitó. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó el mismo día.	Chiquita se asegurará de que todas las tapas se sujeten bien a las mangueras de los camiones.
12/6/2025	8:00 a.m.	Derrame	6 galones	No	Un miembro del personal del parque de tanques de Chiquita calculó mal el tiempo necesario para llenar el camión de transporte y como resultado, llenó el camión con demasiados lixivados.	Personal del parque de tanques de Chiquita cerró la bomba y cerró la válvula para detener el flujo de líquido que se dirigía al camión.	Personal de Chiquita aplicó absorbente a la zona impactada por el derrame. Después se quitó el absorbente. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó el mismo día.	Este miembro del personal recibió mayor capacitación sobre los procedimientos operativos estándar para llenar camiones de Chiquita.
16/6/2025	10:15 a.m.	Derrame	5 galones	No	Mientras se utilizaba aire para limpiar lixivados de la manguera que estaba sujeta al camión cisterna, ocurrió un problema mecánico con la válvula de alivio de presión en el camión cisterna, que no permitió que la válvula se cerrara bien, dando como resultado un derrame de lixivados al suelo en el Parque de Tanques Nro. 7.	Personal de Chiquita detuvo el aire que se estaba usando para quitar los lixivados de la manguera.	Personal de Chiquita aplicó absorbente al líquido derramado.	Personal del parque de tanques de Chiquita le indicó a un transportista externo que limpie todas las válvulas de alivio de presión y los deflectores de su camión cisterna.
19/6/2025	1:15 p.m.	Derrame	10 galones	No	Se dejó abierta la válvula de polietileno del colector. Como resultado, cuando el conductor del camión de transporte externo retiró la tapa para conectar la manguera a su camión y comenzar el proceso de transferencia, fluyó líquido de la manguera hacia el suelo durante aproximadamente dos a tres minutos.	Personal de Chiquita cerró la Polyvalve que estaba en el colector que se dirigía al tanque, para detener el flujo de líquido y el conductor del camión de transporte externo usó una bandeja de goteo para recoger la mayor parte de los líquidos derramados por la manguera.	Personal del parque de tanques de Chiquita aplicó absorbente inmediatamente a la zona impactada por el derrame. Después se quitó el absorbente y se colocó en el contenedor desplegable para materiales de limpieza no peligrosos y se agregó tierra nueva. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó el mismo día.	Personal del parque de tanques de Chiquita revisará la polyvalve que está ubicada en el Parque de Tanques 7 antes de que se realice cualquier transferencia.
27/6/2025	12:10 a.m.	Derrame	25 galones	No	Un camión de transporte externo golpeó el adaptador que estaba conectado a la línea de tratamiento de lixivados mientras iba marcha atrás para cargar los lixivados. El impacto de la colisión hizo que se rompiera el adaptador y se derramen lixivados tratados no peligrosos.	Personal del parque de tanques de Chiquita cerró inmediatamente la válvula que estaba conectada a la línea de tratamiento de lixivados, para detener el flujo de lixivados.	Personal del parque de tanques de Chiquita aplicó absorbente inmediatamente a la zona impactada por el derrame. Después se quitó el absorbente y se colocó en el contenedor desplegable para materiales de limpieza no peligrosos y se agregó tierra nueva.	El personal del parque de tanques de Chiquita guiará a los camiones de transporte externos en los parques de tanques, en todo momento.
10/7/2025	6:50 a.m.	Fuga	4 galones	No	La fuga comenzó debido a un fusible roto en la conexión de vacío al pozo.	Personal del parque de tanques de Chiquita cerró inmediatamente la válvula que se dirigía al pozo, para detener el flujo de lixivados.	La fuga se limitó a la parte de arriba de la cubierta geosintética. Personal del parque de tanques de Chiquita lavó inmediatamente a presión la parte de arriba de la cubierta geosintética y después removió el líquido con un camión de vacío. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 4 horas.	Personal del parque de tanques de Chiquita continuará realizando mantenimientos regulares de los pozos y del campo de pozos.
21/7/2025	1:15 p.m.	Fuga	7 galones	No	La fuga comenzó debido a un fusible roto en la tubería a presión.	Personal de Chiquita cerró inmediatamente los pozos de la zona y apretó el caño para detener el flujo de lixivados.	La fuga se limitó a la parte de arriba de la cubierta geosintética. Personal del parque de tanques de Chiquita aplicó absorbente inmediatamente a la zona impactada por la fuga. Después se quitó el absorbente sucio. La limpieza comenzó inmediatamente y la limpieza del absorbente y del material sucio se completó en aproximadamente 15 a 20 minutos. Después se lavó a presión la parte de arriba de la cubierta geosintética al día siguiente y se removió el líquido.	Personal del parque de tanques de Chiquita continuará realizando mantenimientos regulares del campo de pozos.
							La fuga se limitó a la parte de arriba de la cubierta geosintética. Personal de Chiquita aplicó absorbente inmediatamente a la zona impactada por la fuga. Después se quitó el absorbente sucio. La limpieza comenzó	

22/7/2025	5:00 p.m.	Fuga	4 galones	No	Se soltó un perno del cabezal del pozo, dejando que se fugara líquido del revestimiento del pozo.	Personal de Chiquita ajustó inmediatamente el cabezal del pozo y abrió el aspirador para liberar presión y detener el flujo de lixiviados.	Inmediatamente y la limpieza del absorbente se completó en aproximadamente 15 a 20 minutos. Después se lavó a presión la parte de arriba de la cubierta geotécnica al día siguiente y se removió el líquido.	Personal del parque de tanques de Chiquita continuará realizando mantenimientos regulares de los pozos y del campo de pozos.
23/7/2025	2:00 p.m.	Fuga	1.75 galones	No	El caño en cuestión se levantó, haciendo que el tubo drene hacia el lugar incorrecto, permitiendo que se fugue líquido de una brida ciega que estaba suelta.	Personal de Chiquita levantó el caño para dejar que vuelva a fluir el líquido hacia el sumidero.	Después se quitó el absorbente sucio. La limpieza comenzó inmediatamente y la limpieza del absorbente se completó en aproximadamente 3 a 4 horas.	Personal de Chiquita quitó la brida ciega e instaló una unión en el tubo. El personal también volvió a colocar el caño para asegurar el drenaje correcto. Personal de Chiquita continuará realizando inspecciones regulares y el mantenimiento de caños.
29/7/2025	2:00 p.m.	Derrame	14 galones	No	Un conductor externo no desconectó los frenos de su remolque. Como resultado, se acumuló líquido en el remolque que se liberó por la válvula de alivio de presión.	Personal del parque de tanques de Chiquita cortó inmediatamente la bomba que estaba bombeando los lixivados, que por sus características eran no peligrosos, hacia el remolque y cerró la válvula que iba hacia el remolque.	El personal de Chiquita aplicó rápidamente absorbente en el área afectada por el derrame. Después se quitó el absorbente sucio y se colocó en un contenedor desplegable para materiales de limpieza no peligrosos ya que los lixivados eran característicamente no peligrosos. Personal del parque de tanques de Chiquita después lavó el revestimiento a presión y recogió y colocó el agua de lavado en un tanque. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 4 a 5 horas.	Personal de Chiquita le indicó a la empresa externa que les recuerde a sus conductores el uso apropiado de los frenos de los remolques al cargar líquido
30/7/2025	8:50 p.m.	Derrame	25 galones	No	Un conductor externo no desconectó los frenos de su remolque. Como resultado, se acumuló líquido en el remolque liberado por la válvula de alivio de presión.	Personal del parque de tanques de Chiquita cortó inmediatamente la bomba que estaba bombeando los lixivados no peligrosos tratados, hacia el remolque y cerró la válvula que iba hacia el remolque.	El personal de Chiquita aplicó rápidamente absorbente en el área afectada por el derrame. Después se quitó el absorbente sucio y la tierra y se colocó en el contenedor desplegable para materiales de limpieza no peligrosos. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó aproximadamente en 1 hora.	Personal de Chiquita le indicó a la empresa externa que les recuerde a sus conductores el uso apropiado de los frenos de los remolques al cargar líquido
1/8/2025	5:30 a.m.	Derrame	7 galones	No	Se rompió un fusible de la tubería de presión principal, permitiendo que se fuguen lixivados de la tubería.	Personal de Chiquita utilizó inmediatamente abrazaderas para detener el líquido y que deje de filtrarse.	Personal de Chiquita aplicó absorbente inmediatamente a la zona impactada por la fuga. Luego, se retiró el absorbente sucio y se lo colocó en un contenedor para desechos peligrosos. Personal de Chiquita después lavó el área a presión y recogió y colocó el agua de lavado en el tanque para desechos peligrosos. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 1 a 2 horas.	Personal de Chiquita volvió a soldar la tubería a presión principal para corregir el problema. Personal de Chiquita continuará realizando inspecciones semanales de la tubería de presión principal.
4/8/2025	12:20 p.m.	Derrame	16 galones	No	Después de completar su recarga, el conductor del camión externo no cerró completamente la compuerta superior del remolque, de esta manera permitiendo que se derrame líquido de la compuerta cuando el camión descendió hacia la balanza de salida.	El personal de Chiquita aplicó rápidamente absorbente en el área afectada por el derrame.	Personal de Chiquita removió el absorbente sucio y lo colocó en un contenedor que se utiliza para desechos peligrosos. La limpieza del derrame comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 1 hora.	Personal de Chiquita verificará que las compuertas de los camiones de transporte externos estén cerradas antes de dejarlos salir del parque de tanques.
5/8/2025	6:30 p.m.	Derrame	50 galones	No	Un fusible de la tubería de presión principal no estaba completamente soldado, permitiendo que se fuguen lixivados de la tubería cuando se encendían las bombas.	Personal de Chiquita utilizó inmediatamente abrazaderas para detener el líquido y que deje de filtrarse.	Personal de Chiquita contuvo inmediatamente la zona con tierra y agregó absorbentes a la zona impactada por la fuga. Después se removió todo el líquido estancado en un camión de vacío y se colocó en un tanque de almacenamiento de productos peligrosos para su tratamiento, utilizando el sistema de carbono activado granular del vertedero. Después se removió el absorbente sucio y se colocó en un contenedor para desechos contaminados. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 1 a 2 horas.	Personal de Chiquita volvió a soldar la tubería a presión principal para corregir el problema. Personal de Chiquita continuará realizando inspecciones semanales de la tubería de presión principal.
13/8/2025	2:00 p.m.	Fuga	40 galones	Canal	Estaba funcionando mal el compresor de aire que estaba conectado a las dos bombas del sumidero del Sumidero Norte 4, deteniendo el flujo de aire que se dirigía a las bombas del sumidero y no les permitía bombear. Como resultado, los líquidos retrocedieron y se acumularon alrededor del drenaje de pie, cruzaron la carretera perimetral y entraron en el canal de aguas pluviales.	Personal de Chiquita construyó una presa de contención para evitar que viaje el líquido por el canal de tormenta de agua hacia la cuenca de aguas pluviales y trabajó para reparar las bombas que estaban inoperables para comenzar a extraer líquido del sumidero y del drenaje del talud.	El personal de Chiquita desplegó rápidamente un camión aspirador para eliminar los líquidos estancados y deshidratar el sumidero y el drenaje de pie. La fase inicial de limpieza comenzó de inmediato y tardó aproximadamente dos horas en completarse. Al día siguiente, Chiquita lavó a presión el canal de aguas pluviales mientras aplicaba vacío para recoger el agua del lavado. Todos los líquidos y el suelo impactados por la fuga, incluso la represa de contención, se recogieron y se contuvieron en un recipiente de desague y se tomaron muestras y se desecharon.	Chiquita continuará inspeccionando todos los días las bombas de los sumideros ubicadas en el Sumidero Norte 4 y cambiará las bombas que descubra que no están operando, para evitar que se acumulen líquidos.
13/8/2025	7:45 p.m.	Fuga	25 galones	No	Ocurrió un bloqueo en la línea de retorno del tanque de fraccionamiento, que hizo que se fugara líquido del tanque.	Personal de Chiquita probó la válvula que se dirige al tanque, que permitió que fluyeran líquidos libremente hacia los tanques receptores.	Personal de Chiquita aplicó absorbente inmediatamente a la zona impactada por la fuga. Luego, se retiró el absorbente sucio y se lo colocó en un contenedor para desechos peligrosos. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 45 minutos.	Chiquita continuará monitoreando los tanques clarificadores dentro del Parque de Tanques 7 y también probará las válvulas para ayudar a evitar bloqueos en el futuro.
17/8/2025	2:00 p.m.	Derrame	17 galones	No	Un conductor de un camión de transferencia externo no cerró completamente la válvula de bola en la rampa de descarga después de completar la transferencia de lixivados. Esto hizo que el líquido fluyera desde la válvula de bola abierta, hacia una bandeja de goteo y luego hacia el suelo en el Parque de tanques 7.	Personal de Chiquita cerró inmediatamente la válvula de bola, para detener el flujo de líquidos.	El personal de Chiquita aplicó rápidamente absorbente en el área afectada por el derrame. Después se quitó el absorbente y se colocó en un contenedor para desechos peligrosos y se agregó tierra nueva. La limpieza comenzó de inmediato y se completó en aproximadamente 1 hora.	Chiquita le comunicó los detalles de este incidente a la empresa contratista. Además, personal del parque de tanques continuará revisando los colectores de los tanques y las válvulas para minimizar el potencial de derrames o fugas.
18/8/2025	11:48 a.m.	Derrame	7 galones	No	Durante la transferencia de lixivados que estaba realizando el contratista externo del sitio hacia un tanque de fraccionamiento, el exceso de aire del camión cisterna vacío fue empujado por la manguera, generando presión hacia el tanque de fraccionamiento. Esta presión permitió que el lixiviado se derramara desde la parte superior de la tapa del tanque de fracturación sobre el revestimiento en el área de contención secundaria dentro del Parque de Tanques 13.	El contratista del sitio detuvo la transferencia de lixivados hacia el tanque.	Tras el descubrimiento, el personal de Chiquita llamó rápidamente a su contratista externo en el sitio para aspirar el líquido estancado y lavar a presión el área. El contratista en el sitio aspiró todo el líquido estancado y lavó el área a presión y recolectó todo el agua de lavado durante el proceso. Todos los líquidos que se quitan del área fueron tratados utilizando el sistema de carbono activado granular del sitio. Completar el proceso de limpieza tomó aproximadamente tres horas.	Chiquita le comunicó los detalles del incidente al gerente del contratista, que le proporcionó más indicaciones al conductor directamente. En el caso de que esto volviera a ocurrir, no se volverá a invitar al conductor al vertedero. Chiquita abrió tanques clarificadores temporales en el Parque de Tanques 13 para reducir el potencial de un aumento de presión, de esta manera reduciendo el riesgo de que haya fugas similares.
26/8/2025	2:45 p.m.	Fuga	52 galones	Canal	Mientras se apagó una bomba del sumidero No. 5 para realizar un mantenimiento en la tubería de presión, se acumuló líquido que salió del sumidero antes de que Chiquita pueda completar el mantenimiento en curso.	Personal de Chiquita colocó tierra sobre el líquido para detener y contener el flujo. También se colocó una presa de control de suelo en el canal de aguas pluviales para evitar que el líquido llegara a la cuenca de aguas pluviales.	Un camión de vacío eliminó todo el líquido estancado del suelo y se utilizó para bajar el nivel de líquido en el sumidero n.º 5. Todos los líquidos se enviaron para tratamiento en la unidad de carbono granulado activado y todo el suelo de la zona impactada se puso en un contenedor rodante del cual se tomarán muestras antes de su correcta disposición.	Al realizar mantenimientos en la tubería de presión en el futuro, si la bomba se apaga durante el mantenimiento, se utilizará un camión de vacío para recoger los líquidos y así asegurarnos de que no se acumulen líquidos.
2/9/2025	2:20 a.m.	Derrame	35 galones	No	Durante el proceso de carga de un camión, personal de Chiquita abrió sin querer la polyvalve que se conectaba a un tubo que todavía estaba en construcción y por lo tanto no estaba tapado.	Personal de Chiquita cerró la válvula de polietileno para detener el flujo de líquidos.	Se agregó absorbente al área afectada para contener el líquido. El contratista externo después desechó el material absorbente sucio y personal del parque de tanques de Chiquita lavó a presión el revestimiento y recogió y puso el agua del lavado en el tanque.	Se agregó una tapa al tubo mientras estaba en construcción. Chiquita actualizó y diferenció los tipos de válvulas de las líneas que utilizó para cargar el camión.
2/9/2025	11:00 a.m.	Fuga	0.5 galones	No	Parece ser que la fuga ocurrió después de que un conductor de un camión externo terminó de llenar su camión. Aunque el conductor del camión externo aseguró por completo la escotilla superior de su remolque, el sello estaba desgastado en el extremo trasero de la escotilla superior, lo que permitió que el líquido se filtrara por la escotilla cuando el camión descendió hacia la salida de la báscula de salida.	Personal de Chiquita aplicó absorbente inmediatamente a la zona impactada	Se agregó absorbente al área afectada para contener el líquido. Luego, el personal de Chiquita retiró el absorbente sucio y lo colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó de inmediato y se completó en aproximadamente una hora.	Personal de Chiquita continuará verificando que las compuertas de los camiones de transporte externos estén cerradas antes de dejarlos salir del parque.
8/9/2025	1:00 p.m.	Derrame	6 galones	No	El derrame ocurrió mientras se estaba llenando un camión de transporte con lixivados. Parece que hubo una falla mecánica en el medidor magnético que se usaba para calcular la cantidad de galones que se llenaban en el camión. Esta falla mecánica hizo que el camión se llenara por demás, lo que provocó que el líquido fluyera desde la válvula de escape del remolque hacia el suelo en el Parque de tanques 7.	Personal de Chiquita apagó inmediatamente la bomba relacionada y se cerró la válvula de escape del camión externo para detener el flujo de líquidos.	El personal de Chiquita aplicó rápidamente absorbente en el área afectada. Después se removió el absorbente sucio y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. Se agregaron tierra fresca y roca al área afectada. La limpieza comenzó de inmediato y se completó en aproximadamente una hora.	Personal de Chiquita de forma más rutinaria hará que el proveedor calibre los medidores magnéticos.
10/9/2025	1:00 a.m.	Fuga	25 galones	Cuenca de Sedimentación Sur, no el canal.	El sumidero de colectores de recolección de lixivados se llenó con sólidos que restringieron el flujo de líquidos que iba a la bomba. En consecuencia, el sumidero se llenó de líquidos y esos líquidos fluyeron fuera de los accesorios de compresión en la parte superior del sumidero.	Personal de Chiquita cerró la válvula del cabezal del sumidero, que detuvo el flujo de líquido.	El personal de Chiquita aplicó rápidamente absorbente en el área afectada para contener el líquido en la carretera pavimentada. Un contratista externo de Chiquita recogió la tierra y el líquido estancado de la cuenca de aguas pluviales. Todo el material recolectado durante la limpieza se colocó en un contenedor rodante y se tomará una muestra para su eliminación adecuada. La limpieza comenzó de inmediato y se completó en 8.5 horas.	Este sumidero tiene programado dejar de recibir líquido para el 1 de mayo de 2026. Chiquita continúa realizando mantenimientos de rutina en los sumideros dentro del vertedero.
15/9/2025	9:00 p.m.	Fuga	10 galones	No	Hubo un problema mecánico con la válvula del Tanque 30, que hizo que se fugara líquido del tanque hacia el suelo en el Parque de Tanques 7.	Personal de Chiquita utilizó inmediatamente un camión de vacío externo para extraer líquido del tanque y aislar y reparar la válvula que estaba fallando. Todo el líquido se envió para tratamiento en la unidad de carbono activado granular.	Personal de Chiquita aplicó absorbente inmediatamente a la zona impactada Se quitó el absorbente y se colocó en un contenedor para su correcta disposición y se agregó tierra nueva. La limpieza comenzó de inmediato y se completó en 3 horas.	Chiquita continuará revisando los colectores de los tanques y las válvulas para minimizar el potencial de derrames o fugas.
19/9/2025	8:00 a.m.	Derrame	10 galones	No	El derrame ocurrió durante el llenado del camión externo. El chofer no quitó la tapa del extremo de la manguera de la válvula de alivio de presión. Por lo tanto, el tanque tomó presión durante el proceso de llenado y liberó lixivados fuera de la válvula, bajando por la manguera, hasta la tapa cerrada. Debido a la presión, la tapa se soltó y se derramaron lixivados a la bandeja de goteo y a la bandeja de contención de acero que está debajo del remolque.	Personal de Chiquita apagó inmediatamente la bomba relacionada y se cerró la válvula de escape del camión externo para detener el flujo de líquidos.	Chiquita usó inmediatamente un camión de vacío para remover todo el líquido estancado dentro de la bandeja de goteo y del área de contención secundaria de metal. Todo el líquido removido después se envió para tratamiento en la unidad de carbono activado granular. Se usó absorbente en el resto de las áreas y que se removió y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en 1 hora.	Personal de Chiquita verificará que todas las tapas de las mangueras de las válvulas de alivio de presión de los camiones de transporte externos sean quitadas antes de que se llenen los camiones y continuará indicando el uso de bandejas de goteo durante el llenado.
25/9/2025	2:00 a.m.	Fuga	1/3 de galón	No	La fuga ocurrió debido a una falla mecánica de la válvula en la bomba.	Personal de Chiquita cerró inmediatamente la válvula que iba a la bomba que detuvo el flujo de líquidos.	Personal de Chiquita aplicó absorbente inmediatamente a la zona afectada por los líquidos derramados. Se removió el absorbente y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en 1 hora.	Personal de Chiquita se asegurará de que las válvulas estén funcionando bien en todas las bombas.
								Un camión de vacío quitó todo el líquido acumulado de la contención secundaria. El líquido después se envió

25/9/2025	12:30 p.m.	Derrame	2 galones	No	Al mover una tubería de presión de 8 pulgadas hacia la zona de contención en el Parque de Tanques 13, la válvula de la boca de limpieza sin tapa se movió levemente y se abrió. Esto permitió que fluya líquido de la tubería hacia el revestimiento dentro de la contención secundaria ubicada en el Parque de Tanques 13.	Un contratista de Chiquita cerró inmediatamente la válvula para detener el flujo de líquidos.	para tratamiento por la unidad de carbono activado granular del sitio. Personal de Chiquita después aplicó absorbente al resto de las zonas impactadas por el derrame. Después se quitó el absorbente sucio y se colocó en un contenedor para su correcta disposición y se agregó tierra nueva a la zona. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 45 minutos.	Personal de Chiquita se asegurará de que todas las bocas de limpieza se taponen y se encapsulen en todo el Parque de Tanques 13 durante el proceso de extracción.
10/10/2025	12:30 p.m.	Fuga	5 galones	No	En base a lo que se sabe actualmente Chiquita, parece ser que una falla mecánica de la manguera hizo que se desconecte de la bomba, dejando que fluya líquido de la manguera.	Personal de Chiquita retorció inmediatamente la manguera, para detener el flujo de líquido.	Además de las medidas tratadas arriba, un camión de vacío removió todo el líquido acumulado en la zona. El líquido después se envió para tratamiento por la unidad de carbono activado granular del sitio. Personal de Chiquita después aplicó absorbente al resto de las zonas impactadas por la fuga. Después se quitó el absorbente sucio y se colocó en un contenedor para su correcta disposición y se agregó tierra nueva a la zona. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 60-90 minutos.	Personal de Chiquita se asegurará de que todas las mangueras estén bien conectadas y adaptadas en todas las bombas.
19/10/2025	8:00 a.m.	Derrame	10 galones	No	El derrame ocurrió como resultado de un puerto de toma de muestras que golpeó y abrió inadvertidamente un contratista externo que estaba realizando un mantenimiento en un estanque de sumidero cercano.	Al descubrir el derrame, el contratista externo cerró inmediatamente el puerto de toma de muestras para detener el flujo de líquido.	Después de detener el flujo de líquido, Chiquita utilizó un camión de vacío para remover todo el líquido de la zona. El líquido después se envió para tratamiento por la unidad de carbono activado granular. Personal de Chiquita después aplicó absorbente al resto de las zonas impactadas por el derrame y recogió y colocó el absorbente sucio en un recipiente móvil para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en 15-30 minutos.	Chiquita comunicó los detalles de este incidente al gerente del contratista que contratará personal para asegurarse de que las áreas estén aseguradas, específicamente durante los cambios de turno y operaciones de noche. Esta capacitación se completó el 24 de octubre de 2025.
20/10/2025	1:15 a.m.	Derrame	10 galones	No	Al llenar su camión, un conductor de un camión externo no revisó el medidor oportunamente. Como resultado, se derramaron liviados de la válvula de alivio de presión sobre el remolque del camión.	El conductor externo cerró la válvula del camión cisterna para detener el proceso de llenado y personal del parque de tanques de Chiquita utilizó absorbente para construir un terraplén para evitar que se propaguen los liviados derramados.	Después de detener el flujo de líquido, Chiquita utilizó inmediatamente un camión de vacío para remover todo el líquido de la zona impactada por el derrame. El líquido recogido después se envió para tratamiento por la unidad de tratamiento de carbono activado granular. Personal de Chiquita después aplicó absorbente al resto de las zonas impactadas por el derrame y recogió y colocó el absorbente sucio en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó de inmediato y se completó en una hora.	Personal de Chiquita hará sus mayores esfuerzos por verificar que los conductores externos estén observando continuamente los medidores durante el proceso de llenado.
26/10/2025	7:00 a.m.	Fuga	Hasta 1,000 galones	Canal y Etapa Uno de la Cuenca de Sedimentación Sur	Un problema mecánico hizo que los generadores que dan corriente a las bombas Lorentz se apagaran. Como las bombas Lorentz perdieron corriente, los sumideros se llenaron y causaron la fuga. Después de una mayor investigación, un tercero independiente no encontró problemas con el generador y determinó que se activó el disyuntor del generador.	Personal de Chiquita colocó terraplenes de tierra cerca de la fuga y también en los canales de aguas pluviales para contener el líquido y evitar su movimiento por el canal de aguas pluviales.	Chiquita desplegó inmediatamente un camión de vacío hacia los sumideros del lado oeste para extraer los líquidos. El camión de vacío también removió los líquidos acumulados del canal de aguas pluviales. Tanto el 26 como el 27 de octubre de 2025, el canal de aguas pluviales se lavó a presión mientras se aplicaba vacío para recoger toda el agua del lavado. Chiquita detuvo el origen de la fuga aproximadamente a las 3:30 p.m. el 26 de octubre de 2025. Chiquita tomó siete muestras en diferentes lugares en toda la cuenca de sedimentación norte y también una muestra de liviados crudos del canal de aguas pluviales. Se extrajo el agua de toda la cuenca de sedimentación sur utilizando camiones de vacío y se envió a centros aprobados designados. El 27 de octubre de 2025 ya no había líquido estancado. La limpieza se completó el 28 de octubre de 2025.	Personal de Chiquita comenzará a realizar las inspecciones de rutina de los generadores proporcionando corriente a las bombas Lorentz. Además, aunque una evaluación externa descubrió que no había problemas con el generador, Chiquita cambió el generador.
27/10/2025	7:00 p.m.	Fuga	40 galones	No	La bomba neumática de la línea del Grupo C estaba funcionando mal, haciendo que se forme espuma en la tubería de presión y posteriormente en el tanque, dando como resultado una acumulación de presión dentro del tanque. La presión acumulada después hizo que salgan espuma y líquido del tanque y que se fugara hacia el revestimiento.	Personal de Chiquita ajustó la presión de vacío aumentando el vacío, para poder liberar presión.	Chiquita desplegó inmediatamente un camión para remover todo el líquido estancado y después lavó el revestimiento a presión. El líquido recogido se envió por la unidad de tratamiento de carbono activado granular. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 15.5 horas.	Personal de Chiquita continuará inspeccionando de forma regular las bombas neumáticas.
5/11/2025	8:45 a.m.	Fuga	49 galones	Canal	La bomba neumática instalada en el sumidero norte No. 4 no pudo mantener niveles de acumulación apropiados y como resultado se acumularon líquidos que fluyeron desde el sumidero hasta el canal de aguas pluviales. Esta bomba desde ese momento fue reemplazada por una bomba Lorentz.	Personal de Chiquita colocó tierra nueva encima del líquido para detener y contener el flujo de líquido. El líquido del canal de aguas pluviales fue contenido con un terraplén de contención de tierra.	Chiquita desplegó inmediatamente un camión de vacío hacia el sumidero del lado norte para extraer el líquido. El camión de vacío también removió el líquido acumulado del canal de aguas pluviales. El líquido después se trató utilizando el sistema de tratamiento de carbono activado granular del vertedero. La tierra de la zona impactada se colocó en un contenedor rodante para su eliminación adecuada. El canal de aguas pluviales después se lavó a presión mientras se aplicaba vacío para asegurar la recolección de toda el agua del lavado. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó dentro de las 2-3 horas.	Personal de Chiquita cambió la bomba neumática por una bomba Lorentz y también comenzará a realizar desagotes de rutina del sumidero.
10/11/2025	3:55 a.m.	Derrame	1 galón	No	Un conductor de un camión de transporte externo sin querer derramó líquido sobre la balanza de salida mientras salía del Vvertedero. El líquido derramado fue descubierto por otro conductor externo.	El personal de Chiquita aplicó rápidamente absorbente en el área afectada por el derrame.	Al descubrir el derrame, personal de Chiquita aplicó absorbente inmediatamente a la zona impactada por el derrame.	Personal de Chiquita tuvo una conversación con el conductor del camión externo por el líquido derramado y sobre la correcta operación del camión mientras está en el sitio.
13/11/2025	3:55 p.m.	Fuga	7 galones	No	Un contratista no instaló una junta entre la brida de 18 pulgadas y la brida ciega, causando que se fugue líquido del elevador del cabezal.	Personal de Chiquita solicitó un camión de vacío para extraer el líquido del elevador del cabezal, para detener el flujo activo de líquido.	Después de detener el flujo de líquido, se removió todo el líquido estancado con un camión de vacío y se trató utilizando el sistema de tratamiento de carbón activado granular. La tierra de la zona impactada se colocó en un contenedor rodante para su eliminación adecuada. La limpieza comenzó de inmediato y se completó en aproximadamente una hora.	Personal de Chiquita analizó este evento con los contratistas externos y hará sus mejores esfuerzos para verificar que los contratistas estén siguiendo las prácticas estándar de la industria.
14/11/2025	3:30 p.m.	Derrame	7,973 galones	Canal de Aguas Pluviales y Cuenca de Sedimentación Este	Durante la construcción de la tubería a presión, un miembro del personal de Chiquita sin saberlo encendió una bomba que iba hacia una tubería a presión, aunque esa tubería a presión todavía no estaba conectada al sistema de recolección de liviados.	Personal de Chiquita apagó inmediatamente la bomba que estaba conectada a la tubería de presión para detener el flujo de líquido.	La cuenca de sedimentación este se encuentra ubicada en el fondo de una calle, con una pendiente aproximada del 15% y una caída fuerte. La calle es de tierra sin pavimentar y no tiene acceso para todo tipo de clima; esto hace que los vehículos queden atrapados o pierdan el control, especialmente en condiciones de lluvia. Por este motivo, es imposible recibir camiones cisterna, camiones de vacío y otros equipos de limpieza en una proximidad lo suficientemente cercana a la cuenca de sedimentación este para extraer el líquido bombeándolo o para realizar trabajos de limpieza. Por lo tanto, Chiquita está tratando el líquido de la cuenca, dejando que se evapore, supervisando la cuenca visualmente e implementando otras mejores prácticas de gestión. Chiquita además instaló placas de acero, enfundó el caño de acero y construyó terraplenes sustanciales para evitar descargas y rebales en virtud de los recientes eventos de lluvia. Chiquita desarrollará e implementará un plan de muestreo y análisis de la tierra que quedó, una vez que se haya evaporado el líquido. Este plan asegurará que el suelo se teste bien y se disponga como corresponda. Una vez finalizado, Chiquita compartirá el plan con los reguladores.	Chiquita ha vuelto a capacitar a sus empleados sobre los procedimientos a seguir para la operación de las bombas y sobre cómo habilitar las bombas.
2/12/2025	8:30 a.m.	Fuga	49 galones	No	Se descubrió un orificio en una tubería enterrada debajo del suelo.	Personal de Chiquita colocó un terraplén de tierra fresca para detener el flujo de líquido	Chiquita desplegó inmediatamente un camión para remover todo el líquido acumulado. Chiquita después lavó a presión el revestimiento y quitó y colocó todo el suelo afectado en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 6 horas.	Ante una futura instancón de cualquier tubería que se prevea que estará bajo presión operativa, Chiquita requerirá que se realice una prueba de presión.
5/12/2025	9:15 a.m.	Derrame	5 galones	No	Mientras un contratista estaba moviendo caños de la cubierta superior al almacén de partes para su almacenamiento, se derramó líquido de un caño que se pensaba que estaba vacío.	Personal de Chiquita bloqueó la zona impactada, ya que no estaba fluyendo líquido y el personal monitoreó la zona hasta que pudieron llegar los equipos de limpieza.	Chiquita quitó el suelo de la zona impactada por el derrame y lo colocó en un recipiente rodante para su correcta disposición. La limpieza comenzó de inmediato y se completó en aproximadamente una hora.	Chiquita conversó sobre los procedimientos correctos con el contratista involucrado. El personal continuará haciendo sus mejores esfuerzos por asegurar que los caños se vacíen de líquido antes de que se muevan.
7/12/2025	3:53 p.m.	Fuga	800 galones	No	Un contratista externo instaló la válvula de bola en la tubería a presión de forma incorrecta. Esta tubería a presión no se había utilizado desde su instalación.	El personal de Chiquita cerró la válvula para detener el flujo de líquido hacia la válvula de bola.	Chiquita comenzó la limpieza inmediatamente y desplegó un camión de vacío para remover todo el líquido acumulado del revestimiento con doble contención y el nivel superior del parque de tanques 13. El equipo de trabajo de limpieza con el "camión devorador" llegó la mañana siguiente para lavar a presión el revestimiento, ya que la limpieza de noche había sido poco segura. Lavar a presión el mismo día se habría extendido hasta la noche. La limpieza se completó en aproximadamente 23 horas.	Personal de Chiquita analizó este evento con el contratista externo. Chiquita hará sus mejores esfuerzos por asegurarse que los contratistas verifiquen las conexiones antes de que se utilicen las tuberías a presión que se acababan de instalar dentro de los parques de tanques.
10/12/2025	9:30 a.m.	Derrame	10 galones	No	Se derramaron liviados mientras un contratista externo desconectaba la conexión flexible entre el sistema de vacío y el cabezal del pozo.	El contratista externo volvió a conectar la manguera para detener el flujo de líquido de la línea de vacío.	Chiquita quitó la tierra impactada de la zona y la colocó en un contenedor para su correcta disposición. Después se agregó suelo nuevo al área. La limpieza comenzó de inmediato y se completó en aproximadamente una hora.	Personal de Chiquita analizó este evento con el contratista externo. Chiquita reparó temporalmente la línea para poder reemplazar la conexión de la manguera flexible que va hacia la línea del cabezal, por una tubería rígida. Esta reparación y reemplazo final se completó el viernes 12 de diciembre de 2025.