

Vertedero de Chiquita Canyon (ID de Instalación 119219), Castaic, California, Orden de Depuración Estipulada Modificada (Caso No. 6177-4) - Condición 27(e) Fugas y Derrames de Lixiviados

Fecha del Descubrimiento	Hora del Descubrimiento	Derrame / Fuga	Volumen Estimado	Cena/Cuena de Aguas Pluviales	Causa Raiz	Acciones Correctivas Iniciales	Acciones de Limpieza	Acciones para Prevenir Recurrencias
4/1/2026	9:00 a.m.	Fuga	20 galones	No	La bomba del sumidero se cerró porque los niveles de líquido del revestimiento del sumidero estaban demasiado bajos, indicando que el revestimiento del sumidero estaba obstruyendo el flujo de líquido.	El equipo de trabajo de limpieza contuvo inmediatamente el líquido, utilizando un terraplén de tierra.	Chiquita desplegó un camión de vacío para remover el líquido acumulado. Después se aplicó absorbente al resto del área impactada por la fuga. El absorbente y toda la tierra adicional impactada por la fuga, se removieron y se colocaron en contenedores separados para su correcta disposición. La limpieza comenzó de inmediato y se completó en aproximadamente 1 hora.	Chiquita desarmó la bomba del sumidero y agregó más perforaciones al revestimiento para que el líquido pueda ingresar más libremente. Las perforaciones adicionales permiten más líquido en el sumidero, que debería prevenir fugas similares en el futuro.
7/1/2026	9:27 a.m.	Fuga	5 galones	No	Mientras estaba cerrada la válvula del pozo CV-2350 como parte del proceso de ajuste del pozo, una acumulación de presión desplazó el sello de la boca del pozo, haciendo que se fuguen lixiviado/espuma del sello abierto.	Se volvió a abrir la válvula del pozo para liberar presión del pozo y detener el flujo de lixiviados/espuma.	Chiquita primero tuvo que reconstruir las calles de acceso que habían sido dañadas durante las fuertes lluvias a principios de mes. Chiquita contrató a un contratista para reconstruir las calles. Una vez reconstruidas las calles, Chiquita lavó a presión la cubierta de geomembrana para remover el material residual de la fuga mientras aplicaba vacío para asegurar la correcta recolección de toda el agua de lavado. La limpieza se completó en la mañana del 12 de enero de 2026.	Chiquita analizó este incidente inmediatamente con el equipo de inspección del campo de los pozos externo para comprender mejor el incidente y las expectativas para los ajustes de los pozos. Los líderes de este equipo dictarán otra capacitación para sus técnicos.
7/1/2026	11:25 a.m.	Derrame	1-5 galones	No	El derrame parece haber ocurrido mientras que una cuadrilla de un contratista externo estaba limpiando con chorro de agua una línea que conecta los tanques del Colector LC No. 4 a los tanques del Parque de Tanques 7, cuando comenzó a fugarse líquido oscuro de la línea. Se sospecha que hubo una obstrucción en la línea que hizo que quedara un pequeño volumen de lixiviados en el caño, incluso después de que se enjuagó el caño, cuando originalmente no habría habido lixiviados presentes. Los lixiviados del punto de generación del Colector de LC No. 4 son característicamente no peligrosos.	Un equipo aplicó absorbente a la calle y construyó un terraplén de tierra debajo del derrame para evitar que se propaguen los lixiviados. Después un camión de agua roció agua sobre la calle sobre el lugar del derrame, hacia el terraplén, mientras un camión de vacío removía el líquido de la fuga y el agua de lavado.	Se quitó el absorbente del lugar del derrame y se lo colocó en un contenedor para la correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente al ser descubierta y se completó en aproximadamente 1.5 horas.	Chiquita continuará limpiando las líneas para remover los lixiviados presentes, antes de limpiar a chorro para limitar el potencial de recurrencia. Chiquita además les reforzará a todos los contratistas que realizan trabajos de limpieza de tubos que estos derrames son posibles y que deben estar atentos, deben informarlos y deben contenerlos inmediatamente; además, que esos contratistas deben asegurar una contención secundaria adecuada antes de comenzar cualquier trabajo de este tipo.
8/1/2026	3:00 a.m.	Fuga	10 galones	No	Falló una soldadura que estaba sobre el remolque del camión cisterna externo.	Personal de Chiquita aplicó absorbente inmediatamente a la zona impactada por la fuga.	Personal de Chiquita retiró inmediatamente el absorbente sucio y lo colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó de inmediato y se completó en aproximadamente 1 hora.	Personal de Chiquita continuará recorriendo cada camión cisterna externo al final de cada llenado.
12/1/2026	10:05 a.m.	Derrame	100 galones	No	Mientras se estaban cargando lixiviados en el camión cisterna externo, el personal de Chiquita operó el motor de la bomba a RPM demasiado elevadas para el volumen de líquido/las condiciones del cabezal del tanque. Como resultado, el camión cisterna se llenó más rápido de lo esperado y se derramaron lixiviados de ese camión.	El personal de Chiquita aplicó rápidamente absorbente en el área afectada por el derrame.	Personal de Chiquita retiró inmediatamente el absorbente sucio y lo colocó en un contenedor para su correcta disposición. Se utilizó un camión de vacío para recoger todo el líquido estancado. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 1 hora.	Chiquita actualizó los Procedimientos Operativos Estándar relevantes para que reflejen el requerimiento de RPM más bajo y volvió a capacitar al personal del parque de tanques después del derrame.
14/1/2026	7:45 a.m.	Fuga	1 galón	No	Falló el adaptador y se rompió, no permitiendo que se pueda sujetar correctamente.	Personal de Chiquita creó un terraplén de tierra para contener los lixiviados.	Personal de Chiquita desplegó inmediatamente un camión de vacío para quitar todo el líquido estancado. El líquido después será tratado utilizando el sistema de tratamiento de carbono activado granular del vertedero. La limpieza comenzó de inmediato y se completó en aproximadamente 1 hora.	Continuarán realizándose inspecciones que se enfoquen en este tipo de equipos.
15/1/2026	8:00 am	Derrame	3 galones	No	Mientras se estaban cargando lixiviados en el camión cisterna externo, el personal operó el motor de la bomba a RPM demasiado elevadas para el volumen de líquido/las condiciones del cabezal del tanque que se estaba vaciando. La bomba había estado funcionando a RPM elevadas para vaciar un tanque diferente, pero cuando el personal se pasó a un tanque nuevo, no redujeron las RPM para explicar la presión del cabezal/el volumen de líquido más alto. Como resultado, el camión cisterna se llenó más rápido de lo esperado y se derramaron lixiviados de la válvula de descarga del camión cisterna.	Se cerró la bomba y se cerró la válvula de descarga inferior del camión cisterna.	Personal de Chiquita aplicó absorbente inmediatamente al área impactada por el derrame y después se removió el absorbente sucio y lo colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 10 minutos.	Se volvió a capacitar al personal del parque de tanques de Chiquita sobre los Procedimientos Operativos Estándar después del derrame.
16/1/2026	4:00 p.m.	Derrame	7 galones	No	Se derramaron lixiviados mientras un contratista externo intentaba comprimir un caño y lo tapó porque ya no iba a ser utilizado. Durante ese proceso, los equipos que se utilizaron para soportar el caño cortaron el acceso de limpieza, haciendo que se derrame el líquido del caño sobre la superficie revestida del vertedero y parcialmente sobre la calle perimetral.	El contratista externo de Chiquita pinzó el tubo para detener el flujo de líquido y creó un terraplén de tierra para contener los lixiviados.	Personal de Chiquita retiró inmediatamente el suelo impactado y lo colocó en un contenedor para su correcta disposición. Después se agregó tierra nueva al área impactada. La limpieza comenzó de inmediato y se completó en aproximadamente 1 hora.	Personal de Chiquita analizó este evento con el contratista externo. Chiquita continuará haciendo todo lo posible por asegurarse de que sus contratistas compriman bien los caños antes de taparlos.
18/1/2026	8:50 a.m.	Fuga	5 galones	No	Cuando personal de Chiquita instaló el sensor de presión en el sumidero, los niveles del controlador estaban demasiado altos, haciendo que el sumidero se rebalse.	Personal de Chiquita creó un terraplén de tierra para contener los lixiviados.	Personal de Chiquita retiró inmediatamente todo el suelo impactado y lo colocó en un contenedor para su correcta disposición. Chiquita también desplegó un camión de vacío para quitar todo el líquido acumulado. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 3 horas.	Una selección de algunas de las bombas Lorentz del sitio requieren programación especial de las configuraciones de los niveles de líquido en el controlador. Chiquita estará actualizando sus Procedimientos Operativos Estándar existentes para diferenciar entre los diferentes requerimientos de programación de estas bombas. Chiquita revisó su SOP y volvió a capacitar al personal sobre el procedimiento actualizado.
19/1/2026	12:50 a.m. - 1:50 a.m.,	Fuga	10 galones	No	Había una fuga por un pequeño orificio causado por una falla en una soldadura, en un camión cisterna externo. Chiquita atribuye esta fuga a un mal funcionamiento de equipos externos.	El chofer del camión cisterna externo detuvo el flujo de líquido y reparó la fuga del pequeño orificio, tratando la soldadura en su camión. Se aplicó absorbente a la zona impactada por la fuga para contener el líquido.	Personal de Chiquita retiró inmediatamente el absorbente sucio y lo colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 20 minutos.	Personal de Chiquita actualizará los Procedimientos Operativos Estándar existentes aplicable y continuará inspeccionando los camiones cisterna para observar si hay fugas, antes de salir del sitio.
19/1/2026	8:00 a.m.	Fuga	1 galón	No	Las fluctuaciones de temperatura hicieron que los caños se expandan y se contraigan, aflojando la conexión del recipiente eyector de llamas.	Un contratista externo detuvo el flujo de líquido ajustando las conexiones.	Personal de Chiquita retiró inmediatamente el suelo impactado y lo colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza se completó en aproximadamente 28 horas.	Personal de Chiquita continuará realizando los mantenimientos preventivos que están en curso durante los mantenimientos de rutina de la estación de antorchas, que incluyen ajustar las conexiones necesarias.
19/1/2026	8:35 a.m.	Derrame	<1 galón	No	Personal de Chiquita dejó abierta sin querer la válvula de purga del tanque mientras se conectaba a la bomba en el cabezal del camión cisterna para desechos peligrosos durante la descarga.	El personal de Chiquita aplicó rápidamente absorbente en el área afectada por el derrame.	Personal de Chiquita retiró inmediatamente el absorbente sucio y lo colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 2 minutos.	Chiquita volvió a capacitar al personal en el sistema que acaba de implementarse para etiquetar las válvulas de los camiones de terceros para confirmar que las válvulas estén cerradas antes de que salgan del parque de tanques el 20 de enero de 2026.
19/1/2026	11:30 a.m.	Fuga	200 galones	No	Se acumuló presión en la línea de vacío, haciendo que se salga el conector ferro.	Personal de Chiquita volvió a sujetar la base sobre el pozo.	Personal de Chiquita desplegó inmediatamente un camión de vacío para quitar todo el líquido estancado. La tierra afectada también se removió y se solidificó el todo con tierra nueva. El líquido y la tierra afectados después se colocaron en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente.	Personal de Chiquita continuará realizando mantenimientos preventivos para evitar la presión positiva en las líneas de vacío.
19/1/2026	1:30 p.m.	N/A - Filtración	7 galones	No	Chiquita observó que inicialmente se creyó que había una fuga asociada a una soldadura que estaba fallando, que conectaba la cubierta de geomembrana de 30 milésimas de pulgada con la cubierta de geomembrana de 60 milésimas de pulgado; sin embargo, después de una mayor investigación, se determinó que el origen del líquido era una filtración.	Se reparó la soldadura para detener el flujo de líquido.	Chiquita lavó a presión la cubierta de geomembrana mientras aplicaba vacío para asegurar la recolección de toda el agua de lavado y los líquidos estancados. La limpieza comenzó de inmediato y se completó en aproximadamente 1 hora.	Chiquita instaló una cubierta de geomembrana de EVOH/HDPE de 60 milésimas de pulgada sobre una parte relevante de esta cuadrícula, que se espera que evitará futuras recurrencias de este tipo de falla de soldadura.
20/1/2026	11:33 a.m.	N/A - Filtración	7 galones	No	Chiquita observó que inicialmente se creyó que había una fuga asociada a una soldadura que estaba fallando, que conectaba la cubierta de geomembrana de 30 milésimas de pulgada con la cubierta de geomembrana de 60 milésimas de pulgado; sin embargo, después de una mayor investigación, se determinó que el origen del líquido era una filtración.	Se reparó la soldadura para detener el flujo de líquido.	Chiquita lavó a presión la cubierta de geomembrana mientras aplicaba vacío para asegurar la recolección de toda el agua de lavado y los líquidos estancados. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó el mismo día.	Chiquita instaló una cubierta de geomembrana de EVOH/HDPE de 60 milésimas de pulgada sobre una parte relevante de esta cuadrícula, que se espera que evitará futuras recurrencias de este tipo de falla de soldadura.
20/1/2026	4:30 p.m.	Derrame	<1 galón	No	Se derramaron lixiviados de un elevador del camión cisterna externo y la segunda contención no estaba posicionada correctamente debajo del remolque del camión cisterna, dejando que lleguen lixiviados al suelo.	Personal de Chiquita retiró inmediatamente el suelo impactado y lo colocó en un contenedor para su correcta disposición.	La limpieza comenzó inmediatamente como se describió antes y se completó en aproximadamente 30 minutos.	Chiquita analizó los procedimientos adecuados con el contratista involucrado y continuará asegurándose de que se coloque un contenedor debajo de los camiones cisterna para que cualquier líquido quede contenido y sea recogido sin llegar al suelo.
21/1/2026	10:55 a.m.	Derrame	<1 galón	No	Personal de Chiquita estaba inclinando un recipiente rodante y se juntó condensación desde el interior de un recipiente rodante que contenía material de carbono usado, utilizado para tratar lixiviados.	Se aplicó absorbente a la zona impactada por el derrame.	Personal de Chiquita retiró inmediatamente el suelo impactado y el absorbente sucio y lo colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 10 minutos.	Chiquita utilizará un método diferente para recoger condensación de los recipientes rodantes cubiertos que contienen material de carbono usado. Chiquita utilizará las válvulas inferiores de los recipientes rodantes para drenar el líquido, en lugar de inclinar el recipiente.
24/1/2026	2:40 am	Derrame	0.5 galones	No	Un chofer de un camión cisterna externo estaba cargando lixiviados no peligrosos en su camión. En el proceso de volver a conectar una manguera para remover el exceso de lixiviados no peligrosos que se habían bombeado a su camión, la presión de la manguera hizo que se libere líquido del puerto de conexión.	El conductor del camión cisterna externo volvió a conectar la manguera para detener el flujo de líquido.	Personal de Chiquita retiró inmediatamente el suelo impactado y lo colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 30 minutos.	Chiquita analizó los procedimientos adecuados con el contratista y continuará haciendo todo lo posible para asegurándose de que se coloque un contenedor debajo de los camiones cisterna durante el llenado para capturar y recoger cualquier líquido.
26/1/2026	11:00 am	Fuga	<0.5 galones	No	Estado suelto el adaptador de las levas de fijación del cabezal. Cuando se movió la manguera conectada al adaptador, el adaptador se dio vuelta y dejó que se fugue líquido.	Se realineó la manguera y se ajustó el adaptador de las levas de fijación que selló la línea y detuvo el flujo de líquido.	Se removió el suelo impactado y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 30 minutos.	Personal de Chiquita hará todo lo posible por asegurarse de que todos los adaptadores están bien ajustados y que las mangueras estén bien alineadas, para minimizar las tensiones en los adaptadores.
26/1/2026	11:11 am	Fuga	<1 galón	No	La fuga parece haber sido causada por una junta que presentó fallas.	Personal de Chiquita cerró inmediatamente la válvula flujo arriba, para detener el flujo de líquido.	Personal de Chiquita cambió inmediatamente la junta que estaba fallando. Se aplicó absorbente al área impactada por la fuga y después se removió y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó de inmediato y se completó en aproximadamente 1 hora.	Personal de Chiquita continuará supervisando los equipos para observar si presentan señales de desgaste y realizará los mantenimientos preventivos necesarios.

26/1/2026	1:30 pm	Derrame	<3 galones	No	El derrame parece haber ocurrido cuando un contratista externo estaba aflojando los pernos del supresor de llamas para sacarlos y cambiarlos como parte de un mantenimiento de emergencia, que rompió el sello de la brida del supresor de llamas e hizo que se derramaran líquidos.	El contratista externo ajustó inmediatamente los pernos del supresor de llamas para detener el flujo de líquido de la Tox Panel.	Se aplicó inmediatamente absorbente a la zona impactada por el derrame. Después se removieron el suelo impactado y el absorbente sucio y se colocaron en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 5.5 horas.	Chiquita no proporciona capacitación a contratistas; sin embargo, personal de Chiquita le recordó al contratista externo que implemente proactivamente las mejores prácticas de gestión antes de comenzar el trabajo.
26/1/2026	10:30 pm	Derrame	<1 galón	No	Un empleado dejó sin querer la válvula del purgador abierta, haciendo que se derramen lixiviados tratados.	Personal de Chiquita cerró inmediatamente la válvula de polietileno del purgador para detener el flujo de líquido que provenía del tanque.	Personal de Chiquita aplicó inmediatamente absorbente al área impactada por el derrame y después removió y colocó el absorbente sucio en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 10 minutos.	Chiquita cambió los tambores que se utilizaban para contener el líquido por tambores más transparentes, para que le resulte más fácil al personal realizar un control visual durante el llenado de tambores y poder identificar potenciales problemas. Chiquita también actualizó sus Procedimientos Operativos Estándar el 28 de enero de 2026 para requerir que el personal confirme que la válvula del purgador esté cerrada.
27/1/2026	7:00 am	Derrame	<0.5 galones	No	Chiquita no puede determinar la causa raíz de este derrame. Cuando el personal de Chiquita descubrió el líquido, no había líquido fluyendo activamente y no había una fuente identificable para este líquido.	El personal de Chiquita aplicó rápidamente absorbente en el área afectada por el derrame.	Se removió el absorbente sucio y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente colocando absorbente de inmediato para contener el líquido - y se completó en aproximadamente en 4 horas.	Chiquita le recordó este derrame a su personal y a los contratistas externos y las expectativas y los requerimientos de informar fugas.
27/1/2026	10:30 am	Derrame	2 galones	No	Ocurrió un derrame después de que se desconectó una bomba de lixiviados en el Parque de Tanques 7 que se drenó y se pasó a una zona de preparación para ser transportada fuera del sitio por un contratista externo para que se le realice el mantenimiento. El contratista externo, en cambio, comenzó a realizar el mantenimiento en la zona de preparación, dando como resultado un derrame.	El personal de Chiquita aplicó rápidamente absorbente en el área afectada por el derrame.	Se removió el absorbente sucio de la zona y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 10 minutos.	Personal de Chiquita conversó con el contratista externo sobre las áreas apropiadas para la obra de mantenimiento y le recordó al personal que continúe revisando los equipos para observar si presentan algo de líquido antes de moverlos.
28/1/2026	2:00 pm	Fuga	<1 galón	No	Un adaptador a rosca y una falla en una válvula contigua. Esta fuga se detectó durante actividades de reparaciones en curso y estuvo relacionada a ellas.	Se removió inmediatamente el suelo impactado.	Personal de Chiquita colocó el suelo impactado en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó de inmediato y se completó en aproximadamente 1 hora.	Chiquita cambió la válvula y el adaptador a rosca el 29 de enero de 2026 y probó el aire de la válvula para asegurarse de que estuviera sellada.
28/1/2026	3:25 pm	Derrame	<1 galón	No	Cuando un contratista externo estaba realizando el mantenimiento en una línea, la liberación rápida de una línea pinchada flujo arriba dio como resultado una liberación rápida de presión que no asentó el adaptador, haciendo que se derrame líquido.	La línea de condensados se comprimió y se volvió a asentar el adaptador, que se ajustó para detener el flujo de líquido.	Se aplicó absorbente al área impactada por el derrame y después se removió el absorbente sucio y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 20 minutos.	Chiquita hará sus mayores esfuerzos por asegurarse de que los contratistas externos liberen gradualmente el dispositivo de prensado de líneas en el futuro, para evitar una liberación de presión rápida.
29/1/2026	7:00 am	Derrame	<1 galón	No	Un contratista estaba realizando un mantenimiento, durante el cual la presión aislada de la línea hizo que fallaran el adaptador a rosca y el medidor de la presión.	Se cerró la bomba inmediatamente para detener el flujo de líquido.	Se aplicó inmediatamente absorbente a la zona impactada por el derrame. Después se removió el absorbente sucio y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 8 horas.	Chiquita hará sus mejores esfuerzos por asegurarse que los contratistas eviten el aislamiento de presión cuando sea posible.
29/1/2026	11:15 am	Derrame	1 cucharada	No	La conexión de la válvula de bola al adaptador de las levas de fijación no estaba lo suficientemente apretado, lo que permitió que se derramen lixivios de las rosas en el punto de conexión sobre el revestimiento.	Personal de Chiquita sujetó inmediatamente la conexión entre la válvula de bola y el adaptador de las levas de fijación para detener el flujo de líquido.	El revestimiento se lavó a presión mientras se aplicaba vacío para asegurar la recolección de toda el agua del lavado y cualquier líquido estancado. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 10 minutos.	Chiquita continuará revisando los Procedimientos Operativos Estándar relevantes con personal de Chiquita y con contratistas externos.
29/1/2026	12:45 pm	Derrame	<1 galón	No	Cuando un contratista estaba realizando el mantenimiento en un pozo y sin querer dejó un caño en posición vertical no asegurado, que hizo que el caño gire hacia abajo y se derrame líquido de una manguera conectada.	El caño relacionado se puso inmediatamente de forma vertical para detener el flujo de líquido.	Se removió el suelo impactado inmediatamente y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 10 minutos.	Chiquita continuará haciendo sus mayores esfuerzos por asegurarse de que se utilicen bandejas recolectoras de derrames durante este tipo de mantenimiento, para contener el líquido de fugas y derrames.
30/1/2026	6:30 am	Derrame	<1 galón	No	Se dejó una válvula abierta sin querer, causando un derrame en el revestimiento mientras se conectaba una manguera.	La válvula se cerró inmediatamente para detener el flujo y los lixiviados restantes se volvieron a bombear hacia el camión cisterna.	Se aspiraron inmediatamente los lixiviados derramados, sacándolos del revestimiento. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 1 minuto.	Chiquita despidió al conductor externo que estuvo involucrado en la causa raíz de este derrame.
30/1/2026	7:30 am	Fuga	<1 galón	No	Falla de un adaptador a rosca.	Se ajustó la válvula para aumentar el vacío y detener la fuga de líquido.	Se aplicó inmediatamente absorbente a la zona impactada por la fuga. Después se removió el absorbente sucio y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza se completó en aproximadamente 15 minutos.	Se volvió a visitar el pozo y después de que se descubrió que la fuga había vuelto, se volvió a ajustar la válvula para aumentar el vacío y detener la fuga de líquido. Chiquita también volvió a colocar la conexión en el cabezal del pozo el mismo día.
30/1/2026	3:10 pm	Fuga	<0.5 galones	No	Base de pozo deteriorada.	Se aplicó tierra de relleno limpia en el área afectada.	Se removió el relleno de tierra impactado y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 2 horas.	Chiquita volvió a colocar la base del pozo de goma el mismo día.
30/1/2026	3:40 pm	Fuga	3 galones	No	Una falla en la soldadura al moverse la línea de desagote	Se pinzó inmediatamente la línea de desagote para detener el flujo de líquido.	Se aplicó absorbente inmediatamente al área impactada. Después se removió el absorbente sucio y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 30 minutos.	Chiquita continuará inspeccionando las tuberías e implementará una acción correctiva apropiada necesaria, conforme a la Orden Estipulada.