

Vertedero de Chiquita Canyon (ID de Instalación 119219), Castaic, California, Orden de Depuración Estipulada Modificada (Caso No. 6177-4) - Condición 27(e) Fugas y Derrames de Lixiviados

Fecha del Descubrimiento	Hora del Descubrimiento	Derrame / Fuga	Volumen Estimado	Cena/Cuenca de Aguas Pluviales	Causa Raiz	Acciones Correctivas Iniciales	Acciones de Limpieza	Acciones para Prevenir Recurrencias
2/2/2026	4:00 am	Derrame	4 galones	No	Al realizar un mantenimiento en una válvula que contenía lixiviados, cuando se drenó líquido residual hacia una bandeja de contención. La bandeja de contención después se rompió por el peso de la válvula y de la línea, haciendo que se derrame líquido.	Se aplicó inmediatamente absorbente a la zona impactada por el derrame.	Se removió el absorbente sucio y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza se completó en aproximadamente 5 horas.	Chiquita volvió a capacitar al personal sobre la conciencia situacional y sobre el uso correcto de contenciones secundarias durante el mantenimiento de las válvulas, para minimizar el potencial de derrames.
2/2/2026	5:00 am	Fuga	4 galones	No	Adaptador suelto en el elevador del cabezal.	Se ajustó inmediatamente el adaptador del elevador del cabezal para detener el flujo de líquido.	Se aplicó inmediatamente absorbente a la zona impactada por la fuga. Después se removió el absorbente sucio y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. El revestimiento después se lavó a presión mientras se aplicaba vacío para asegurar la recolección de toda el agua del lavado y cualquier líquido estancado y el líquido recogido se colocó en tanques P.A.W. para ser tratado utilizando el sistema de tratamiento de carbón activado granular. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 7 horas.	Chiquita continuará haciendo todo lo posible para realizar inspecciones continuas del sistema de biogás del campo de pozos para fines de mantenimiento.
2/2/2026	7:50 am	Fuga	<1 galón	No	Manguera flexible deteriorada.	El aspirado del pozo se cortó inmediatamente para detener el flujo de líquido de la manguera.	Se aplicó inmediatamente absorbente a la zona impactada por el derrame. Después se removieron la tierra impactada y el absorbente sucio y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza se completó en aproximadamente 15 minutos.	Chiquita cambió la manguera flexible por un caño rígido para finales del día 2 de febrero de 2026.
2/2/2026	8:50 am	Fuga	<1 galón	No	Falla en el adaptador de HDPE de 2 pulgadas.	Se pinzó la línea para detener el flujo de líquido.	Se removió el líquido y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó de inmediato y se completó en menos de 1 hora.	Chiquita cambió el adaptador que estaba fallando.
2/2/2026	10:35 am	Fuga	0.25 tazas	No	Falla en el adaptador a rosca del tubo.	Personal de Chiquita quitó inmediatamente el suelo afectado.	El suelo afectado se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza se completó en aproximadamente 24 horas.	Chiquita removió y tapó el caño. Chiquita continuará inspeccionando las tuberías e implementará una acción correctiva apropiada necesaria.
2/2/2026	1:00 pm	Derrame	<1 galón	No	Se volcó inadvertidamente un balde que contenía líquido durante un mantenimiento de rutina de una bomba Lorentz.	Se aplicó inmediatamente absorbente a la zona impactada por el derrame.	Se removió el absorbente sucio y después se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza se completó en aproximadamente 10 minutos.	La persona colocará contenedores que contienen líquido en un lugar diferente, más seguro, durante futuras actividades de mantenimiento, para minimizar el potencial de derrames que pasen inadvertidos.
2/2/2026	1:42 pm	Fuga	<1 taza	No	Una manguera estirada hizo que se fugara líquido de un conector del cabezal del pozo.	Personal de Chiquita reposicionó inmediatamente la manguera relacionada y ajustó los pernos del cabezal del pozo para detener el flujo de líquido.	Se volvió a adaptar la manguera en la conexión. Después se limpió el revestimiento y se removió el agua de lavado y se colocó en tanques para tratamiento a través del sistema de tratamiento de carbono activado granular. La limpieza comenzó de inmediato y se completó en aproximadamente 1 hora.	Chiquita continuará inspeccionando los campos de pozos e implementará una acción correctiva apropiada necesaria, conforme a la Orden Estipulada.
3/2/2026	6:40 am	Derrame	10-15 galones	No	Mientras se movía un tubo tapado de 6 pulgadas, se movieron las correas y el caño y se aplicó presión a la tapa, haciendo que se desprendía y derrame líquido.	Personal de Chiquita elevó el caño y volvió a colocar la tapa para detener el flujo de líquido.	Se removió la tierra impactada y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 1 hora y 20 minutos.	Chiquita analizó con el contratista relevante que las correas debían colocarse más lejos de las puntas y las tapas de los caños.
3/2/2026	3:10 p.m.	Derrame	<1 galón	No	Mientras se reparaba la tubería a presión, la presión residual que estaba dentro de la tubería parece haber forzado que salga líquido, causando un derrame. El líquido fluyó más allá de la bandeja de contención y se derramó sobre el suelo saliendo de la bandeja.	Se removió inmediatamente la tierra impactada.	La tierra impactada se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 5 minutos.	Chiquita analizó con el contratista relevante que deben utilizarse medidas de deflexión para dirigir el líquido hacia la bandeja de contención durante la liberación de presión.
4/2/2026	9:00 a.m.	Derrame	<1 galón	No	Cuando personal abrió una válvula asociada el pozo número CV-2407, se derramó líquido inesperadamente fuera de la bandeja de contención.	Se cerró inmediatamente la válvula para detener el flujo de líquido.	Se removió la tierra impactada inmediatamente y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza se completó en aproximadamente 5 minutos.	Chiquita volvió a capacitar al personal sobre las precauciones adicionales apropiadas que deben toarse al abrir válvulas para minimizar el potencial de derrames.
4/2/2026	4:15 p.m.	Derrame	<2 galones	No	Mientras un contratista estaba trabajando en una línea que había sido desconectada para reparación, la bandeja de contención que recoge el líquido se volcó inadvertidamente cuando ocurrió un cambio inesperado en el revestimiento, haciendo que se derrame líquido sobre la tierra que está sobre el revestimiento.	Se removió inmediatamente la tierra impactada.	La tierra impactada se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 15 minutos.	Chiquita analizó la concientización situacional y el uso adecuado de concientización secundaria durante las actividades de reparación con el contratista externo.
5/2/2026	5:00 a.m.	Derrame	<2 galones	No	Había quedado abierta una válvula de purga de un camión cisterna externo debido a que le faltaba una manija, haciendo que se derrame líquido en la tierra sobre el revestimiento.	Se aplicó inmediatamente absorbente a la zona impactada por el derrame.	Además de las medidas tratadas arriba, el absorbente sucio y la tierra impactada se colocaron en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 15 minutos.	Chiquita analizó con el contratista externo relevante cambiar la manija de la válvula y se realizó una verificación visual para comprobar que la válvula esté completamente cerrada.
5/2/2026	8:00 a.m.	Fuga	<5 galones	No	Un trabajo en otras secciones de la línea generó vibraciones que comprometieron inadvertidamente la soldadura de la tubería, dando como resultado una fuga.	Se reparó la soldadura del caño inmediatamente para detener el flujo de líquido.	Se removió la tierra impactada y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 30 minutos.	Chiquita continuará inspeccionando las tuberías e implementará una acción correctiva apropiada necesaria, conforme a la Orden Estipulada.
5/2/2026	9:15 a.m.	Fuga	<1 galón	No	La fuga parece haber ocurrido debido a que a un cabezal del pozo remoto enterrado le faltaba un adaptador.	Personal de Chiquita cavó el cabezal de pozo enterrado y cambió y ajustó la conexión para detener el flujo de líquido.	Se removió la tierra impactada y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 30 minutos.	Chiquita quitó el cabezal del pozo y fundió la línea completamente para enviar recurrencias. Chiquita también le indicó a su personal de campo cuáles son los procedimientos adecuados para minimizar el potencial de que se entierren los cabezales de pozos.
5/2/2026	10:44 a.m.	Fuga	1 galón	No	La fuga parece haber ocurrido debido a una falla de la tapa de la junta del tubo, porque el tubo estaba colocado en un ángulo hacia abajo y aumentó la presión de la línea cuando se quitaron de servicio todas las antorchas simultáneamente.	Se aplicó cinta adhesiva de grado industrial a la tapa de la punta del caño, mientras estaba pendiente la reparación permanente.	Se quitó la tierra impactada y se lo colocó en un contenedor para la correcta disposición y se elevaron la tapa de la punta y la tubería para que dejen de tomar líquido. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 2 horas.	Chiquita continuará inspeccionando las tuberías e implementará una acción correctiva apropiada necesaria, conforme a la Orden Estipulada.
5/2/2026	10:45 a.m.	Fuga	<5 galones	No	El líquido parece haber ingresado en un punto bajo de la línea donde había una tapa temporal y después se fugó de la sección tapada hacia el revestimiento.	La fuga se dirigió automáticamente a una bandeja de contención para capturar el líquido remanente.	Se aplicó inmediatamente absorbente a la zona impactada por la fuga. Después se colocó el absorbente sucio en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó de inmediato y se completó en menos de 1 hora.	Chiquita analizó con el contratista externo otras mejores prácticas que puedan implementarse para reducir la posibilidad de recurrencia, que incluyen elevar la línea o utilizar tapas de extremos más permanentes, fundidas o atomilladas.
5/2/2026	10:55 a.m.	Derrame	<1 galón	No	Mientras un contratista externo estaba cortando una línea de 4 pulgadas, presión más alta de lo previsto en la línea parece haber hecho que se derrame líquido fuera de la bandeja de contención sobre el revestimiento.	Se tapó inmediatamente la línea para detener el flujo de líquido.	Se aplicó inmediatamente absorbente a la zona impactada por el derrame. Después se colocó el absorbente sucio en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en 15 minutos.	La instalación de la tapa de la punta debería evitar otros derrames. Chiquita está haciendo todo lo posible por identificar la causa de la presión elevada en la línea para minimizar la posibilidad de recurrencias.
5/2/2026	11:22 a.m.	Fuga	1-2 tazas	No	Falló la tapa de la punta del tubo porque el tubo estaba colocado en un ángulo hacia abajo y aumentó la presión de la línea cuando se quitaron de servicio todas las antorchas simultáneamente.	No había líquido fluyendo activamente. Se aplicó cinta adhesiva de grado industrial a la tapa de la punta del caño como precaución mientras estaba pendiente la reparación permanente.	Se quitó la tierra impactada y se lo colocó en un contenedor para la correcta disposición y se elevaron la tapa de la punta y la tubería para que dejen de tomar líquido. La limpieza se completó en aproximadamente 2 horas.	Chiquita continuará inspeccionando las tuberías e implementará una acción correctiva apropiada necesaria.
5/2/2026	1:50 p.m.	Derrame	1-2 galones	No	Mientras un contratista estaba transportando tuberías de HDPE de 2 pulgadas hacia el patio de tuberías para su almacenamiento, parece haberse derramado líquido residual que había en las tuberías, durante el transporte.	Se removió inmediatamente la tierra impactada.	La tierra impactada se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó de inmediato y se completó en menos de 30 minutos.	Chiquita analizó con los contratistas externos sobre la concientización situacional y sobre la correcta manipulación y los procedimientos correctos para el transporte de las tuberías, que tienen un potencial de contener líquidos residuales.
5/2/2026	10:00 p.m.	Fuga	3 galones	No	Una válvula y la junta que estaban fallando en una línea de vacío en el Parque de Tanques 13 hicieron que se fugara líquido sobre el revestimiento.	Personal de Chiquita colocó inmediatamente una bandeja de contención debajo de la válvula de fuga relacionada y después cambió la válvula que estaba fallando y la junta para detener el flujo de líquido.	Se aplicó inmediatamente absorbente a la zona impactada por la fuga. Después se colocó el absorbente sucio en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza y el cambio de la válvula y de la junta se completaron dentro de las 11 horas aproximadamente.	Chiquita continuará realizando mantenimiento preventivo e inspeccionando el sistema de tuberías e implementará una acción correctiva apropiada necesaria.
6/2/2026	6:40 a.m.	Fuga	<2 onzas	No	La fuga parece haber ocurrido como resultado de una transición desnivelada entre la tubería de acero inoxidable y la tubería de HDPE.	El personal colocó inmediatamente una bandeja de contención para contener cualquier líquido adicional que pueda fugarse de la transición desnivelada de la tubería.	Se removió el suelo impactado y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 15 minutos.	Chiquita cambió el adaptador del caño. Chiquita continuará realizando inspecciones regulares de la tubería en el vertedero, para minimizar el potencial de que ocurran fugas similares.
6/2/2026	7:30 a.m.	Derrame	<8 onzas	No	Cuando personal de Chiquita estaba quitando la bomba del pozo, la válvula del pozo se abrió parcialmente inadvertidamente.	Se cerró la válvula inmediatamente para detener el flujo de líquido y el exceso de líquido se contuvo en un balde para asegurarnos de que no llegue más líquido al suelo.	Chiquita utilizó paños absorbentes para limpiar el líquido que después de desechó. La limpieza se completó en aproximadamente 10 minutos.	Chiquita volvió a capacitar al personal sobre las precauciones adicionales apropiadas que deben tomarse al abrir válvulas para minimizar el potencial de derrames, enfatizando la necesidad de tener conciencia situacional y evitar derrames accidentales.
6/2/2026	10:00 a.m.	Derrame	1 cuarto de galón	No	El derrame parece haber ocurrido cuando un contratista externo movió el caño sin asegurarse de que el caño estuviera correctamente agarrado durante el transporte.	El personal volvió a colocar inmediatamente la tubería para reducir la tensión en la junta de la válvula, que detuvo la fuga. El personal también aplicó absorbente al líquido estancado.	Después el absorbente sucio y el suelo impactado se colocaron en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 15 minutos.	Chiquita le recordó al contratista externo que debía asegurarse de que las tuberías estuvieran bien colocadas y agarradas durante el transporte.
7/2/2026	8:50 am	Derrame	15 galones	No	El derrame parece haber ocurrido, en parte, porque el chofer externo no despresurizó correctamente su camión antes de que comenzara el proceso de llenado.	El personal apagó inmediatamente la bomba que estaba siendo utilizada para llenar el camión externo con líquido y aplicó absorbente al área impactada. Como algo de líquido llegó a la propiedad de USPS, Chiquita también le informó al USPS sobre el derrame.	Después el absorbente sucio y el suelo impactado se colocaron en un contenedor para su correcta disposición. Además, como precaución, Chiquita lavó a presión la propiedad de USPS mientras aplicaba vacío para asegurar la recolección de toda el agua del lavado. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 1.5 horas.	Chiquita le comunicó al agente de sus camiones que el chofer ya no tiene permitido estar en las instalaciones.

7/2/2026	10:30 a.m.	Fuga	16 onzas	No	La fuga parece haber ocurrido como resultado del movimiento en el revestimiento que hizo que se afloje el adaptador de acero inoxidable de la tubería a presión.	Se colocó inmediatamente una bandeja de goteo para contener los líquidos adicionales que podrían haberse fugado de la tubería a presión y se ajustó el adaptador de la tubería a presión.	Personal de Chiquita utilizó absorbente para contener el líquido que se había fugado en el revestimiento y después removió el absorbente sucio y los colocó en un contenedor para la correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 15 minutos.	Chiquita continuará realizando inspecciones regulares de la tubería en el vertedero, para minimizar el potencial de que ocurran fugas.
7/2/2026	3:25 p.m.	Derrame	2 onzas	No	Antes de abrir una válvula para aliviar presión en una línea, el personal había colocado una bandeja de contención para capturar el líquido; sin embargo, la presión parece haber hecho que se derramen aproximadamente 2 onzas de líquido que excedieron la bandeja de contención hacia el revestimiento.	Se aplicó inmediatamente absorbente a la zona impactada por el derrame.	Se removió el absorbente sucio y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 10 minutos.	Chiquita continuará colocando bandejas de contención durante estas actividades para minimizar el potencial de derrames, enfatizando la necesidad de que debe haber una conciencia situacional.
9/2/2026	7:45 a.m.	Fuga	3-5 galones	No	La fuga parece haber sido causada por una válvula y la junta que presentaron fallas.	Se cortó inmediatamente la corriente de la bomba relacionada para detener el flujo de líquido.	Se removió la tierra impactada inmediatamente y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. El revestimiento después se lavó a presión mientras se aplicaba vacío para asegurar la recolección de toda el agua del lavado y cualquier líquido estancado. La limpieza comenzó de inmediato y se completó en aproximadamente 1 hora.	Chiquita continuará inspeccionando el sistema de tuberías e implementará una acción correctiva apropiada necesaria.
9/2/2026	8:30 a.m.	Fuga	30 galones	No	Un movimiento que estaba más abajo de la línea hizo que el adaptador o la soldadura de la tubería a presión se aflojen, dando como resultado una fuga.	El personal pinzó inmediatamente las líneas para detener el flujo de líquido. El personal también agregó absorbente al área impactada para contener el líquido de la fuga.	Chiquita retiró el absorbente sucio y lo colocó en un contenedor para su correcta disposición. Chiquita también lavó a presión la cubierta mientras aplicaba vacío para asegurar la recolección del agua del lavado. La limpieza se completó en aproximadamente 30 minutos.	Chiquita continuará realizando inspecciones regulares del sistema de recolección y control de gas del vertedero, para minimizar el potencial de que ocurran fugas.
9/2/2026	12:30 p.m.	Derrame	<1 galón	No	Mientras un contratista externo estaba transportando una tubería, parece haberse derramado líquido residual de la tubería durante el transporte; el contratista no drenó totalmente el líquido de la tubería antes de comenzar el trabajo.	Se removió inmediatamente la tierra impactada.	La tierra impactada se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 30 minutos.	Chiquita trató con el contratista externo sobre la concientización situacional y sobre la correcta manipulación y el procedimiento correcto para el transporte de las tuberías, que tienen un potencial de contener líquidos residuales.
9/2/2026	1:30 p.m.	Fuga	0.25 galones	No	La fuga parece haber sido causada por una válvula presentaba fallas, en una sección de la tubería abandonada.	Se inspeccionó la fuga y se removió el suelo impactado.	Se removió el suelo impactado y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. Los líquidos se quitaron correctamente de la tubería y se colocaron en un tanque crudo para su tratamiento, a través del sistema de tratamiento de carbono activado granular. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 1.25 horas.	Chiquita continúa removiendo secciones de la tubería abandonada de las operaciones de mantenimiento.
10/2/2026	10:30 a.m.	Fuga	0.5 tazas	No	La fuga parece haber sido causada por una sección corroída de una línea.	Se colocó la línea corroída en una contención secundaria y se removió el suelo impactado.	Se quitó suelo impactado y el absorbente de la contención secundaria y se lo colocó en un contenedor para la correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 15 minutos.	Chiquita continuará utilizando la contención secundaria durante todas las operaciones de mantenimiento donde podría esperarse que haya líquido.
10/2/2026	3:30 p.m.	Fuga	0.25 tazas	No	Unos pernos sueltos en el cabezal del pozo hicieron que se fugara líquido sobre el revestimiento.	Se ajustaron los pernos del cabezal del pozo para detener el flujo de líquido.	Se aplicó absorbente a la zona impactada por el derrame. Después se colocó el absorbente sucio en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 15 minutos.	Chiquita continuará inspeccionando el campo de pozos, realizando mantenimiento e implementando la acción correctiva apropiada necesaria.
11/2/2026	11:25 a.m.	Derrame	80-100 galones	No	Había una válvula de control fallando en la bomba diésel alquilada.	Personal de Chiquita cerró la válvula, colocó bandejas de contención de derrames y agregó absorbente al área impactada.	Chiquita retiró el absorbente sucio y lo colocó en un contenedor para su correcta disposición. Chiquita después recogió el líquido estancado y lavó a presión el revestimiento mientras aplicaba vacío para asegurar la recolección de toda el agua de lavado y los líquidos estancados. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 3 horas.	Chiquita cambió la unidad con fallas por una unidad de alquiler nueva.
12/2/2026	4:00 p.m.	Fuga	50 galones	No	Había pequeñas perforaciones en una tubería a presión que acababa de cambiarse desde la que se fugaron lixiviados después de que se colocó y presurizó la línea de la tubería a presión.	La línea se comprimió para detener el flujo de líquido y se aplicó absorbente y tierra a la zona impactada para contener el líquido.	Chiquita removió el absorbente sucio y la tierra impactada y la colocó en un contenedor para su correcta disposición y después utilizó un camión de vacío para recoger los lixiviados acumulados. La limpieza se completó en aproximadamente 2 horas y 20 minutos.	Chiquita analizó con sus contratistas la necesidad de inspeccionar atentamente las líneas para observar si tienen perforaciones u otros defectos, antes de su instalación.
12/2/2026	7:25 a.m.	Fuga	<1 galón	No	La fuga dio como resultado varios factores contribuyentes: la válvula de bola de la línea de purga no estaba completamente sellada y la contrapresión elevada de la bomba a diésel aumentó la presión del sistema, causando fugas en el adaptador del compresor. En base a la evaluación de Chiquita, la presión/presión inversa de la bomba diésel fue el principal contribuyente a la fuga.	La fuga se detuvo rápidamente y se tomaron medidas inmediatamente para trabajar en la limpieza.	Chiquita recogió el líquido del revestimiento y lavó el revestimiento a presión mientras aplicaba vacío para asegurar la recolección de toda el agua de lavado y los líquidos estancados. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 1.5 horas.	Chiquita continuará inspeccionando los adaptadores, las válvulas y las bombas y realizará los mantenimientos necesarios.
12/2/2026	7:55 a.m.	Fuga	< 1 galón	No	La fuga fue causada por una junta defectuosa.	Se cerraron inmediatamente las válvulas de la tubería a presión y se agregó absorbente al área impactada para recoger el líquido.	Después de agregar absorbente al área impactada para recoger el líquido, se limpió la zona y se colocaron el absorbente sucio y los paños en contenedor para la correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 1.5 horas.	Chiquita cambió la junta y continuará inspeccionando las válvulas y las tuberías e implementará acciones correctivas apropiadas necesarias.
14/2/2026	11:50 a.m.	Fuga	< 1 galón	No	Una válvula rota ubicada en un camión cisterna externo.	Chiquita colocó contenciones para recoger los líquidos adicionales que pudieron fugarse de la válvula rota.	Se aplicó inmediatamente absorbente a la zona impactada por la fuga. Después se removieron el absorbente sucio y el suelo saturado y se colocó en un contenedor para su correcta disposición.	Chiquita tuvo una conversación con el contratista externo que confirmó que cambiarán la válvula rota antes de que el camión regrese al vertedero.
14/2/2026	3:15 p.m.	Fuga	30 galones	No	La fuga fue causada por un mal funcionamiento de la bomba neumática dentro del pozo número CV-2002. Esto dio como resultado un exceso de presión de aire en el pozo y una descarga saliendo del puerto de toma de muestras del cabezal del pozo.	Se apagó inmediatamente la válvula de aire que va hacia la bomba y se despachó un camión de vacío para que responda.	Se aspiraron y desecharon los lixiviados del revestimiento. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 1 hora y 50 minutos.	Chiquita continuará inspeccionando las válvulas y las tuberías, realizará el mantenimiento de sus equipos e implementará acciones correctivas apropiadas necesarias, conforme a la Orden Estipulada.
17/2/2026	2:05 p.m.	Derrame	<1 taza	No	Un contratista abrió una tapa de 4 pulgadas mientras todavía había líquido residual dentro del adaptador del camión. El líquido residual se derramó hacia la bandeja de goteo de contención secundaria y hacia la almohadilla de descarga.	Se despachó inmediatamente un grupo de trabajo de limpieza para que aspire el líquido residual que se derramó en la zona de contención y en la almohadilla de descarga.	Se aspiraron los lixiviados tratados para quitarlos de la zona impactada y se lo colocaron en un camión de vacío para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 15 minutos.	Chiquita analizó la necesidad de que haya una conciencia situacional con su contratista y continuará analizando los procedimientos correctos para evitar derrames.
20/2/2026	9:00 a.m.	Derrame	<1 taza	No	Cuando un chofer de un camión externo estaba cargando los lixiviados tratados en un camión cisterna, sin utilizar una bandeja de goteo o una mejor práctica de prevención de derrames, quedaron lixiviados tratados residuales en la tapa del tanque de la descarga anterior, que se derramaron sobre la plataforma de descarga de contención secundaria.	Personal de Chiquita utilizó absorbente inmediatamente para embeber el líquido residual que se derramó en la plataforma de descarga.	El absorbente sucio se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 10 minutos.	Chiquita conversó con el chofer externo sobre la necesidad de tener absorbente y una bandeja de goteo o medios alternativos puestos en práctica para recoger los líquidos de las tapas de los tanques durante la descarga, para evitar derrames. Chiquita continuará analizando procedimientos adecuados para evitar derrames.
20/2/2026	7:20 p.m.	Fuga	2-3 galones	No	Un problema mecánico con la conexión a la válvula de drenaje de medios hizo que se fugue líquido sobre el revestimiento.	Se colocó inmediatamente una bandeja de goteo con absorbente para que absorba el líquido y se encintó la conexión que estaba perdiendo.	El absorbente sucio se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 10 minutos.	ECT2 continúa realizando inspecciones de rutina en todo el sistema de tratamiento, para revisar si hay conexiones sueltas y ajustar si es necesario. ECT2 realizó una minuciosa inspección de esta unidad cuando estuvo desconectada.
22/2/2026	5:30 a.m.	Fuga	<1 onza	No	Una válvula que estaba levemente abierta causó una fuga sobre la zona revestida debajo del clarificador de ECT2.	La fuga se detuvo inmediatamente y se aplicó absorbente para embeber los lixiviados de la zona revestida.	Se removió el absorbente sucio y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 5 minutos.	Chiquita analizó el aclarante de ECT2 y la necesidad de que haya una conciencia situacional con el contratista externo. Además, Chiquita continuará inspeccionando las áreas de los tanques para observar si hay fugas o derrames y para implementar las acciones correctivas necesarias.
23/2/2026	11:21 a.m.	Fuga	1 taza	No	Se habían aflojado los pernos de la brida de la sonda de temperatura. Los pernos no estaban cubiertos con Teflón - mientras que no siempre se requieren para estos equipos -, lo que pudo haber contribuido a que se suelten los pernos.	Se recogió inmediatamente el suelo impactado y se agregó absorbente a la zona impactada.	Después se removieron el suelo impactado y el absorbente y se colocaron en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 2 horas.	Chiquita agregó Teflón y volvió a ajustar los pernos correspondientes en la brida de la sonda de temperatura.
23/2/2026	12:15 p.m.	Derrame	1 taza	No	Se derramaron lixiviados del agitador y de la limpieza de carbono, de una válvula de purga, mientras se estaba descargando en el tanque número U13-4B, a pesar de que se estuvo aplicando vacío.	Se aplicó absorbente inmediatamente al área impactada.	Se removió el absorbente sucio de la zona impactada y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 5 minutos.	Chiquita analizó la situación con su contratista externo y continuará analizando los procedimientos correctos para evitar derrames.
23/2/2026	1:30 p.m.	Fuga	<2 cucharadas	No	La fuga fue causada por el deterioro del sello alrededor de la válvula de bola sujeta a la tubería en el tanque.	Se evaluó la válvula de bola que estaba perdiendo el tanque inmediatamente para observar si había que realizar reparaciones.	Chiquita utilizó paños absorbentes para limpiar el líquido que después de desechó.	Chiquita cambió la válvula de bola el 27 de febrero para evitar fugas similares en este lugar. Chiquita continuará realizando inspecciones de los tanques en el sitio y realizará acciones correctivas apropiadas necesarias.
23/2/2026	2:02 p.m.	Fuga	<2 cucharadas	No	La fuga fue causada por un componente roto en el tubo de la mirilla. La fuga se limitó a la contención secundaria.	El tanque fue evaluado inmediatamente para que se le realicen reparaciones.	Chiquita utilizó paños absorbentes para limpiar el líquido que después de desechó.	Chiquita cambió el componente comprometido y sujetó el ensamble en el tubo de la mirilla. Chiquita continuará realizando inspecciones de rutina de este tanque y de otros tanques en el sitio y realizará acciones correctivas apropiadas necesarias.
23/2/2026	3:15 p.m.	Derrame	1 taza	No	Un contratista externo sin querer derramó lixiviados sobre el revestimiento del Parque de Tanques 13 mientras movía una manguera conectada al tanque U13-18.	Se aplicó absorbente al área impactada. El derrame no continuó al momento de ser descubierto.	Se removió el absorbente sucio de la zona impactada y se colocó en un contenedor para su correcta disposición.	Chiquita analizó la situación con su contratista externo y continuará analizando los procedimientos correctos, que incluyen procedimientos de transferencia de mangueras y de conciencia situacional, para evitar derrames. También se inspeccionó y se probó la conexión de la manguera. La manguera pasó con éxito la prueba de goteo.
24/2/2026	10:40 a.m.	Derrame	0.5 galones	No	Se derramaron lixiviados residuales de un caño sobre la sección empinada de la calle perimetral, mientras estaba siendo transportado por un contratista al patio de tendido de caños.	Se aplicó absorbente inmediatamente al área impactada.	Se removió el absorbente sucio de la zona impactada y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 5 minutos.	Chiquita trató sobre la correcta manipulación y los procedimientos correctos para el transporte de las tuberías, que tienen un potencial de contener líquidos residuales, con el contratista externo.

27/2/2026	10:20 a.m.	Derrame	<1 onza	No	Un contratista externo estaba desconectando una manguera del área de carga revestida del parque de tanques. Se derramó líquido en el área revestida pero fuera de la contención secundaria puesta, para capturar cualquier líquido incidental.	Se aplicó absorbente inmediatamente al área afectada.	Se removió el absorbente sucio de la zona afectada y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 5 minutos.	Chiquita analizó la concientización situacional y el uso continuo de una contención secundaria con el contratista externo, para asegurarse de que las mangueras se manejen bien y que la contención de coloque adecuadamente para capturar el líquido incidental.
27/2/2026	3:05 p.m.	Fuga	2-3 tazas	No	Una conexión comprometida en el árbol del elevador hizo que se fugara líquido residual de una línea abandonada hacia el revestimiento.	No había líquido fluyendo activamente al descubrir la fuga. La tierra afectada se removió inmediatamente.	La tierra afectada se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza se completó en aproximadamente 35 minutos.	Chiquita ha dejado de utilizar este tipo de conexión para las nuevas instalaciones y reemplazos de líneas.
28/2/2026	5:00 p.m.	Fuga	0.25 tazas	No	Un contratista externo no instaló sin querer una junta en una manguera de 3 pulgadas, dando como resultado la fuga.	Se instaló inmediatamente una junta en la manguera relacionada para detener el flujo de líquido.	Se aplicó inmediatamente absorbente a la zona afectada por la fuga. Después se removió el absorbente sucio y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 5 minutos.	Chiquita analizó con el contratista externo relevante la conciencia situacional y los procedimientos correctos para el mantenimiento de las mangueras y las válvulas.