

Fecha del Descubrimiento	Hora del Descubrimiento	Derrame / Fuga	Volumen Estimado	Canal/Cuenca de Aguas Pluviales	Causa Raíz	Acciones Correctivas Iniciales	Acciones de Limpieza	Acciones para Prevenir Recurrencias
4/5/2026	12:10 p.m.	Derrame	35 galones	No	Esa vibración y la mayor presión en la línea afectaron la válvula y/o el adaptador, haciendo que se derramen lixiviados.	Personal de Chiquita apagó de inmediato la bomba, cerró la válvula del camión y volvió a conectar la manguera para detener el flujo de lixiviados.	Se aplicó absorbente a la zona afectada por el derrame. Después se quitó el absorbente sucio y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 2 horas y 30 minutos.	Chiquita cambió el adaptador e instaló abrazaderas y correas en el adaptador para ayudar a evitar recurrencia. Chiquita continuará inspeccionando los equipos, realizando mantenimiento e implementando las acciones correctivas apropiadas necesarias.
5/5/2026	11:30 a.m.	PLR	1,260 galones	No	No hay un error que pueda atribuirse a este evento. La posibilidad de que ocurra una PLR fue prevista y se estuvo tratando activamente.	Debido a que era previsible la posibilidad de que ocurriera una PLR durante la obra en el pozo, personal de Chiquita implementó medidas proactivamente antes de comenzar la obra, para minimizar la probabilidad y la potencial extensión de una PLR. Chiquita además colocó medidas de contención en el sitio del pozo, que incluyeron un terraplén, para contener los líquidos liberados. Después de haber ocurrido la PLR, personal de Chiquita selló inmediatamente la boca del pozo para detener la PLR y colocó bolsas de arena para contener aún más los líquidos.	Un contratista utilizó un camión de vacío para recoger el líquido acumulado libre. El terraplén y el faldón se habían colocado antes de que comenzara la obra; después se retiraron y se colocaron en un contenedor para su correcta disposición. Se escapó algo de líquido del terraplén y del faldón que llegó a la cubierta de geomembrana. El contratista lavó a presión la cubierta de geomembrana mientras aplicaba simultáneamente vacío para asegurar la recolección de toda el agua del lavado. La limpieza comenzó inmediatamente y la limpieza inicial para remover los líquidos de la PLR se completó en 6 horas. Chiquita completó la limpieza de la cubierta para el 6 de mayo de 2026.	Personal de Chiquita cambió la boca del pozo, que evitará aún más futuras liberaciones. De ahora en adelante, además de las medidas proactivas descritas arriba, Chiquita construirá terraplenes más grandes antes de comenzar las obras en los pozos donde exista el potencial de un PLR, para proporcionar una capacidad de contención adicional en el caso de que ocurra una PLR que involucre un mayor volumen de líquidos que el previsto.
6/5/2026	1:45 a.m.	Fuga	50 galones	No	En base a lo que sabe actualmente Chiquita, la fuga parece haber sido causada por un tapón que estaba corroído, asociado al depósito de tratamiento.	Se cerró el depósito de tratamiento y se utilizó un camión de vacío para remover los lixiviados del depósito tanto en la entrada como a los lados de la descarga. Además, se aplicó absorbente al área afectada.	Se aspiraron los lixiviados estancados dentro del área de tratamiento y contención del lado oeste. Se removió el absorbente sucio y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 2 horas.	Chiquita realizó una inspección inicial de los tapones de entrada de las tuberías y confirmó que estaban en buenas condiciones. Chiquita continuará inspeccionando los tapones de entrada de las tuberías de forma continua y cambiará los tapones que indiquen indicios de corrosión.
6/5/2026	10:00 a.m.	Derrame	10 galones	No	Operadores externos no supervisaron adecuadamente los niveles del tanque durante un período de mayor actividad operativa y carga de trabajo, lo cual demoró la identificación de los aumentos en los niveles del tanque, haciendo que se derramaran lixiviados.	El personal cerró la válvula de alimentación, aisló el tanque afectado y redirigió el flujo hacia otros tanques.	Se aplicó material absorbente sobre al área afectada. Después se removieron el absorbente sucio y el material afectado y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 20 minutos.	Chiquita analizó el evento con el operador externo. En respuesta, el operador recalculó el flujo entrante y ajustó la configuración de la válvula del nivel superior para redistribuir el flujo y equalizar los niveles del tanque. El operador también está aumentando la frecuencia de los monitoreos de los niveles de los tanques requiriéndoles a sus operadores que revisen y documenten los niveles de los tanques cada 30 minutos.
7/5/2026	8:35 a.m.	Fuga	2 tazas	No	La fuga parece haber resultado de un adaptador de 3 pulgadas que estaba suelto.	El personal colocó una bandeja de goteo debajo de adaptador para contener los lixiviados.	El personal limpió el revestimiento. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en una hora.	Chiquita continuará verificando los adaptadores durante las inspecciones y usando bolsas de arena para levantar los elevadores, donde corresponda, para reducir la tensión en los adaptadores. Chiquita continuará inspeccionando los equipos, realizando mantenimiento e implementando las acciones correctivas apropiadas necesarias.
7/5/2026	8:47 a.m.	Derrame	5 galones	No	El derrame parece haber ocurrido debido a que el puerto de muestreo y de mantenimiento del cabezal del pozo quedó levemente entreabierto.	Personal de Chiquita cerró inmediatamente la válvula para detener el flujo de líquido.	Se aspiraron la espuma y los líquidos. El área impactada del revestimiento también se lavó a presión mientras se aplicaba vacío para asegurar la correcta recolección de toda el agua del lavado. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 1 hora.	Chiquita instaló una brida ciega en el puerto de muestreo para evitar derrames o fugas similares.
7/5/2026	8:40 a.m.	Fuga	1 taza	No	La fuga parece haber sido causada por un adaptador suelto en la línea a presión.	Personal de Chiquita ajustó inmediatamente el adaptador suelto para detener el flujo de líquido.	Se removió el suelo saturado y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 5 minutos.	Chiquita continuará realizando inspecciones para verificar la condición de los adaptadores de la tubería a presión.
11/5/2026	11:15 a.m.	Fuga	<1 galón	No	La fuga parece haber sido causada por una junta comprometida en el camino de acceso.	Se cerró inmediatamente válvula de la línea del soplador asociada al tanque para detener el flujo de líquido.	Se aplicó absorbente inmediatamente al afectada y después se removió y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. También se utilizaron paños absorbentes para limpiar la parte de adelante del tanque y también se colocaron en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó de inmediato y se completó en menos de 5 minutos.	Chiquita cambió la junta del camino de acceso que estaba comprometida, para evitar futuras fugas. Chiquita continuará inspeccionando los equipos, realizando mantenimiento e implementando las acciones correctivas apropiadas necesarias.
11/5/2026	12:08 p.m.	Derrame	8 galones	No	El derrame parece haber ocurrido porque un contratista externo cerró la válvula de descarga de la ARV. Como resultado de que se cerró la válvula de descarga, los líquidos que se habían acumulado en el ARV no pudieron drenarse por la válvula de descarga del ARV hacia el sistema de lixiviados/condensados, como estaba diseñado. El líquido acumulado quedó retenido dentro de la ARV y se derramó desde la ARV hacia el revestimiento.	Personal de Chiquita abrió inmediatamente la válvula de descarga para dejar que drene el líquido acumulado desde la válvula de descarga de la ARV hacia el sistema de recolección de lixiviados/condensados, como está diseñado, de esta manera volviendo a poner la ARV en correcto funcionamiento.	Se aplicó inmediatamente suelo absorbente a la zona afectada por el derrame. Después se removió el suelo saturado y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. El área afectada del revestimiento después se lavó a presión mientras se aplicaba vacío para asegurar la correcta recolección de toda el agua del lavado. La limpieza comenzó de inmediato y se completó en aproximadamente 5.5 horas	Chiquita les recordó a los contratistas externos la importancia de asegurarse de que la válvula de descarga de la ARV quede abierta para el correcto funcionamiento.
15/5/2026	10:00 a.m.	Fuga	0.5 tazas	No	La fuga parece haber sido causada por un conector a rosca de la leva de una válvula de bola de 3 pulgadas que estaba comprometido.	Se colocó una bandeja de goteo debajo de la válvula de bola, que se llenó con absorbente para contener el líquido.	Se removió el absorbente sucio y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 10 minutos.	Chiquita cambió la válvula de bola para evitar futuras fugas. Chiquita continuará inspeccionando los equipos, realizando mantenimiento e implementando las acciones correctivas apropiadas necesarias.
17/5/2026	7:30 p.m.	Derrame	1 taza	No	El derrame parece haber ocurrido porque un chofer externo inadvertidamente no sujetó bien la tapa del domo superior del camión cisterna antes de mover el camión, haciendo que se derramen lixiviados del sello de la tapa del domo superior.	Personal de Chiquita le indicó al conductor externo que pare el camión cisterna. El conductor después ajustó la tapa del domo superior del camión, lo que detuvo el flujo de líquido.	Se removió inmediatamente el suelo afectado y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza se completó en aproximadamente 5 minutos.	Chiquita les recordará a los conductores externos que inspeccionen los equipos antes de mover sus camiones.
19/5/2026	10:16 a.m.	Derrame	0.25 galones	No	El derrame probablemente ocurrió mientras un contratista externo estaba realizando trabajos en la tubería a presión asociada al pozo CV-24155. Personal de Chiquita descubrió el derrame mientras realizaba una inspección de rutina de la cubierta de geomembrana. Como Chiquita no observó las actividades del contratista al momento del derrame, no puede proporcionar más detalles sobre la causa raíz precisa del derrame.	No se estaban derramando activamente lixiviados al momento del descubrimiento. Personal de Chiquita utilizó paños absorbentes para realizar una limpieza inicial de la cubierta de geomembrana y solicitó que se despache un equipo de limpieza al área para que realice una limpieza adicional.	El área afectada de la cubierta de geomembrana se lavó a presión mientras se aplicaba vacío para asegurar la correcta recolección de toda el agua del lavado. La limpieza inicial del revestimiento se completó en tres horas el 19 de mayo de 2026 y el lavado a presión se completó para las 10:00 a.m. del 20 de mayo de 2026.	Chiquita les recordará a sus contratistas externos que se espera que deben informar todos los derrames y fugas. Chiquita también continuará realizando inspecciones e implementará las acciones correctivas apropiadas necesarias.

20/5/2026	3:00 p.m.	Derrame	0.5 galones	No	Parece ser que la manguera se desconectó sin haberse vaciado completamente, haciendo que se derrame líquido residual de la manguera.	Se tapó inmediatamente la manguera para detener el flujo de líquido.	Se aplicó absorbente inmediatamente al área afectada. Después se removió el absorbente sucio y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza se completó en aproximadamente 5 minutos.	Chiquita volvió a capacitar al personal del parque de tanques sobre los procedimientos correctos para manejar las mangueras para minimizar el potencial de que ocurran derrames o fugas. Esta capacitación incluyó procedimientos para usar el vacío al desconectar mangueras, para reducir la probabilidad de que ocurran futuros derrames de líquido residual.
21/5/2026	2:00 p.m.	Fuga	2-3 gotas	No	La fuga ocurrió durante un mantenimiento de rutina de un sumidero mientras que el personal estaba utilizando proactivamente una bandeja de goteo para capturar el líquido, en cumplimiento con las mejores prácticas de gestión. Las condiciones de tanto viento hicieron que una pequeña cantidad de líquido se desvíe de la bandeja de goteo y llegue al revestimiento. La fuga se limitó a unas pocas gotas y no fue causada por ninguna falla como para implementar medias de contención apropiadas.	El personal limpió inmediatamente el revestimiento con un paño absorbente para remover el líquido.	Se colocó la almohadilla sucia inmediatamente en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en 1 minuto.	Chiquita continuará implementando las mejores prácticas de gestión al realizar actividades de mantenimiento de rutina.
21/5/2026	10:20 p.m.	Fuga	10-15 galones	No	La fuga parece haber ocurrido debido a una falla en el soplador del mini-TOx, que hizo que el soplador de aireación empuje lixiviados y salgan de las tapas o cubiertas de ventilación del sistema de aireación.	El flujo de líquido se detuvo reiniciando el soplador del mini TOx y reduciendo la salida del soplador de aireación.	Se aplicó absorbente inmediatamente al área afectada. Después se quitó el absorbente sucio y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó de inmediato y se completó en 16 horas.	Chiquita instaló un cable de señal entre el soplador del mini-TOx y el soplador de aireación. El cable de señal está previsto para que active el soplador de aireación para que corte o emita una alarma si el soplador del mini-TOx no está funcionando bien, de esta manera reduciendo la probabilidad de que ocurra un evento similar.
22/5/2026	10:23 a.m.	Fuga	2 galones	No	Parece ser que había un orificio en la tubería de la ARV que hizo que se fugaran lixiviados.	Se colocó una bandeja que contenía absorbente debajo de la tubería que estaba presentando fugas.	Se removieron el suelo afectado y el absorbente sucio y se colocaron en un contenedor para su correcta disposición. El área afectada del revestimiento después se lavó a presión mientras se aplicaba vacío para asegurar la correcta recolección de toda el agua del lavado. La limpieza se completó en aproximadamente en 30-45 minutos.	Chiquita reemplazó la sección de la tubería que estaba pinchada. Además, Chiquita continuará realizando inspecciones, realizará pruebas de presión e implementará las acciones correctivas apropiadas necesarias.
22/5/2026	11:45 a.m.	Derrame	4 galones	No	Parece ser que el revestimiento se desconectó antes de que se drene totalmente, haciendo que se derrame líquido residual de la línea.	Se cerró inmediatamente la válvula para detener el flujo de líquido.	El revestimiento se vació por aspersión y se colocó una bandeja de drenaje con absorbente debajo del revestimiento como precaución. La limpieza se completó en aproximadamente una hora.	Chiquita les recordó a los contratistas responsables de drenar las líneas que verifiquen que las líneas se hayan drenado totalmente antes de comenzar a trabajar. Este recordatorio incluyó confirmar que se hayan removido los líquidos residuales o que se hayan controlado de alguna manera y que se pusieron en práctica precauciones apropiadas para minimizar el potencial de derrames o fugas durante las actividades del proyecto.
26/5/2026	11:00 p.m.	Derrame	5 galones	No	Se calculó mal la tara del depurador del camión cisterna antes de que comenzara el proceso de llenado. Como resultado, también se calculó mal la capacidad disponible del camión cisterna y el camión se desbordó, haciendo que se derramaran lixiviados.	Se colocó una bandeja de goteo debajo del depurador del camión cisterna para contener el líquido.	Se aplicó material absorbente a la zona afectada para capturar todo líquido remanente. Después se removió el absorbente sucio y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza se completó en aproximadamente 30 minutos.	Chiquita volvió a capacitar al personal del parque de tanques sobre los procedimientos correctos para calcular la tara de los depuradores antes de que comience el proceso de llenado. La capacitación enfatizó la importancia de confirmar correctamente la tara del depurador del camión cisterna y la capacidad disponible antes de llenarlo, para evitar que se desborde.
27/5/2026	5:30 a.m.	Derrame	<0.25 tazas	No	La manguera se desconectó antes de que se drene totalmente, haciendo que se derrame líquido residual de la manguera.	Personal de Chiquita colocó inmediatamente la manguera en una bandeja con material absorbente para contener cualquier líquido residual.	Se removió la tierra afectada y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 2 minutos.	Chiquita volvió a capacitar al personal del parque de tanques sobre los procedimientos correctos para desconectar las mangueras, que incluyen la necesidad de confirmar que las mangueras queden totalmente drenadas de líquido residual antes de ser desconectadas.
27/5/2026	9:24 a.m.	Fuga	1 galón	No	Una combinación de factores mecánicos, que incluyeron roscas sueltas en la conexión de la bomba y un problema con la activación de la bomba.	La fuga no continuó al momento de ser descubierta. Al descubrir la fuga, se colocó absorbente en la zona afectada.	Se removió el absorbente sucio y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó de inmediato y se completó en aproximadamente 1 hora.	Se ajustaron las roscas sueltas en la conexión de la bomba. Además, Chiquita continuará inspeccionando los equipos, realizando mantenimiento e implementando las acciones correctivas necesarias.
27/5/2026	1:15 p.m.	PLR	2 galones	No	No hay un error que pueda atribuirse a este evento. La posibilidad de que ocurra una PLR fue prevista y se estuvo tratando activamente.	Debido a que era previsible la posibilidad de que ocurriera una PLR durante la obra en el pozo, personal de Chiquita implementó medidas proactivamente antes de comenzar la obra, para minimizar la probabilidad y la potencial extensión de una PLR. Personal de Chiquita también puso medidas de contención en el sitio del pozo antes de comenzar el trabajo. Después de que ocurrió la PLR, personal de Chiquita introdujo rápidamente una manguera de vacío en el revestimiento del pozo para contener y remover el líquido acumulado.	Personal de Chiquita quitó el cabezal del pozo, los volvió a colocar, lo atornilló y lo selló totalmente. La limpieza comenzó de inmediato y se completó en aproximadamente 1 hora.	Personal de Chiquita volvió a colocar el cabezal del pozo y lo sujetó atornillándolo y sellando totalmente la boca del pozo que evitará futuras liberaciones.
28/5/2026	3:40 a.m.	Derrame	0.25 galones	No	Mientras un chofer externo estaba llenando el camión cisterna, al conductor se le cayó inadvertidamente la manguera antes de sujetar la tapa, lo que dejó que se derramen lixiviados residuales que estaban en la manguera.	El personal aplicó absorbente inmediatamente para contener los lixiviados.	Se removió el absorbente sucio y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 5 minutos.	Chiquita analizó el evento con el chofer externo y le recordó al conductor que tome mayores precauciones al manejar mangueras y que sujete las mangueras rápidamente para reducir la probabilidad de recurrencia.
28/5/2026	12:00 p.m.	PLR	10 galones	No	No hay un error que pueda atribuirse a este evento. La posibilidad de que ocurra una PLR fue prevista y se estuvo tratando activamente.	Debido a que era previsible la posibilidad de que ocurriera una PLR durante la obra en el pozo, personal de Chiquita implementó medidas proactivamente antes de comenzar la obra, para minimizar la probabilidad y la potencial extensión de una PLR. Personal de Chiquita también puso medidas de contención en el sitio del pozo antes de comenzar el trabajo. Después de que ocurrió la PLR, el personal introdujo rápidamente una manguera de vacío en el revestimiento del pozo para remover el líquido acumulado y contener el flujo de lixiviados.	Se quitó el cabezal del pozo y se volvió a colocar. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 30 minutos.	Personal de Chiquita volvió a colocar el cabezal del pozo y lo sujetó atornillándolo y sellando totalmente la boca del pozo que evitará futuras liberaciones.
28/5/2026	12:01 p.m.	Derrame	10-15 galones	No	El derrame ocurrió durante un trabajo de un contratista externo en una tubería de 24 pulgadas. Aunque el personal del contratista aisló las válvulas disponibles y drenó la línea antes de cortar, quedaron lixiviados residuales en la tubería de 24 pulgadas y se liberó inesperadamente aproximadamente 15 minutos después de haberse realizado un corte de prueba, derramándose sobre la calle perimetral oeste.	Personal del contratista externo colocó inmediatamente absorbente sobre la zona afectada y construyó un terraplén de tierra temporal alrededor del área afectada para contener el líquido.	Después se removió el material afectado y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente dos horas.	Chiquita le recordó al personal del contratista externo cuáles son las mejores prácticas apropiadas para actividades de corte de tuberías, que incluyen verificar, antes de cortar, que las tuberías se hayan aislado y se hayan drenado completamente y que se haya removido todo líquido residual al que se pueda acceder razonablemente. También se le recordó al personal del contratista que mantenga ayuda de aspersión durante actividades de corte, como corresponda.