

Fecha del Descubrimiento	Hora del Descubrimiento	Derrame / Fuga	Volumen Estimado	Cena/Cuenca de Aguas Pluviales	Causa Raiz	Acciones Correctivas Iniciales	Acciones de Limpieza	Acciones para Prevenir Recurrencias
1/6/2026	5:25 a.m.	Derrame	0.5 galones	No	El chofer externo no cerró la válvula de purga del camión cisterna externo antes de comenzar a llenar, haciendo que se derramen lixiviados por la válvula.	Se cerró inmediatamente la válvula de purga para detener el flujo de lixiviados.	Se aplicó material absorbente sobre al área afectada. Después se removió el absorbente sucio y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 10 minutos.	Chiquita le recordó al chofer externo que verifique dos veces y compruebe que todas las válvulas y potenciales puntos de fuga estén cerrados. Chiquita continuará revisando las prácticas de prevención de derrames y fugas con los conductores externos.
2/6/2026	11:00 a.m.	Fuga	1.1 galones	No	La fuga parece haber sido el resultado de una falla mecánica de la válvula de control a resorte asociada a la línea de la tubería a presión.	Personal de Chiquita aisló la línea de HDPE para detener el flujo de lixiviados.	Se removió la tierra afectada y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 15 minutos.	Chiquita cambió la válvula de control a resorte que estaba con fallas y dañada. Además, Chiquita continuará inspeccionando los equipos, realizando mantenimiento e implementando las acciones correctivas apropiadas, según la necesidad.
3/6/2026	10:00 a.m.	Fuga	2 galones	No	La fuga parece haber sido el resultado de una grieta en una bandeja de goteo que se utiliza en el área de descarga dentro del Parque de Tanques Inferior 13.	Se aplicó absorbente inmediatamente al área afectada para contener los lixiviados.	Se quitaron el absorbente sucio y la bandeja de goteo dañada y se colocaron en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó de inmediato y se completó en menos de 5 minutos.	Chiquita cambió la bandeja de goteo dañada. Además, Chiquita continuará inspeccionando los equipos e implementando las acciones correctivas apropiadas necesarias. Personal de Chiquita también inspeccionará las bandejas de goteo antes de cargar.
4/6/2026	9:35 a.m.	PLR	30 galones	No	No hay un error que pueda atribuirse a este evento. La posibilidad de que ocurra una PLR fue prevista y se trató activamente.	Debido a que era previsible la posibilidad de que ocurriera una PLR durante la obra en el pozo, personal de Chiquita implementó medidas proactivamente antes de comenzar la obra, para minimizar la probabilidad de una PLR y la potencial extensión de cualquier liberación que pueda ocurrir. Chiquita además colocó medidas de contención en el sitio del pozo, que incluyeron una represa de contención y almacenamiento de líquido cercano, para contener los líquidos liberados. Después de que ocurrió la PLR, personal de Chiquita utilizó inmediatamente un camión de vacío conectado a la nueva boca del pozo para capturar el líquido liberado, sellando al mismo tiempo la boca del pozo para detener la PLR. Estas acciones ayudaron a limitar la duración y el alcance de la liberación y ayudaron a contener y controlar rápidamente el líquido liberado.	Se utilizó un camión de vacío para recoger el líquido estancado libre. Se retiró y se colocó en un contenedor la represa de contención revestida que había sido colocada antes de que comenzara la obra para su correcta disposición. El almacenamiento adicional que se había organizado para potenciales líquidos no fue necesario. El contratista lavó a presión la cubierta de geomembrana mientras aplicaba simultáneamente vacío para asegurar la recolección de toda el agua del lavado. La limpieza comenzó de inmediato y se completó en aproximadamente 2 ½ horas.	Personal de Chiquita cambió, atornilló y selló completamente la boca del pozo, con una válvula de guillotina, para evitar futuras liberaciones. Esta acción correctiva establece una barrera mecánica más segura en el punto de liberación y permite que la boca del pozo se aisle de forma controlada, según la necesidad, de esta manera reduciendo aún más el potencial de una futura liberación.
5/6/2026	5:00 a.m.	Derrame	4 galones	No	Un chofer externo excedió la marca designada de su medidor, dando como resultado que su camión se desborde e hizo que se derramaran lixiviados.	Se cerró rápidamente la bomba asociada al camión para detener el flujo lixivados.	Se aplicó absorbente a la zona afectada por el derrame. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 45 minutos.	Chiquita se reunirá con la empresa de camiones externa para conversar sobre la necesidad de que sus choferes sigan los procedimientos de descarga aplicables para evitar derrames, que incluye el monitoreo del medidor y parar en la marca designada. El chofer externo involucrado no retomará las operaciones con el camión en el vertedero hasta que hayamos tenido esta conversación.
5/6/2026	12:03 p.m.	Fuga	0.5 tazas	No	Falló una soldadura del remolque cisterna externo, haciendo que se fuguen lixiviados lentamente del remolque.	Se aplicó absorbente inmediatamente al área afectada.	Se aspiró todo el líquido y material remanente. Después se removió el absorbente sucio y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 2 minutos.	Chiquita le recordó al chofer externo que no llene los remolques hasta su capacidad máxima, para reducir la probabilidad de recurrencia. Los remolques cisterna externos continuarán inspeccionándose antes de que salgan del sitio.
8/6/2026	10:40 a.m.	Derrame	15 galones	No	Un operador de topadora externo golpeó inadvertidamente un caño de HDPE de 4 pulgadas que estaba enterrado y sin marcar, haciendo que se derramen lixiviados del caño.	Se construyó un terraplén de tierra alrededor del caño afectado para contener los lixivados y se colocaron pinzas en el caño para detener el flujo de lixivados.	Se removió el suelo afectado y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 1 a 2 horas.	Chiquita analizó el incidente con el contratista externo y con el operador de la topadora, que incluyó destacar la importancia de mantener conciencia situacional y reforzó la necesidad de identificar, ubicar y marcar claramente líneas y otra infraestructura relevante en el sitio antes de comenzar a trabajar en un área.
9/6/2026	3:15 p.m.	Derrame	5 galones	No	Las tuercas de mariposa de la tapa del domo del camión cisterna externo estaban sueltas, haciendo que se derramaran lixivados no peligrosos tratados en la estación de pesaje después de haberse cargado el camión cisterna.	Se ajustaron inmediatamente las tuercas de mariposa del camión cisterna para detener el derrame.	Se aplicó absorbente inmediatamente a la zona afectada y la zona afectada se lavó y se aspiró para asegurar la correcta recolección de toda el agua de lavado. Después se removieron el absorbente sucio y el material afectado y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 40 minutos.	Chiquita le recordó al chofer externo cuáles son las mejores prácticas apropiadas para cargar y transportar, que incluyen verificar y confirmar que las tapas de todos los domos estén correctamente cerradas antes de retirarse del área de carga. Esta medida fue implementada inmediatamente.
15/6/2026	9:15 a.m.	Derrame	50 galones	No	Un operador externo golpeó un caño que estaba enterrado y sin marcar, haciendo que se derramen lixivados del caño.	El operador externo detuvo inmediatamente las actividades de excavación y contuvo los lixivados dentro de la zanja de anclaje en la tierra afectada.	Se removió la tierra afectada y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó de inmediato y se completó en 15 horas.	Chiquita analizó el incidente con el contratista externo y con el operador, que incluyó destacar la importancia de mantener conciencia situacional y reforzó la necesidad de identificar, ubicar y marcar claramente líneas y otra infraestructura relevante en el sitio antes de comenzar el trabajo de excavación en un área.
15/6/2026	2:00 p.m.	Fuga	0.5 galones	No	La fuga parece haber resultado de una falla de un adaptador de una tubería o debido a que se aflojó.	La fuga no continuó al momento del descubrimiento. Al descubrirse, se limpió inmediatamente el líquido de la fuga.	Personal de Chiquita inició una limpieza inmediatamente del área afectada y selló y ajustó el adaptador de la tubería. La limpieza inicial se realizó inmediatamente al descubrirse. Los contratistas después lavaron a presión el área afectada mientras aplicaba vacío para asegurar la recolección de toda el agua del lavado. Ese trabajo se completó al día siguiente, el 16 de junio de 2026.	Chiquita se encuentra en el proceso de desagotar tuberías en todo el sitio, que ayudará a evitar que se aflojen los conectores de las tuberías, en definitiva para ayudar a evitar fugas similares. Además, Chiquita continuará realizando inspecciones e implementará las acciones correctivas apropiadas necesarias.
16/6/2026	10:20 a.m.	Fuga	2 tazas	No	La fuga podría haber resultado del movimiento de la tubería, que parece haber aflojado el conector.	Se removió el líquido del revestimiento utilizando paños absorbentes y solución de limpieza.	Personal de Chiquita inició una limpieza del área afectada inmediatamente al descubrirlo. Los paños absorbentes sucios después se colocaron en un contenedor para su correcta disposición. Se ajustó el conector de la tubería y se selló. La limpieza se completó en aproximadamente 5 horas.	Personal de Chiquita elevó la tubería para minimizar el movimiento. Chiquita continuará inspeccionando los equipos, realizando mantenimiento e implementando las acciones correctivas apropiadas necesarias.
16/6/2026	11:30 a.m.	Fuga	0.5 galones	No	La fuga parece haber resultado de una combinación de condiciones mecánicas que involucraron al elevador de la tubería a presión conectado al pozo CV-24046. Una válvula parece haber esta estado parcialmente abierta y un tapón de 1/2 pulgada no estaba completamente enroscado donde correspondía. No se estaba realizando ningún trabajo en el lugar cuando se descubrió la fuga	Se ajustó la válvula para detener el flujo de líquido y se aplicó absorbente de inmediato en la zona revestida afectada.	Se removió el absorbente sucio y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. Después se limpió el revestimiento con solución de limpieza. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 2 horas.	Personal de Chiquita confirmó que el adaptador y las válvulas estaban correctamente cerradas y ajustadas. Además, se instalará una traba en la manija de la válvula para evitar que se abra accidentalmente. Chiquita continuará inspeccionando los equipos, realizando mantenimiento e implementando las acciones correctivas apropiadas, según la necesidad.

16/6/2026	2:05 p.m.	Derrame	8 galones	No	Parece ser que no se cerró la válvula de purga antes de comenzar el proceso de llenado.	Se cerró inmediatamente la válvula de purga para detener el flujo de líquido.	Se aspiró el líquido del derrame y el barril, para remover todo líquido acumulado. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 20 minutos.	Se volvió a capacitar al personal de Chiquita involucrado en el derrame sobre los procedimientos de llenado correctos detallados en las SOPs.
16/6/2026	3:00 p.m.	Fuga	20 galones	No	La fuga parece haber resultado de corrosión del revestimiento dentro del tanque.	Se detuvo inmediatamente la extracción con aire que se estaba realizando en el tanque y se aisló el tanque. Después se aplicó absorbente al área afectada.	Después se removió el absorbente sucio y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. El área afectada después se aspiró y se lavó a presión utilizando un camión de vacío para asegurar la correcta recolección de toda el agua del lavado. Esta limpieza inicial comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Chiquita después enjuagó el tanque para una mayor investigación.	Chiquita va a cambiar el revestimiento corroído, como corresponda, para evitar futuras fugas. Chiquita también va a inspeccionar los tanques que estén situados de forma similar para observar si presentan indicios de corrosión o deterioro y para confirmar que los revestimientos de los tanques se mantengan en buenas condiciones.
21/6/2026	6:40 a.m.	Derrame	40-50 galones	No	Se cerró la válvula inferior que alimenta las válvulas de llenado durante las operaciones de llenado. Como la válvula estaba cerrada, parece ser que los lixiviados no pudieron fluir hacia el área de recepción prevista, sino que retrocedieron y se derramaron del LCM.	Personal de Chiquita cerró inmediatamente la válvula relevante para detener el flujo de líquido.	Se aplicó absorbente y después se removió y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. También se roció el área afectada con agua limpia y se aspiró, para recoger el líquido remanente. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente dos horas.	Chiquita revisará los procedimientos de prevención de derrames aplicables con el personal relevante, que incluye confirmar que la válvula inferior y las válvulas de llenado estén bien configuradas antes de realizar operaciones de llenado.
24/6/2026	9:00 a.m.	PLR	50 galones	No	No hay un error que pueda atribuirse a este evento. La posibilidad de que ocurra una PLR fue prevista y se estuvo tratando activamente.	Debido a que era previsible la posibilidad de que ocurriera una PLR durante la obra en el pozo, personal de Chiquita implementó medidas proactivamente antes de comenzar la obra, para minimizar la probabilidad y la potencial extensión de una PLR. Personal de Chiquita también puso un revestimiento y medidas de contención en el sitio del pozo antes de comenzar el trabajo. Después de que ocurrió la PLR, el personal introdujo rápidamente una manguera de vacío en el revestimiento del pozo para remover el líquido acumulado y contener el flujo de lixiviados.	Se lavó el revestimiento a presión mientras aplicaba vacío para asegurar la recolección de toda el agua de lavado y después la quitó y la colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó de inmediato y se completó en aproximadamente 1 hora.	Personal de Chiquita elevó el pozo e instaló una junta para minimizar la posibilidad de que ocurran futuras fugas o condiciones presurizadas.
26/6/2026	8:00 a.m.	Fuga	100 galones	No	La fuga de lixiviados característicamente no peligrosos parece haber resultado de un pequeño orificio abierto en la tubería. La fuga ocurrió después de que volvió a ponerse en marcha la tubería a presión y se volvió a poner en funcionamiento la bomba asociada.	Se pinzó la línea para detener el flujo de líquido.	Se aspiró todo el líquido estancado. Se removió la tierra que se vio afectada por la fuga y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 2 horas.	Chiquita cambió la sección dañada de la tubería para restaurar la integridad del sistema y evitar que vuelva a ocurrir la fuga. Además, Chiquita continuará monitoreando los pozos después de volver a ponerlos en marcha para confirmar que estén funcionando bien, para identificar cualquier indicio de fuga y para que se pueda tomar una acción correctiva inmediata si fuera necesario.
27/6/2026	9:30 p.m.	Fuga	100 galones	No	La fuga parece haber resultado de una válvula defectuosa en el tren.	Se cerraron las válvulas de los tanques de residencia, para detener el fujo de líquido que ingresa al tren.	Se aspiró todo el líquido estancado. Se removió el suelo afectado por la fuga y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 2 horas.	Chiquita anticipa que cambiará la válvula dañada para el 6 de julio de 2026 para evitar fugas similares.
29/6/2026	2:18 p.m.	Derrame	0.5 tazas	No	Un conductor de un camión cisterna externo no tapó bien la manguera después de usarla, haciendo que se derramen lixiviados.	Se tapó rápidamente la manguera para detener la liberación de lixiviados.	Se aplicó material absorbente rápidamente sobre al área afectada. Después se removieron el absorbente sucio y el material afectado y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 3 minutos.	Chiquita analizó el evento con el chofer externo y conversó sobre la importancia de tapar la manguera. Chiquita continuará revisando las prácticas de prevención de derrames y fugas con los choferes externos e implementará acciones correctivas apropiadas cuando sea necesario.
30/6/2026	8:50 a.m.	Derrame	1 taza	No	Durante el servicio de CV-24013 se desconectó la manguera neumática, haciendo que se libere líquido residual del punto de conexión.	Chiquita determinó que el derrame no era continuo y no había estaba derramándose activamente de CV-24013.	Se aplicó material absorbente sobre al área afectada. Después se removieron el absorbente sucio y el material afectado y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 30 minutos.	Chiquita reforzó el requerimiento de que haya una contención secundaria adecuada durante el servicio y le recordó al personal que todas las fugas y derrames deben informarse inmediatamente.
30/6/2026	2:00 p.m.	Fuga	50 galones	No	Una válvula no aisló correctamente el tanque número C13-10 después de haberse vaciado el tanque, dejando que fluyan lixiviados hacia atrás y se fuguen sobre el revestimiento.	Se cerró la escotilla lateral para detener el flujo de lixiviados y ser creó un terraplén absorbente para contener los lixiviados.	Se aplicó material absorbente a la zona afectada y se llamó a un equipo de trabajo de limpieza al sitio para que complete la limpieza. La limpieza comenzó de inmediato y se completó en aproximadamente una hora.	Chiquita analizó el evento con el personal del contratista externo. El personal del contratista externo confirmó que se asegurarán de que todos los tanques de un banco se vacíen antes de que se realicen actividades de limpieza de tanques y mantendrá una persona controlando el tanque que se esté limpiando. Chiquita continuará inspeccionando los equipos, realizando mantenimiento e implementando las acciones correctivas apropiadas necesarias.