



# CHIQUITA CANYON

*Una Empresa de Waste Connections*

21 de mayo de 2024

***Por e-mail***

Karen Gork  
Jefa Especialista en Salud Ambiental  
Agencia de Cumplimiento Local del Departamento de  
Salud Pública del Condado de Los Ángeles  
División de Programas Ambientales  
5050 Commerce Drive,  
Baldwin Park, California 91706  
[KGork@ph.lacounty.gov](mailto:KGork@ph.lacounty.gov)

**Asunto: Informe Semanal de Chiquita Canyon, LLC sobre la Documentación y el Seguimiento de Problemas con las Cubiertas**

Estimada Sra. Gork:

En cumplimiento con la carta de la Agencia de Cumplimiento Local ("LEA") del 2 de mayo de 2024 que aprueba el *Segundo Plan Escrito Revisado para Documentar y Llevar un Seguimiento de Problemas con las Cubiertas* ("Segundo Plan Escrito Revisado") de Chiquita del 16 de abril de 2024, Chiquita presenta el informe adjunto para documentar y llevar un seguimiento de los problemas con las cubiertas de la semana que corre del 13 de mayo al 18 de mayo de 2024.

Por favor, comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta sobre este tema.

Regards,

Amanda Froman  
Gerente de  
Cumplimiento de  
Chiquita Canyon, LLC

Adjunto: Informe Semanal de Problemas con las Cubiertas de 13 de mayo de 2024  
cc: Mark Como, Departamento de Salud Pública  
Eric Morofuji, Departamento de Salud Pública

# **Fisuras y Grietas por Tensión**

# 4050 - Seguimiento de Fisuras y Grietas de Tensión en el Área de Reacción de Chiquita

13 Mayo 2024 / Tom Roe

Completada

Realizado el

13 de mayo de 2024 a las 8:32 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

## Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita 1

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?

Sí

Utilizando la imagen adjunta, anote todas las áreas en las que los inspectores identificaron una fisura o grieta por tensión.



Ubicación en la Cuadrícula

152.151

Utilizando el enlace a los Medios a continuación, adjunte la fotografía antes de la fisura o grieta por tensión.

13 de mayo de 2024 a las 8:51 AM PDT



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11

**Longitud de la grieta (en pies) o zona que contiene múltiples grietas (pies x pies)** 200 pies x 100 pies

|                                                                                                                    |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Compensación Horizontal (ancho)                                                                                    | Pequeña 0.5-2" de ancho    |
| Compensación Vertical (alto)                                                                                       | Extrapequeña <0.5" de alto |
| Orientación (dirección)                                                                                            | Norte a Sur                |
| Ubicación                                                                                                          | (34.4357517, -118.6473113) |
| ¿La Fisura o Grita se reparó? Si se reparó, agregue una fotografía y la descripción de las reparaciones realizadas | Sí                         |



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Fecha y hora de las reparaciones</b> | 13 de mayo de 2024 10:06 AM PDT |
| <b>Descripción de las reparaciones</b>  | Otro (por favor describa)       |

Las grietas se reconocieron recorriendo el lugar. Se cavaron algunas grietas difíciles de acceder que se compactaron con una excavadora.

## Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita 2

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?

Sí

Utilizando la imagen adjunta, anote todas las áreas en las que los inspectores identificaron una fisura o grieta por tensión.



Ubicación en la Cuadrícula

151

Utilizando el enlace a los Medios a continuación, adjunte la fotografía antes de la fisura o grieta por tensión.

13 de mayo de 2024 a las 9:04 AM PDT



Foto 17



Foto 18



Foto 19

Longitud de la grieta (en pies) o zona que contiene múltiples grietas (pies x pies) 8 pies x 20 pies

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Compensación Horizontal (ancho) | Pequeña 0.5-2" de ancho    |
| Compensación Vertical (alto)    | Extrapequeña <0.5" de alto |
| Orientación (dirección)         | Norte a Sur                |
| Ubicación                       | (34.4362549, -118.6474985) |

¿La Fisura o Grita se reparó? Si se reparó, agregue una fotografía y la descripción de las reparaciones realizadas Sí



Foto 20



Foto 21

Fecha y hora de las reparaciones 13 de mayo de 2024 10:28 AM PDT

Descripción de las reparaciones Las grietas se reconocieron recorriendo el lugar.

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?

Sí

Utilizando la imagen adjunta, anote todas las áreas en las que los inspectores identificaron una fisura o grieta por tensión.

Ubicación en la Cuadrícula

156

Utilizando el enlace a los Medios a continuación, adjunte la fotografía antes de la fisura o grieta por tensión.

13 de mayo de 2024 a las 9:13 AM PDT



Foto 22



Foto 23



Foto 24

Longitud de la grieta (en pies) o zona que contiene múltiples grietas (pies x pies)

35 pies x 35 pies

Compensación Horizontal (ancho)

Extra Pequeña <0.5 de ancho



Orientación (dirección)

Este a Oeste

Ubicación

(34.435362, -118.6486617)

¿La Fisura o Grita se reparó? Si se reparó, agregue una fotografía y la descripción de las reparaciones realizadas

Sí



Foto 25



Foto 26

Fecha y hora de las reparaciones

13 de mayo de 2024 10:47 AM PDT

Descripción de las reparaciones

Las grietas se reconocieron recorriendo el lugar.

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita 4

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?

Sí

Utilizando la imagen adjunta, anote todas las áreas en las que los inspectores identificaron una fisura o grieta por tensión.



Ubicación en la Cuadrícula

177



Foto 27



Foto 28

Utilizando el enlace a los Medios a continuación, adjunte la fotografía antes de la fisura o grieta por tensión.

13 de mayo de 2024 a las 9:35 AM PDT

Longitud de la grieta (en pies) o zona que contiene múltiples grietas (pies x pies)

20 pies

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Compensación Horizontal (ancho) | Extra Pequeña <0.5 de ancho |
| Compensación Vertical (alto)    | Extrapequeña <0.5" de alto  |
| Orientación (dirección)         | Este a Oeste                |

Ubicación

(34.4354991, -118.6492764)

¿La Fisura o Grita se reparó? Si se reparó, agregue una fotografía y la descripción de las reparaciones realizadas

Sí



Foto 29



Descripción de las reparaciones

Las grietas se reconocieron recorriendo el lugar.

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita 5

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?

Sí

Utilizando la imagen adjunta, anote todas las áreas en las que los inspectores identificaron una fisura o grieta por tensión.



Ubicación en la Cuadrícula

176

Utilizando el enlace a los Medios a continuación, adjunte la fotografía antes de la fisura o grieta por tensión.

13 de mayo de 2024 a las 9:44 AM PDT



Foto 30



Foto 31



Foto 32



Foto 33

Longitud de la grieta (en pies) o zona que contiene múltiples grietas (pies x pies)

60 pies x 40 pies

|                                                                                                                    |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Compensación Horizontal (ancho)                                                                                    | Pequeña 0.5-2" de ancho    |
| Compensación Vertical (alto)                                                                                       | Extrapequeña <0.5" de alto |
| Orientación (dirección)                                                                                            | Este a Oeste               |
| Ubicación                                                                                                          | (34.4353458, -118.6498179) |
| ¿La Fisura o Grita se reparó? Si se reparó, agregue una fotografía y la descripción de las reparaciones realizadas | Sí                         |



Foto 34



Foto 35

Fecha y hora de las reparaciones13 de mayo de 2024 11:41 AM PDT

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Descripción de las reparaciones | Otro (por favor describa) |
|---------------------------------|---------------------------|

El suelo estaba muy duro, por lo tanto, se roció con agua y después se recorrió a pie.

# 4050 - Seguimiento de Fisuras y Grietas de Tensión en el Área de Reacción de Chiquita

14 Mayo 2024 / Tom Roe

Completada

Realizado el

14 de mayo de 2024 a las 8:45 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

## Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita 1

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?

Sí

Utilizando la imagen adjunta, anote todas las áreas en las que los inspectores identificaron una fisura o grieta por tensión.



Ubicación en la Cuadrícula

173

Utilizando el enlace a los Medios a continuación, adjunte la fotografía antes de la fisura o grieta por tensión.

14 de mayo de 2024 a las 8:56 AM PDT



Foto 1



Foto 2



Foto 3

Longitud de la grieta (en pies) o zona que contiene múltiples grietas (pies x pies) 45 pies x 30 pies

Compensación Horizontal (ancho) Extra Pequeña <0.5 de ancho

Compensación Vertical (alto) Extrapequeña <0.5" de alto

Orientación (dirección) Norte a Sur

Ubicación (34.4347644, -118.6496201)

¿La Fisura o Grita se reparó? Si se reparó, agregue una fotografía y la descripción de las reparaciones realizadas Sí



Foto 4



Foto 5

Fecha y hora de las reparaciones 14 de mayo de 2024 9:33 AM PDT

Descripción de las reparaciones Las grietas se reconocieron recorriendo el lugar



**¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?**

Sí

Utilizando la imagen adjunta, anote todas las áreas en las que los inspectores identificaron una fisura o grieta por tensión.

**Ubicación en la Cuadrícula**

172

Utilizando el enlace a los Medios a continuación, adjunte la fotografía antes de la fisura o grieta por tensión.

14 de mayo de 2024 a las 9:07 AM PDT



Foto 6



Foto 7



Foto 8

**Longitud de la grieta (en pies) o zona que contiene múltiples grietas (pies x pies)** 35ft

**Compensación Horizontal (ancho)** Extra Pequeña <0.5 de ancho

**Compensación Vertical (alto)** Extrapequeña <0.5" de alto

**Orientación (dirección)** Noroeste a Sudeste

**Ubicación** (34.4348176, -118.6491771)

**¿La Fisura o Grita se reparó? Si se reparó, agregue una fotografía y la descripción de las reparaciones realizadas** Sí



Foto 9



Foto 10

**Fecha y hora de las reparaciones** 14 de mayo de 2024 9:46 AM PDT

**Descripción de las reparaciones** Las grietas se reconocieron recorriendo el lugar.

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?

Sí

Utilizando la imagen adjunta, anote todas las áreas en las que los inspectores identificaron una fisura o grieta por tensión.



Ubicación en la Cuadrícula

177.179

Utilizando el enlace a los Medios a continuación, adjunte la fotografía antes de la fisura o grieta por tensión.

14 de mayo de 2024 a las 9:25 AM PDT



Foto 11



Foto 12



Foto 13

**Longitud de la grieta (en pies) o zona que contiene múltiples grietas (pies x pies)** 10 pies x 20 pies

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Compensación Horizontal (ancho) | Extra Pequeña <0.5 de ancho |
| Compensación Vertical (alto)    | Extrapequeña <0.5" de alto  |
| Orientación (dirección)         | Este a Oeste                |

**Ubicación** (34.4355114, -118.6489754)

**¿La Fisura o Grita se reparó? Si se reparó, agregue una fotografía y la descripción de las reparaciones realizadas** Sí



Foto 14



Foto 15

**Fecha y hora de las reparaciones** 14 de mayo de 2024 9:56 AM PDT

**Descripción de las reparaciones** Las grietas se reconocieron recorriendo el lugar.

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?

Sí

Utilizando la imagen adjunta, anote todas las áreas en las que los inspectores identificaron una fisura o grieta por tensión.



Ubicación en la Cuadrícula

157

Utilizando el enlace a los Medios a continuación, adjunte la fotografía antes de la fisura o grieta por tensión.

14 de mayo de 2024 a las 9:38 AM PDT



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21

**Longitud de la grieta (en pies) o zona que contiene múltiples grietas (pies x pies)**

50 pies x 35 pies

|                                                                                                                    |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Compensación Horizontal (ancho)                                                                                    | Pequeña 0.5-2" de ancho    |
| Compensación Vertical (alto)                                                                                       | Extrapequeña <0.5" de alto |
| Orientación (dirección)                                                                                            | Noroeste a Sudeste         |
| Ubicación                                                                                                          | (34.4351379, -118.6485144) |
| ¿La Fisura o Grita se reparó? Si se reparó, agregue una fotografía y la descripción de las reparaciones realizadas | Sí                         |



Foto 22



Foto 23

**Fecha y hora de las reparaciones**  
PDT

14 de mayo de 2024 10:09 AM

**Descripción de las reparaciones**

Las grietas se reconocieron recorriendo el lugar.

Inestabilidad

**¿Hay algún indicio de inquietudes sobre la estabilidad de la pendiente?**

No

# 4050 - Seguimiento de Fisuras y Grietas de Tensión en el Área de Reacción de Chiquita

15 Mayo 2024 / Tom Roe

Completada

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Realizado el  | 15 de mayo de 2024 a las 8:50 AM PDT |
| Elaborado por | Tom Roe                              |

## Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita 1

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?

Sí

Utilizando la imagen adjunta, anote todas las áreas en las que los inspectores identificaron una fisura o grieta por tensión.



Ubicación en la Cuadrícula

179

Utilizando el enlace a los Medios a continuación, adjunte la fotografía antes de la fisura o grieta por tensión.

15 de mayo de 2024 a las 8:54 AM PDT



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

**Longitud de la grieta (en pies) o zona que contiene múltiples grietas (pies x pies)** 10 pies x 100 pies

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Compensación Horizontal (ancho) | Extra Pequeña <0.5 de ancho |
| Compensación Vertical (alto)    | Extrapequeña <0.5" de alto  |
| Orientación (dirección)         | Este a Oeste                |

**Lugar** (12.668911953234446, 58.00779003649951)

**¿La Fisura o Grita se reparó? Si se reparó, agregue una fotografía y la descripción de las reparaciones realizadas**

Sí



Foto 5



Foto 6

**Fecha y hora de las reparaciones** 15 de mayo de 2024 10:12 AM PDT

**Descripción de las reparaciones** Las grietas se reconocieron recorriendo el lugar.

## Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita 2

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?

Sí

Utilizando la imagen adjunta, anote todas las áreas en las que los inspectores identificaron una fisura o grieta por tensión.



Ubicación en la Cuadrícula

147

Utilizando el enlace a los Medios a continuación, adjunte la fotografía antes de la fisura o grieta por tensión.

15 de mayo de 2024 a las 9:07 AM PDT



Foto 7



Foto 8



Foto 9

Longitud de la grieta (en pies) o zona que contiene múltiples grietas (pies x pies)

75 pies x 75 pies

Compensación Horizontal (ancho)

Grande>4" de ancho

Compensación Vertical (alto)

Extrapequeña <0.5" de alto

Orientación (dirección)

Noroeste a Sudeste

Ubicación

(34.4355424, -118.6466471)

¿La Fisura o Grita se reparó? Si se reparó, agregue una fotografía y la descripción de las reparaciones realizadas

Sí



Foto 10



Foto 11

Fecha y hora de las reparaciones

15 de mayo de 2024 10:44 AM PDT

Descripción de las reparaciones

Otro (por favor describa)

Se agregó tierra de relleno y las grietas se reconocieron recorriendo el lugar.

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita 3

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?

Sí

Utilizando la imagen adjunta, anote todas las áreas en las que los inspectores identificaron una fisura o grieta por tensión.



Ubicación en la Cuadrícula

157

Utilizando el enlace a los Medios a continuación, adjunte la fotografía antes de la fisura o grieta por tensión.

15 de mayo de 2024 a las 9:32 AM PDT

Debido al problema técnico que ocurrió en el sistema I-Auditor, las "fotos antes" de la grieta no se guardaron.

Longitud de la grieta (en pies) o zona que contiene múltiples grietas (pies x pies)

35 pies x 60 pies

Compensación Horizontal (ancho)

Pequeña 0.5-2" de ancho

Compensación Vertical (alto)

Extrapequeña <0.5" de alto

Orientación (dirección)

Noroeste a Sudeste

Ubicación

(34.4350471, -118.6483108)

¿La Fisura o Grita se reparó? Si se reparó, agregue una fotografía y la descripción de las reparaciones realizadas

Sí



Foto 12



Foto 13

**Fecha y hora de las reparaciones**  
PDT

15 de mayo de 2024 11:01 AM

**Descripción de las reparaciones**

Las grietas se reconocieron recorriendo el lugar.

Inestabilidad

**¿Hay algún indicio de inquietudes sobre la estabilidad de la pendiente?**

No

# 4050 - Seguimiento de Fisuras y Grietas de Tensión en el Área de Reacción de Chiquita

16 Mayo 2024 / John Boucher

Completada

Realizado el

16 de mayo de 2024 a las 9:07 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

## Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita 1

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?

Sí

Utilizando la imagen adjunta, anote todas las áreas en las que los inspectores identificaron una fisura o grieta por tensión.



Ubicación en la Cuadrícula

177

Utilizando el enlace a los Medios a continuación, adjunte la fotografía antes de la fisura o grieta por tensión.

16 de mayo de 2024 a las 9:08 AM PDT



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

**Longitud de la grieta (en pies) o zona que contiene múltiples grietas (pies x pies)** 15 pies

**Compensación Horizontal (ancho)** Extra Pequeña <0.5 de ancho

**Compensación Vertical (alto)** Extrapequeña <0.5" de alto

**Orientación (dirección)** Este a Oeste

**Ubicación** (34.4356515, -118.6495708)

**¿La Fisura o Grita se reparó? Si se reparó, agregue una fotografía y la descripción de las reparaciones realizadas** Sí



Foto 5



Foto 6

**Fecha y hora de las reparaciones** 16 de mayo de 2024 10:39 AM PDT

**Descripción de las reparaciones** Las grietas se reconocieron recorriendo el lugar.

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?

Sí

Utilizando la imagen adjunta, anote todas las áreas en las que los inspectores identificaron una fisura o grieta por tensión.



Ubicación en la Cuadrícula

152

Utilizando el enlace a los Medios a continuación, adjunte la fotografía antes de la fisura o grieta por tensión.

16 de mayo de 2024 a las 9:27 AM PDT



Foto 7



Foto 8

Longitud de la grieta (en pies) o zona que contiene múltiples grietas (pies x pies)

14ft

Compensación Horizontal (ancho)

Extra Pequeña <0.5 de ancho

Compensación Vertical (alto)

Extrapequeña <0.5" de alto



Ubicación

(34.435577, -118.6473197)

¿La Fisura o Grita se reparó? Si se reparó, agregue una de las reparaciones

Sí



Foto 9



Foto 10

Fecha y hora de las reparaciones

16 de mayo de 2024 10:23 AM PDT

Descripción de las reparaciones

Las grietas se reconocieron recorriendo el lugar.

El área fue saturada con un camión tanque para agua

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita 3

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?

Sí

Utilizando la imagen adjunta, anote todas las áreas en las que los inspectores identificaron una fisura o grieta por tensión.



Ubicación en la Cuadrícula

151

Utilizando el enlace a los Medios a continuación, adjunte la fotografía antes de la fisura o grieta por tensión.



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14

Longitud de la grieta (en pies) o zona que contiene múltiples grietas (pies x pies)

Área de 15 pies x 20 pies

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Compensación Horizontal (ancho) | Extra Pequeña <0.5 de ancho |
| Compensación Vertical (alto)    | Extrapequeña <0.5" de alto  |
| Orientación (dirección)         | Este a Oeste                |
| Ubicación                       | (34.4356592, -118.6479298)  |

**¿La Fisura o Grita se reparó? Si se reparó, agregue una fotografía y la descripción de las reparaciones realizadas**

**Sí**



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18

**Fecha y hora de las reparaciones** 16 de mayo de 2024 a las 10:25 AM PDT

**Descripción de las reparaciones** Las grietas se reconocieron recorriendo el lugar.

El área fue saturada con un camión tanque

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

**¿Se Encontraron Fisuras o Grietas** Sí

Utilizando la imagen adjunta, anote todas las áreas en las que los inspectores identificaron una fisura o grieta por tensión.



Ubicación en la Cuadrícula

157

Utilizando el enlace a los Medios a continuación, adjunte la fotografía antes de la fisura o grieta por tensión.

16 de mayo de 2024 a las 9:41 AM PDT



Foto 19

Longitud de la grieta (en pies) o zona que contiene múltiples grietas (pies x pies)

6 pies

|                                                                                                                    |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Compensación Horizontal (ancho)                                                                                    | Extra Pequeña <0.5 de ancho |
| Compensación Vertical (alto)                                                                                       | Extrapequeña <0.5" de alto  |
| Orientación (dirección)                                                                                            | Norte a Sur                 |
| Ubicación                                                                                                          | (34.4353942, -118.6480332)  |
| ¿La Fisura o Grita se reparó? Si se reparó, agregue una fotografía y la descripción de las reparaciones realizadas | Sí                          |



Foto 20



Foto 21

**Fecha y hora de las reparaciones**

16 de mayo de 2024 a las 11:01 AM PDT

**Descripción de las reparaciones**

Las grietas se reconocieron recorriendo el lugar.

El área fue saturada con un camión tanque

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?

Sí

Utilizando la imagen adjunta, anote todas las áreas en las que los inspectores identificaron una fisura o grieta por tensión.



**Ubicación en la Cuadrícula**

172

Utilizando el enlace a los Medios a continuación, adjunte la fotografía antes de la fisura o grieta por tensión.

16 de mayo de 2024 a las 10:02 AM PDT



Foto 22

Longitud de la grieta (en pies) o zona que contiene múltiples grietas (pies x pies) 6 pies

Compensación Horizontal (ancho) Extra Pequeña <0.5 de ancho

Compensación Vertical (alto) Extrapequeña <0.5" de alto

Orientación (dirección) Noroeste a Sudeste

Ubicación (34.4353879, -118.6486384)

¿La Fisura o Grita se reparó? Si se reparó, agregue una fotografía y la descripción de las reparaciones realizadas Sí



Foto 23

Fecha y hora de las reparaciones 16 de mayo de 2024 10:30 AM PDT

Descripción de las reparaciones Las grietas se reconocieron recorriendo el lugar.

El área fue saturada con un camión tanque para agua

Inestabilidad

**¿Hay algún indicio de inquietudes sobre la estabilidad de la pendiente?**

No

# 4050 - Seguimiento de Fisuras y Grietas de Tensión en el Área de Reacción de Chiquita

17 Mayo 2024 / John Boucher

Completada

Realizado el

17 de mayo de 2024 a las 9:08 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

## Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita 1

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?

Sí

Utilizando la imagen adjunta, anote todas las áreas en las que los inspectores identificaron una fisura o grieta por tensión.



Ubicación en la Cuadrícula

179

Utilizando el enlace a los Medios a continuación, adjunte la fotografía antes de la fisura o grieta por tensión.

17 de mayo de 2024 a las 9:09 AM PDT



Foto 1



Foto 2



Foto 3

Longitud de la grieta (en pies) o zona que contiene múltiples grietas (pies x pies)

Área de 15 pies x 15 pies

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Compensación Horizontal (ancho) | Extra Pequeña <0.5 de ancho |
| Compensación Vertical (alto)    | Extrapequeña <0.5" de alto  |
| Orientación (dirección)         | Este a Oeste                |
| Ubicación                       | (34.4357703, -118.6492458)  |

¿La Fisura o Grita se reparó? Si se reparó, agregue una fotografía y la descripción de las reparaciones realizadas

Sí



Foto 4



Foto 5

Fecha y hora de las reparaciones

17 de mayo de 2024 10:34 AM PDT

Descripción de las reparaciones

Las grietas se reconocieron recorriendo el lugar.

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

### ¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?

Sí

Utilizando la imagen adjunta, anote todas las áreas en las que los inspectores identificaron una fisura o grieta por tensión.



### Ubicación en la Cuadrícula

178

Utilizando el enlace a los Medios a continuación, adjunte la fotografía antes de la fisura o grieta por tensión.

17 de mayo de 2024 a las 9:18 AM PDT



Foto 6



Foto 7



Foto 8

Longitud de la grieta (en pies) o zona que contiene múltiples grietas (pies x pies)

Área de 15 pies x 20 pies

Compensación Horizontal (ancho)

Extra Pequeña <0.5 de ancho

Compensación Vertical (alto)

Extrapequeña <0.5" de alto

Orientación (dirección)

Noroeste a Sudeste

Lugar

(34.415414674776514,  
-118.63728817552328)

¿La Fisura o Grita se reparó? Si se reparó, agregue una fotografía y la descripción de las reparaciones realizadas

Sí



Foto 9



Foto 10

Fecha y hora de las reparaciones

17 de mayo de 2024 10:47 AM PDT

Descripción de las reparaciones

Las grietas se reconocieron recorriendo el lugar.

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?

Sí

Utilizando la imagen adjunta, anote todas las áreas en las que los inspectores identificaron una fisura o grieta por tensión.



Ubicación en la Cuadrícula

173

Utilizando el enlace a los Medios a continuación, adjunte la fotografía antes de la fisura o grieta por tensión.

17 de mayo de 2024 a las 9:39 AM PDT



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14

**Longitud de la grieta (en pies) o zona que contiene múltiples grietas (pies x pies)**

Área de 20 pies x 10 pies

|                                                                                                                    |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Compensación Horizontal (ancho)                                                                                    | Pequeña 0.5-2" de ancho    |
| Compensación Vertical (alto)                                                                                       | Extrapequeña <0.5" de alto |
| Orientación (dirección)                                                                                            | Noroeste a Sudeste         |
| Ubicación                                                                                                          | (34.4345321, -118.6494985) |
| ¿La Fisura o Grita se reparó? Si se reparó, agregue una fotografía y la descripción de las reparaciones realizadas | Sí                         |



Foto 15



Foto 16

**Fecha y hora de las reparaciones**

17 de mayo de 2024 11:17 AM PDT

**Descripción de las reparaciones**

Las grietas se reconocieron recorriendo el lugar.

El área fue saturada con un camión tanque para agua

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?

Sí

Utilizando la imagen adjunta, anote todas las áreas en las que los inspectores identificaron una fisura o grieta por tensión.



Ubicación en la Cuadrícula

172

Utilizando el enlace a los Medios a continuación, adjunte la fotografía antes de la fisura o grieta por tensión.

17 de mayo de 2024 a las 9:48 AM PDT



Foto 17



Foto 18

Longitud de la grieta (en pies) o zona que contiene múltiples grietas (pies x pies)

10 pies

Compensación Horizontal (ancho)

Extra Pequeña <0.5 de ancho

Compensación Vertical (alto)

Extrapequeña <0.5" de alto

Orientación (dirección)

Noroeste a Sudeste

Ubicación

(34.4347097, -118.6491747)

¿La Fisura o Grita se reparó? Si se reparó, agregue una de las reparaciones realizadas

Sí



Foto 19



Foto 20

Fecha y hora de las reparaciones

17 de mayo de 2024 10:59 AM PDT

Descripción de las reparaciones

Las grietas se reconocieron recorriendo el lugar.

El área fue saturada con un camión tanque para agua

Inestabilidad

¿Hay algún indicio de inquietudes sobre la estabilidad de la pendiente?

No

# 4050 - Seguimiento de Fisuras y Grietas de Tensión en el Área de Reacción de Chiquita

18 Mayo 2024 / John Boucher

Completada

Realizado el

18 de mayo de 2024 a las 8:50 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

## Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita 1

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?

Sí

Utilizando la imagen adjunta, anote todas las áreas en las que los inspectores identificaron una fisura o grieta por tensión.



Ubicación en la Cuadrícula

177

Utilizando el enlace a los Medios a continuación, adjunte la fotografía antes de la fisura o grieta por tensión.

18 de mayo de 2024 a las 8:51 AM PDT



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

Longitud de la grieta (en pies) o zona que contiene múltiples grietas (pies x pies) 15 pies

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Compensación Horizontal (ancho) | Extra Pequeña <0.5 de ancho |
| Compensación Vertical (alto)    | Extrapequeña <0.5" de alto  |
| Orientación (dirección)         | Este a Oeste                |

Ubicación (34.4357452, -118.6489216)

¿La Fisura o Grita se reparó? Si se reparó, agregue una fotografía y la descripción de las reparaciones realizadas Sí



Foto 5



Foto 6

Fecha y hora de las reparaciones 18 de mayo de 2024 9:43 AM  
PDT

Descripción de las reparaciones Las grietas se reconocieron recorriendo el lugar.



¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?

Sí

Utilizando la imagen adjunta, anote todas las áreas en las que los inspectores identificaron una fisura o grieta por tensión.



Ubicación en la Cuadrícula

152

Utilizando el enlace a los Medios a continuación, adjunte la fotografía antes de la fisura o grieta por tensión.

18 de mayo de 2024 a las 9:02 AM PDT



Foto 7



Foto 8

Longitud de la grieta (en pies) o zona que contiene múltiples grietas (pies x pies)

10 pies

Compensación Horizontal (ancho)

Pequeña 0.5-2" de ancho

Compensación Vertical (alto)

Extrapequeña <0.5" de alto



Ubicación

(34.4356853, -118.6471483)

¿La Fisura o Grita se reparó? Si se reparó, agregue una de las reparaciones

Sí



Foto 9



Foto 10

Fecha y hora de las reparaciones

18 de mayo de 2024 9:56 AM PDT

Descripción de las reparaciones

Otro (por favor describa)

Se cavó el área y se compactó con una excavadora

Inestabilidad

¿Hay algún indicio de inquietudes sobre la estabilidad de la pendiente?

No

# **Solución**

**Esta semana no se realizó el sobrevuelo de drones que se realiza cada dos semanas. Los datos del dron del siguiente sobrevuelo serán incluidos en el siguiente informe semanal.**

# **Cubierta Geosintética**

# 4050 - Inspección de Cubiertas Geosintéticas

13 Mayo de 2024 / Tom Roe

Completada

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Ítems marcados | 0                                    |
| Realizado el   | 13 de mayo de 2024 a las 8:11 PM PDT |
| Elaborado por  | Tom Roe                              |

## Identificación de Problemas

Problema Identificado

Problema Identificado 1

¿Hay algún problema con la cubierta geosintética?

No



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7

Inestabilidad debajo de la cubierta

¿Hay áreas anómalas (inusuales o inesperadas) de daño o deformación de la cubierta que pudieran indicar una inestabilidad subyacente?

No

¿Hay algún indicio de grieta por tensión pendiente abajo en la parte superior de la pendiente o protuberancias en o cerca del talud de la pendiente?

No

¿Hay algún movimiento de equipos que penetre verticalmente en la cubierta (ej. inclinación)?

No

# 4050 - Inspección de Cubiertas Geosintéticas

14 Mayo de 2024 / Tom Roe

Completada

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Ítems marcados | 0                                    |
| Realizado el   | 14 de mayo de 2024 a las 8:11 AM PDT |
| Elaborado por  | Tom Roe                              |

## Identificación de Problemas

Problema Identificado

Problema Identificado 1

¿Hay algún problema con la cubierta geosintética?

No



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5

Inestabilidad debajo de la cubierta

¿Hay áreas anómalas (inusuales o inesperadas) de daño o deformación de la cubierta que pudieran indicar una inestabilidad subyacente?

No

¿Hay algún indicio de grieta por tensión pendiente abajo en la parte superior de la pendiente o protuberancias en o cerca del talud de la pendiente?

No

¿Hay algún movimiento de equipos que penetre verticalmente en la cubierta (ej. inclinación)?

No

# 4050 - Inspección de Cubiertas Geosintéticas

15 Mayo de 2024 / Tom Roe

Completada

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Ítems marcados | 0                                    |
| Realizado el   | 15 de mayo de 2024 a las 8:24 AM PDT |
| Elaborado por  | Tom Roe                              |

## Identificación de Problemas

Problema Identificado

Problema Identificado 1

¿Hay algún problema con la cubierta geosintética?

No



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

Inestabilidad debajo de la cubierta

¿Hay áreas anómalas (inusuales o inesperadas) de daño o deformación de la cubierta que pudieran indicar una inestabilidad subyacente?

No

¿Hay algún indicio de grieta por tensión pendiente abajo en la parte superior de la pendiente o protuberancias en o cerca del talud de la pendiente?

No

¿Hay algún movimiento de equipos que penetre verticalmente en la cubierta (ej. inclinación)?

No

# 4050 - Inspección de Cubiertas Geosintéticas

16 Mayo de 2024 / John Boucher

Completada

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Ítems marcados | 0                                    |
| Realizado el   | 16 de mayo de 2024 a las 8:17 AM PDT |
| Elaborada por  | John Boucher                         |

| Identificación de Problemas                                                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Problema Identificado                                                                                                                                |    |
| Problema Identificado 1                                                                                                                              |    |
| ¿Hay algún problema con la cubierta geosintética?                                                                                                    | No |
| Debido al problema técnico que ocurrió en el sistema I-Auditor, las "fotos antes" de la grieta no se guardaron.                                      |    |
| Inestabilidad debajo de la cubierta                                                                                                                  |    |
| ¿Hay áreas anómalas (inusuales o inesperadas) de daño o deformación de la cubierta que pudieran indicar una inestabilidad subyacente?                | No |
| ¿Hay algún indicio de grieta por tensión pendiente abajo en la parte superior de la pendiente o protuberancias en o cerca del talud de la pendiente? | No |
| ¿Hay algún movimiento de equipos que penetre verticalmente en la cubierta (ej. inclinación)?                                                         | No |

# 4050 - Inspección de Cubiertas Geosintéticas

17 Mayo de 2024 / John Boucher

Completada

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Ítems marcados | 0                                   |
| Realizado el   | 17 de mayo de 2024 a la 8:34 AM PDT |
| Elaborado por  | John Boucher                        |

## Identificación de Problemas

Problema Identificado

Problema Identificado 1

¿Hay algún problema con la cubierta geosintética?

No



Foto 1



Foto 2



Foto 3

Inestabilidad debajo de la cubierta

¿Hay áreas anómalas (inusuales o inesperadas) de daño o deformación de la cubierta que pudieran indicar una inestabilidad subyacente?

No

¿Hay algún indicio de grieta por tensión pendiente abajo en la parte superior de la pendiente o protuberancias en o cerca del talud de la pendiente?

No

¿Hay algún movimiento de equipos que penetre verticalmente en la cubierta (ej. inclinación)?

No

# 4050 - Inspección de Cubiertas Geosintéticas

18 Mayo de 2024 / John Boucher

Completada

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Ítems marcados | 0                                   |
| Realizado el   | 18 de mayo de 2024 a la 8:08 AM PDT |
| Elaborado por  | John Boucher                        |

## Identificación de Problemas

Problema Identificado

Problema Identificado 1

¿Hay algún problema con la cubierta geosintética?

No



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

Inestabilidad debajo de la cubierta

¿Hay áreas anómalas (inusuales o inesperadas) de daño o deformación de la cubierta que pudieran indicar una inestabilidad subyacente?

No

¿Hay algún indicio de grieta por tensión pendiente abajo en la parte superior de la pendiente o protuberancias en o cerca del talud de la pendiente?

No

¿Hay algún movimiento de equipos que penetre verticalmente en la cubierta (ej. inclinación)?

No