



**CHIQUITA CANYON**  
*A Waste Connections Company*

23 de diciembre de 2025

**Por e-mail**

Karen Gork

Jefa Especialista en Salud Ambiental

Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles

Agencia de Cumplimiento Local

División de Programas Ambientales

5050 Commerce Drive,

Baldwin Park, California 91706

[KGork@ph.lacounty.gov](mailto:KGork@ph.lacounty.gov)

**Ref.: Informe Semanal de Chiquita Canyon, LLC sobre la  
Documentación y el Seguimiento de Problemas con las Cubiertas**

Estimada Sra. Gork:

En cumplimiento con la carta de la Agencia de Cumplimiento Local (“LEA”) del 2 de mayo de 2024 que aprueba el Segundo Plan Escrito Revisado para Documentar y Llevar un Seguimiento de Problemas con las Cubiertas (“Segundo Plan Escrito Revisado”) de Chiquita, con la carta de la LEA del 29 de mayo de 2024 y con la Orden de Cumplimiento de la LEA del 6 de junio de 2024, del 16 de abril de 2024, Chiquita presenta el informe adjunto para documentar y llevar un seguimiento de los problemas con las cubiertas de la semana que corre del 15 de diciembre de 2025 al 20 de diciembre de 2025.

Por favor, comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta sobre este tema.

Atentamente,

*Amanda Froman*

Amanda Froman  
Gerente de Cumplimiento  
Chiquita Canyon, LLC

Adjunto: Informe Semanal de Problemas con las Cubiertas de 23 de diciembre de 2025  
cc: Mark Como, Departamento de Salud Pública  
Eric Morofuji, Departamento de Salud Pública

# **Fisuras y Grietas por Tensión**

# 4050 - Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

15 de diciembre de 2025 / Tom Roe

Completado

Realizada el

15 de diciembre de 2025 a las 9:15 AM PST

Elaborada Por

Tom Roe

## Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita 1

**¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?**

No

Cuadrícula 90



Foto 1

Inestabilidad

**¿Hay algún indicio de inquietudes sobre la estabilidad de la pendiente?**

No

# 4050 - Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

16 de diciembre de 2025 / Tom Roe

Completado

Realizada el

16 de diciembre de 2025 a las 8:53 AM PST

Elaborada Por

Tom Roe

**Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita**

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita 1

**¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?**

No

Cuadrícula 164



Foto 1

Inestabilidad

**¿Hay algún indicio de inquietudes sobre la estabilidad de la pendiente?**

No

# 4050 - Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

17 de diciembre de 2025 / Tom Roe

Completado

Realizada el

17 de diciembre de 2025 a las 8:53 AM PST

Elaborada Por

Tom Roe

## Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita 1

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?

No

Cuadrícula 163



Foto 1

Inestabilidad

¿Hay algún indicio de inquietudes sobre la estabilidad de la pendiente?

No

# 4050 - Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

18 de diciembre de 2025 / John Boucher

Completado

Realizada el

18 de diciembre de 2025 a las 7:33 AM PST

Elaborada Por

John Boucher

## Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita 1

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?

Sí

Utilizando la imagen adjunta, anote todas las áreas en las que los inspectores identificaron una fisura o grieta por tensión.



Ubicación en la Cuadrícula

161

Fecha y Hora del Descubrimiento

18 de diciembre de 2025 a las 10:44 AM PST

Imagen de la Fisura/Grieta por Tensión



Foto 1



Foto 2

Longitud de la grieta (en pies) o zona que contiene múltiples grietas (pies x pies)

4 pies

Compensación Horizontal (ancho)	Mediana 2-4" de ancho
Compensación Vertical (alto)	Extrapequeña <0.5" de alto
Orientación (dirección)	Noreste a Sudoeste

Ubicación	Castaic CA 91384 Estados Unidos (34.43301822303402, -118.64715084154413)
-----------	---

¿La Fisura o Grita se reparó? Si se reparó, agregue una fotografía y la descripción de las reparaciones realizadas	Sí
--	----



Foto 3

Fecha y hora de las reparaciones	18 de diciembre de 2025 12:07 PM PST
Descripción de las reparaciones	Las grietas se reconocieron recorriendo el lugar.
Inestabilidad	
¿Hay algún indicio de inquietudes sobre la estabilidad de la pendiente?	No

# 4050 - Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

19 de diciembre de 2025 / John Boucher

Completado

Realizada el

19 de diciembre de 2025 a las 7:50 AM PST

Elaborada Por

John Boucher

**Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita**

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita 1

**¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?**

No

Cuadrícula 164



Foto 1

Inestabilidad

**¿Hay algún indicio de inquietudes sobre la estabilidad de la pendiente?**

No

# 4050 - Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

20 de diciembre de 2025 / John Boucher

Completado

Realizada el

20 de diciembre de 2025 a las 7:37 AM PST

Elaborada Por

John Boucher

## Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita 1

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?

No

Cuadrícula 66



Foto 1

Inestabilidad

¿Hay algún indicio de inquietudes sobre la estabilidad de la pendiente?


No

# **Solución**

## Settlement Data Notes

- The charts on the following page show the settlement in cubic yards measured at a fixed location.
  - Chiquita restaked the survey benchmarks between July 31, 2025 and August 13, 2025 to maintain accuracy. After performing additional surveys, Chiquita has confirmed that the restaking caused the data to show an inflated amount of settlement, which does not accurately convey the true rate of settlement.
- The map shows the area between 12/18/2024 and 12/17/2025 where the grades have changed more than 10 feet. A typical MSW strain rate is 3% per year - for a landfill with a 300-foot waste column, this would be 9 feet per year.
  - Recently, Castaic, California has experienced atypical amounts of rainfall resulting in standing stormwater across the landfill. As the water evaporates and the levels of standing water decrease, the evaporation manifests as increased settlement in the drone flyovers, although no such settlement has occurred. Chiquita anticipates that the imaging, and settlement results, will return to normal once the stormwater has fully evaporated.
  - As previously noted, on November 19, 2025, landfill gas piping was temporarily offline in certain areas to perform tie in work as part of the EVOH/HDPE geomembrane cover deployment work. Taking the piping offline caused a small amount of landfill gas to temporarily accumulate under the geomembrane cover. As a result, the image gives the impression of more settlement than what actually occurred. The piping has since been reinstalled and is back online, and the landfill gas bubbles are no longer present.
- During normal site operations before site closure, large stockpiles of rock materials were maintained, and sometimes moved as other operations necessitated. The areas used for these material stockpiles were south and east of the lined area. There is not a way to differentiate between settlement and stockpile movements.
- On a monthly basis, SCS leads the collection and review of data to determine whether the boundaries of the Reaction Area, as defined in the Stipulated Order for Abatement with the South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), have changed. The Reaction Committee of experts formed under the Stipulated Order then further reviews and submits these monthly determinations to SCAQMD. These determinations are also posted on Chiquita's website. As part of this monthly review, SCS considers the below factors in determining the estimated boundary of the reaction area, in accordance with the Stipulated Order.
  - Landfill gas (LFG) wellhead temperatures in excess of approximately 160 degrees Fahrenheit.
  - Poor gas quality (defined as methane levels of less than 30 percent) in conjunction with methane-to-carbon dioxide (CH<sub>4</sub>:CO<sub>2</sub>) ratios less than 1.0.
  - The concentration of hydrogen (H<sub>2</sub>) in the LFG measured greater than 2 percent by volume.
  - The concentration of carbon monoxide (CO) in the LFG measured greater than 2,000 ppm.
  - Accelerated settlement of the landfill surface, defined as approximately 18 inches or greater within a 60-day period, and cracks in the landfill cover.
  - First-hand observations of the Chiquita Canyon Landfill (Landfill) and/or SCS engineering, construction, and operations and maintenance field personnel who are

- on-site related to: 1) atypical excess leachate quantities (presence and quantity of liquids); 2) instances of pressurized liquids emitting from the Landfill surface, from boreholes during drilling, and from LFG wells; and, 3) the characteristics of the odors originating from the select areas of the waste footprint (often described as “chemical-like” and distinctly different from typical LFG or landfill working face odors).
- Observations of subsurface waste conditions and characteristics as noted on borehole drilling logs for recently installed new wells and/or TMPs.
  - Subsurface temperatures recorded at the in-situ waste TMPs during the month being assessed.
  - Temperature of gas or liquids measured at depth within the LFG well riser pipe (using an automated transmitter or manual field instrumentation).

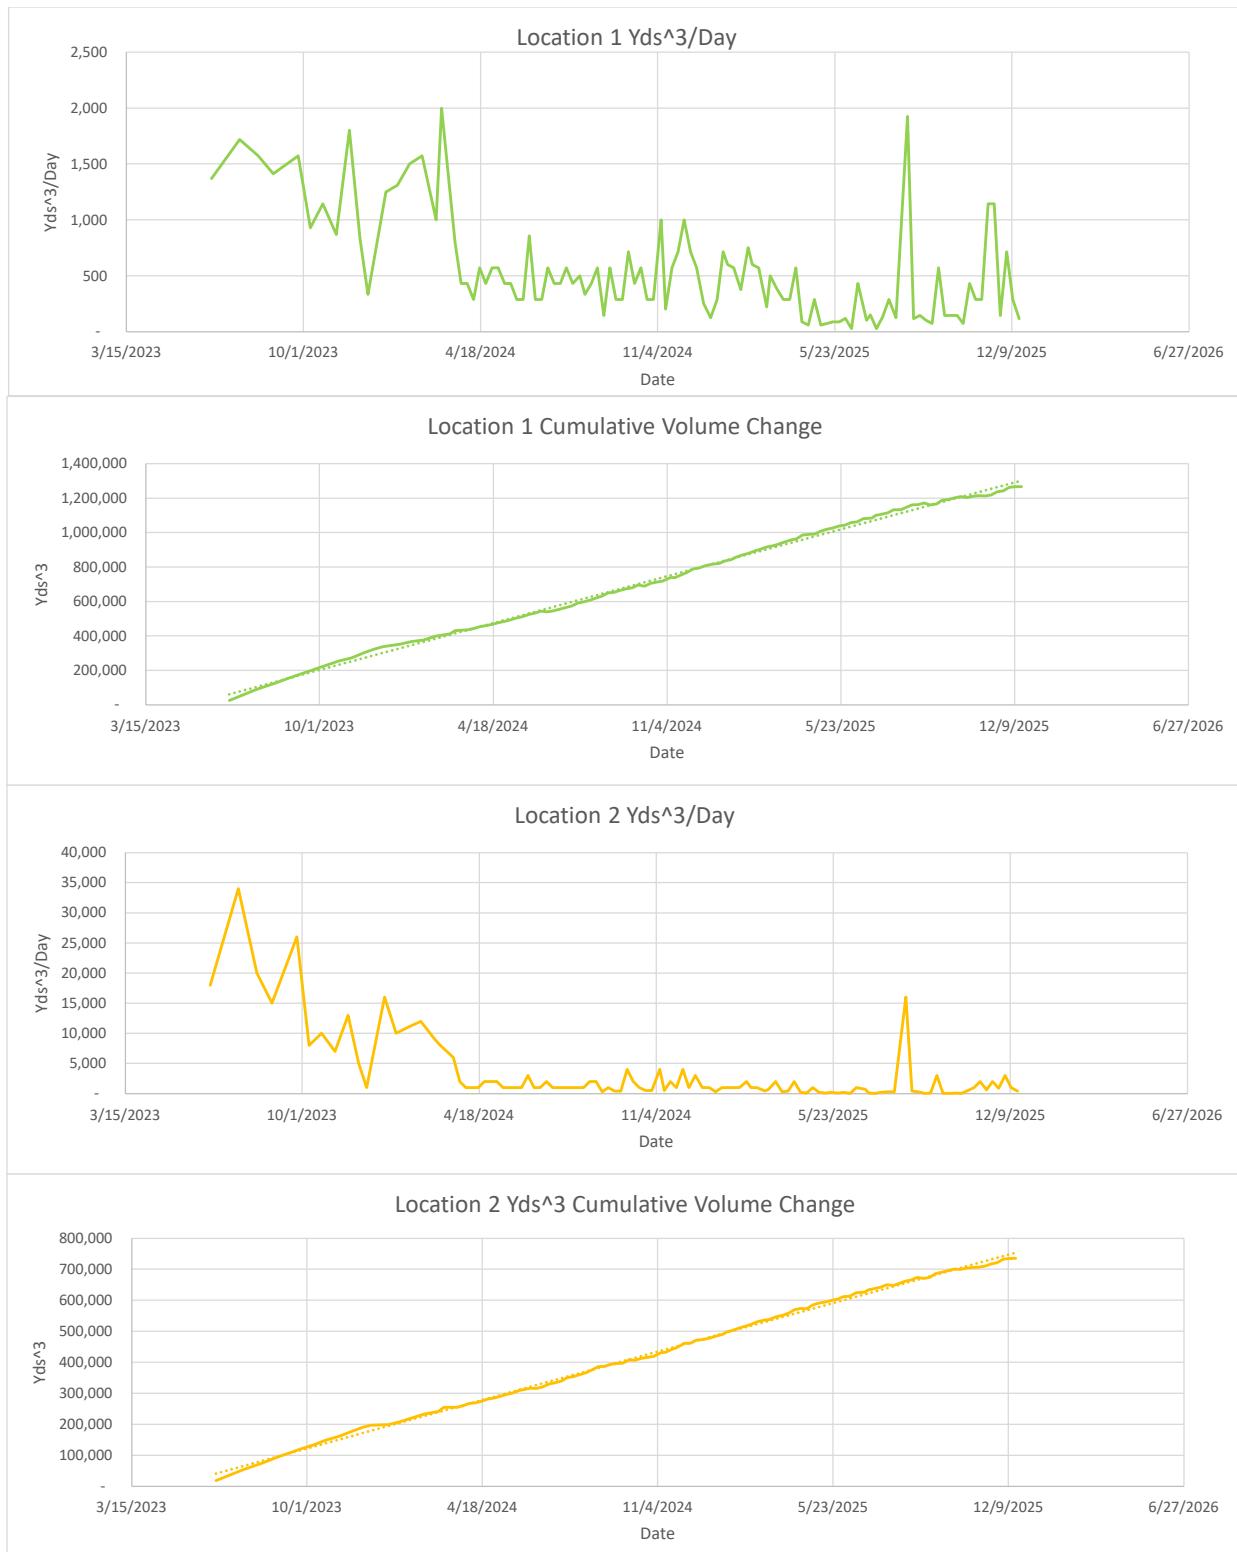

**Location 1**

Flyover Date	Days Between Flights	Volume Change	Cumulative Volume Change	Volume Change Per Day	
5/31/2023	0	-	-	-	
6/19/2023	19	26,000	26,000	1,368	
7/21/2023	32	55,000	90,000	1,719	
8/11/2023	21	33,000	126,000	1,571	
8/28/2023	17	24,000	156,000	1,412	
9/25/2023	28	44,000	205,000	1,571	
10/9/2023	14	13,000	229,000	929	
10/23/2023	14	16,000	254,000	1,143	
11/7/2023	15	13,000	272,000	867	
11/22/2023	15	27,000	304,000	1,800	
12/4/2023	12	10,000	325,000	833	
12/13/2023	9	3,000	338,000	333	
1/2/2024	20	25,000	352,000	1,250	*Waste fill near reaction area
1/15/2024	13	17,000	367,000	1,308	
1/29/2024	14	21,000	377,000	1,500	*Waste fill near reaction area
2/12/2024	14	22,000	398,000	1,571	
2/28/2024	16	16,000	411,000	1,000	
3/5/2024	6	12,000	430,000	2,000	
3/20/2024	15	12,000	436,000	800	
3/27/2024	7	3,000	442,362	429	
4/3/2024	7	3,000	454,000	429	
4/10/2024	7	2,000	459,000	286	
4/17/2024	7	4,000	467,000	571	
4/24/2024	7	3,000	476,000	429	
5/1/2024	7	4,000	484,000	571	
5/8/2024	7	4,000	494,000	571	
5/15/2024	7	3,000	505,000	429	
5/22/2024	7	3,000	511,000	429	
5/29/2024	7	2,000	524,000	286	
6/5/2024	7	2,000	532,000	286	
6/12/2024	7	6,000	542,853	857	
6/19/2024	7	2,000	540,000	286	
6/26/2024	7	2,000	545,000	286	
7/3/2024	7	4,000	555,000	571	
7/10/2024	7	3,000	563,000	429	
7/17/2024	7	3,000	573,000	429	
7/24/2024	7	4,000	590,000	571	
7/31/2024	7	3,000	597,000	429	
8/8/2024	8	4,000	609,000	500	
8/14/2024	6	2,000	619,000	333	
8/21/2024	7	3,000	631,000	429	
8/28/2024	7	4,000	649,000	571	
9/4/2024	7	1,000	654,000	143	
9/11/2024	7	4,000	665,000	571	
9/18/2024	7	2,000	673,000	286	
9/25/2024	7	2,000	679,000	286	
10/2/2024	7	5,000	696,000	714	
10/9/2024	7	3,000	689,000	429	
10/16/2024	7	4,000	706,000	571	
10/23/2024	7	2,000	712,000	286	
10/30/2024	7	2,000	719,000	286	
11/8/2024	9	9,000	739,000	1,000	
11/13/2024	5	1,000	739,000	200	
11/20/2024	7	4,000	753,000	571	
11/27/2024	7	5,000	768,000	714	
12/4/2024	7	7,000	788,000	1,000	
12/11/2024	7	5,000	794,000	714	
12/18/2024	7	4,000	807,000	571	
12/26/2024	8	2,000	816,000	250	
1/3/2025	8	1,000	821,000	125	
1/10/2025	7	2,000	835,000	286	
1/17/2025	7	5,000	843,000	714	
1/22/2025	5	3,000	856,000	600	
1/29/2025	7	4,000	868,000	571	
2/6/2025	8	3,000	880,000	375	
2/14/2025	8	6,000	894,000	750	
2/19/2025	5	3,000	903,000	600	
2/26/2025	7	4,000	915,000	571	
3/7/2025	9	2,000	925,000	222	
3/11/2025	4	2,000	930,000	500	
3/19/2025	8	3,000	945,000	375	
3/26/2025	7	2,000	956,000	286	
4/2/2025	7	2,000	964,000	286	
4/9/2025	7	4,000	985,000	571	
4/16/2025	7	600	990,000	86	
4/23/2025	7	400	991,000	57	
4/30/2025	7	2,000	1,009,000	286	




5/7/2025	7	400	1,020,000	57
5/14/2025	7	500	1,027,000	71
5/21/2025	7	600	1,038,000	86
5/28/2025	7	600	1,044,000	86
6/4/2025	7	822	1,058,000	117
6/11/2025	7	200	1,062,000	29
6/18/2025	7	3,000	1,081,000	429
6/28/2025	10	1,000	1,084,000	100
7/2/2025	4	600	1,099,000	150
7/9/2025	7	200	1,106,000	29
7/16/2025	7	900	1,114,000	129
7/23/2025	7	2,000	1,132,000	286
7/31/2025	8	1,000	1,132,000	125
8/13/2025	13	25,000	1,160,000	1,923
8/20/2025	7	800	1,163,000	114
8/27/2025	7	1,000	1,172,000	143
9/3/2025	7	700	1,160,000	100
9/10/2025	7	500	1,167,000	71
9/17/2025	7	4,000	1,189,000	571
9/24/2025	7	1,000	1,193,000	143
10/1/2025	7	1,000	1,202,000	143
10/8/2025	7	1,000	1,209,000	143
10/15/2025	7	500	1,203,000	71
10/22/2025	7	3,000	1,211,000	429
10/29/2025	7	2,000	1,214,000	286
11/5/2025	7	2,000	1,212,000	286
11/12/2025	7	8,000	1,218,000	1,143
11/19/2025	7	8,000	1,236,000	1,143
11/26/2025	7	1,000	1,242,000	143
12/3/2025	7	5,000	1,263,000	714
12/10/2025	7	2,000	1,266,000	286
12/17/2025	7	800	1,267,000	114


#### Location 2

Flyover Date	Days Between Flights	Volume Change	Cumulative Volume Change	Volume Change Per Day
5/31/2023	0	-	-	-
6/19/2023	19	18,000	18,000	947
7/21/2023	32	34,000	54,000	1,063
8/11/2023	21	20,000	75,000	952
8/28/2023	17	15,000	93,000	882
9/25/2023	28	26,000	121,000	929
10/9/2023	14	8,000	134,000	571
10/23/2023	14	10,000	149,000	714
11/7/2023	15	7,000	161,000	467
11/22/2023	15	13,000	178,000	867
12/4/2023	12	5,000	190,000	417
12/13/2023	9	1,000	197,000	111
1/2/2024	20	16,000	199,000	800 *Waste fill near reaction area
1/15/2024	13	10,000	208,000	769
1/29/2024	14	11,000	220,000	786 *Waste fill near reaction area
2/12/2024	14	12,000	233,000	857
2/28/2024	16	9,000	241,000	563
3/5/2024	6	8,000	254,000	1,333
3/20/2024	15	6,000	254,000	400
3/27/2024	7	2,000	260,000	286
4/3/2024	7	1,000	267,000	143
4/10/2024	7	1,000	269,000	143
4/17/2024	7	1,000	274,000	143
4/24/2024	7	2,000	281,000	286
5/1/2024	7	2,000	284,000	286
5/8/2024	7	2,000	289,000	286
5/15/2024	7	1,000	296,000	143
5/22/2024	7	1,000	300,000	143
5/29/2024	7	1,000	308,000	143
6/5/2024	7	1,000	312,000	143
6/12/2024	7	3,000	316,000	429
6/19/2024	7	1,000	315,000	143
6/26/2024	7	1,000	320,000	143
7/3/2024	7	2,000	330,000	286
7/10/2024	7	1,000	334,000	143
7/17/2024	7	1,000	339,000	143
7/24/2024	7	1,000	350,000	143
7/31/2024	7	1,000	354,000	143
8/8/2024	8	1,000	361,000	125
8/14/2024	6	1,000	366,000	167
8/21/2024	7	2,000	375,000	286
8/28/2024	7	2,000	385,000	286
9/4/2024	7	300	387,000	43



9/11/2024	7	1,000	393,000	143
9/18/2024	7	400	396,000	57
9/25/2024	7	400	397,000	57
10/2/2024	7	4,000	407,000	571
10/9/2024	7	2,000	406,000	286
10/16/2024	7	1,000	412,000	143
10/23/2024	7	500	415,000	71
10/30/2024	7	500	419,000	71
11/8/2024	9	4,000	431,000	444
11/13/2024	5	500	432,000	100
11/20/2024	7	2,000	441,000	286
11/27/2024	7	1,000	448,000	143
12/4/2024	7	4,000	461,000	571
12/11/2024	7	1,000	461,000	143
12/18/2024	7	3,000	471,000	429
12/26/2024	8	1,000	473,000	125
1/3/2025	8	1,000	478,000	125
1/10/2025	7	300	485,000	43
1/17/2025	7	1,000	490,000	143
1/22/2025	5	1,000	498,000	200
1/29/2025	7	1,000	503,000	143
2/6/2025	8	1,000	511,000	125
2/14/2025	8	2,000	518,000	250
2/19/2025	5	1,000	523,000	200
2/26/2025	7	1,000	531,000	143
3/7/2025	9	400	536,000	44
3/11/2025	4	700	537,000	175
3/19/2025	8	2,000	547,000	250
3/26/2025	7	300	551,000	43
4/2/2025	7	400	558,000	57
4/9/2025	7	2,000	569,000	286
4/16/2025	7	200	573,000	29
4/23/2025	7	60	572,000	9
4/30/2025	7	1,000	585,000	143
5/7/2025	7	200	591,000	29
5/14/2025	7	80	594,000	11
5/21/2025	7	200	599,000	29
5/28/2025	7	60	603,000	9
6/4/2025	7	200	612,000	29
6/11/2025	7	40	613,000	6
6/18/2025	7	1,000	624,000	143
6/28/2025	10	700	626,000	70
7/2/2025	4	100	633,000	25
7/9/2025	7	30	637,000	4
7/16/2025	7	200	641,000	29
7/23/2025	7	300	650,000	43
7/31/2025	8	300	648,000	38
8/13/2025	13	16,000	661,000	1,231
8/20/2025	7	400	665,000	57
8/27/2025	7	300	674,000	43
9/3/2025	7	50	670,000	7
9/10/2025	7	90	674,000	13
9/17/2025	7	3,000	686,000	429
9/24/2025	7	40	690,000	6
10/1/2025	7	50	695,000	7
10/8/2025	7	100	700,000	14
10/15/2025	7	30	699,000	4
10/22/2025	7	500	703,000	71
10/29/2025	7	1,000	705,000	143
11/5/2025	7	2,000	707,000	286
11/12/2025	7	600	710,000	86
11/19/2025	7	2,000	717,000	286
11/26/2025	7	900	721,000	129
12/3/2025	7	3,000	732,000	429
12/10/2025	7	1,000	734,000	143
12/17/2025	7	400	736,000	57

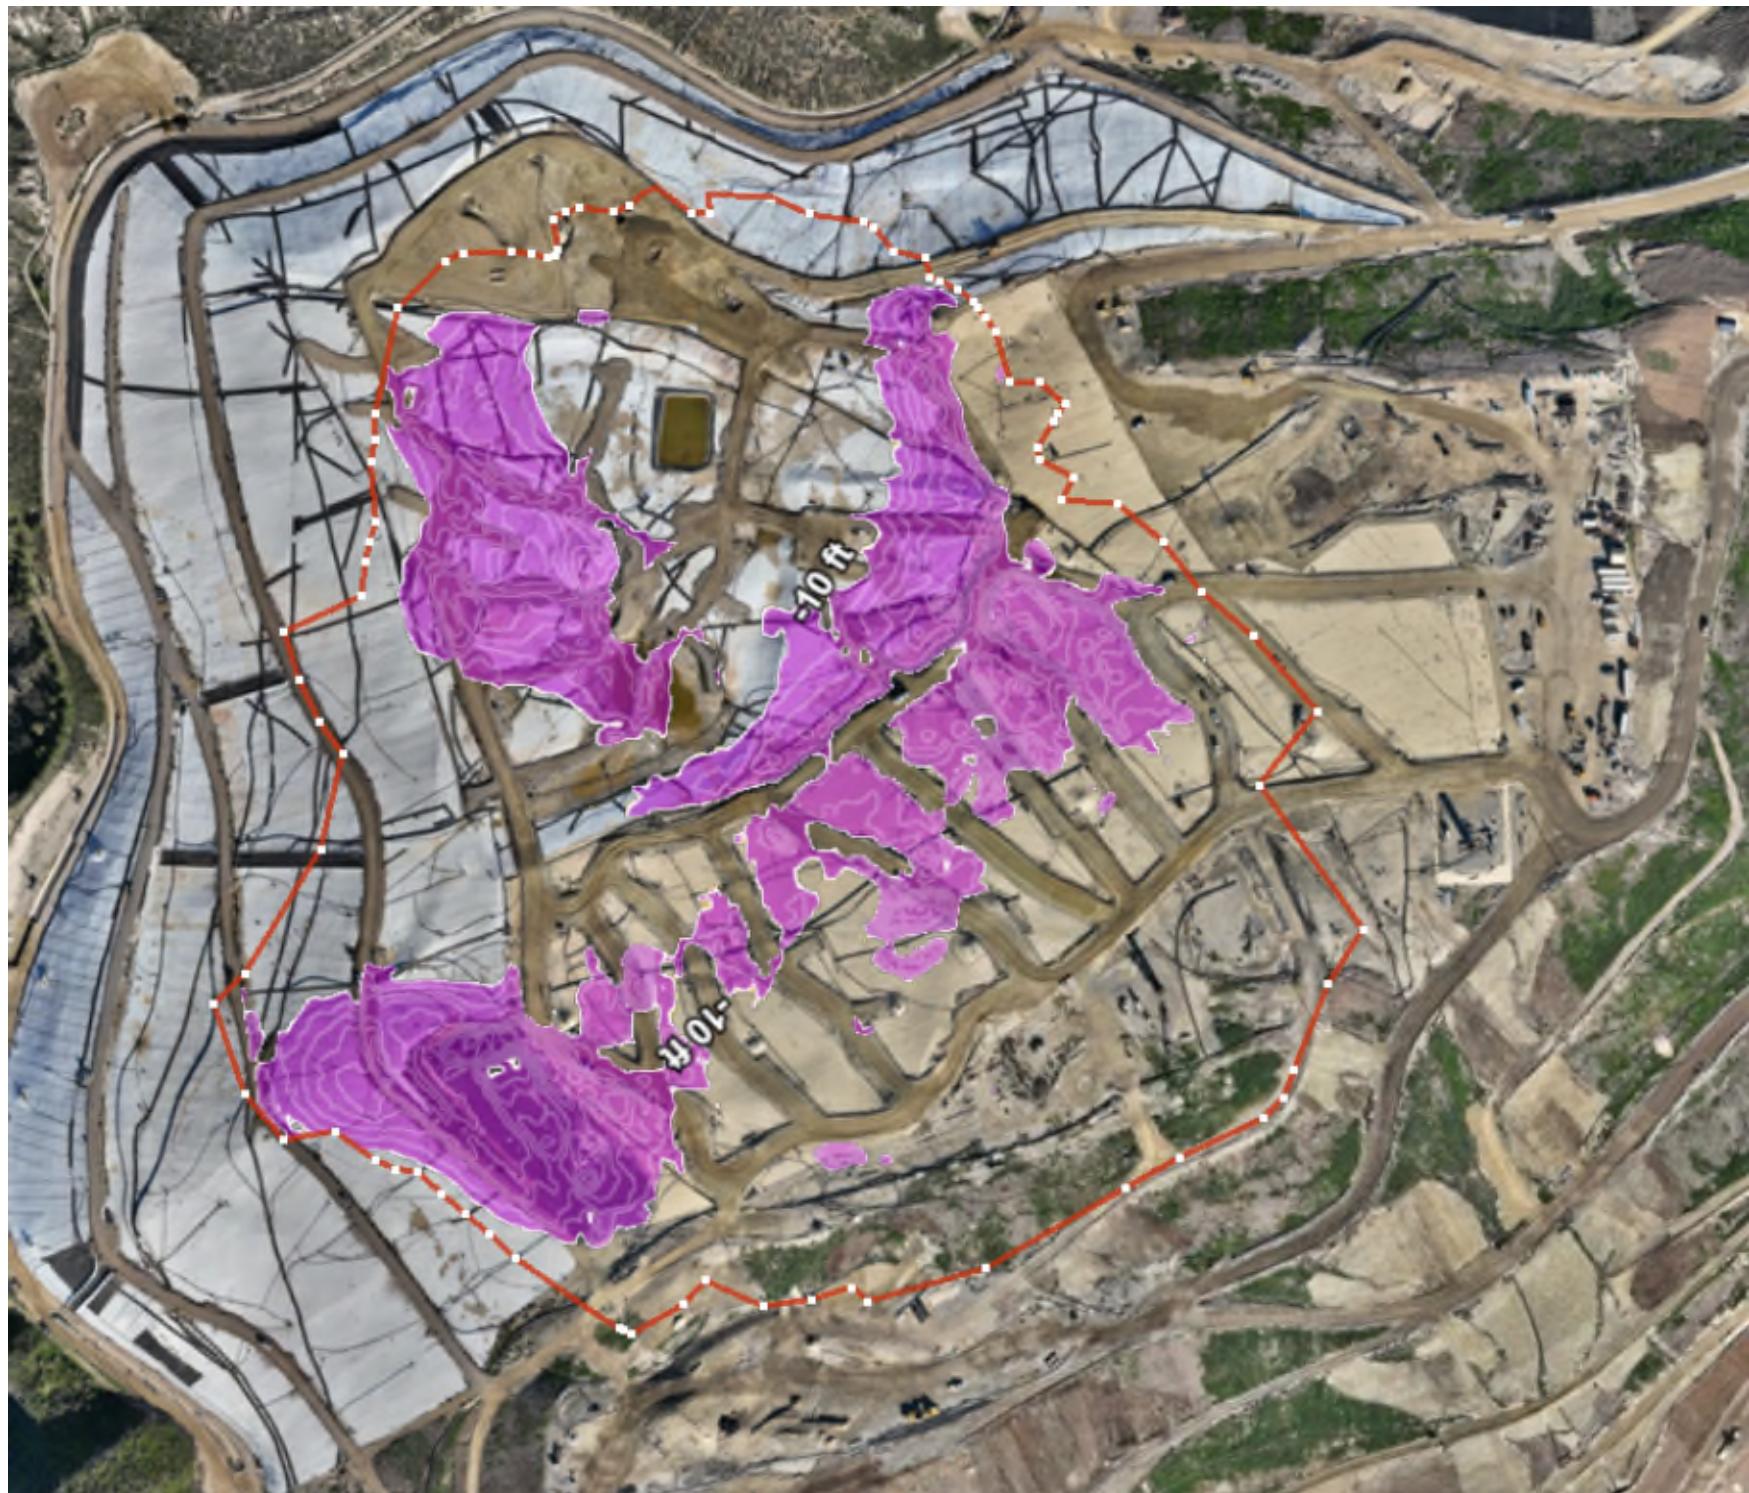

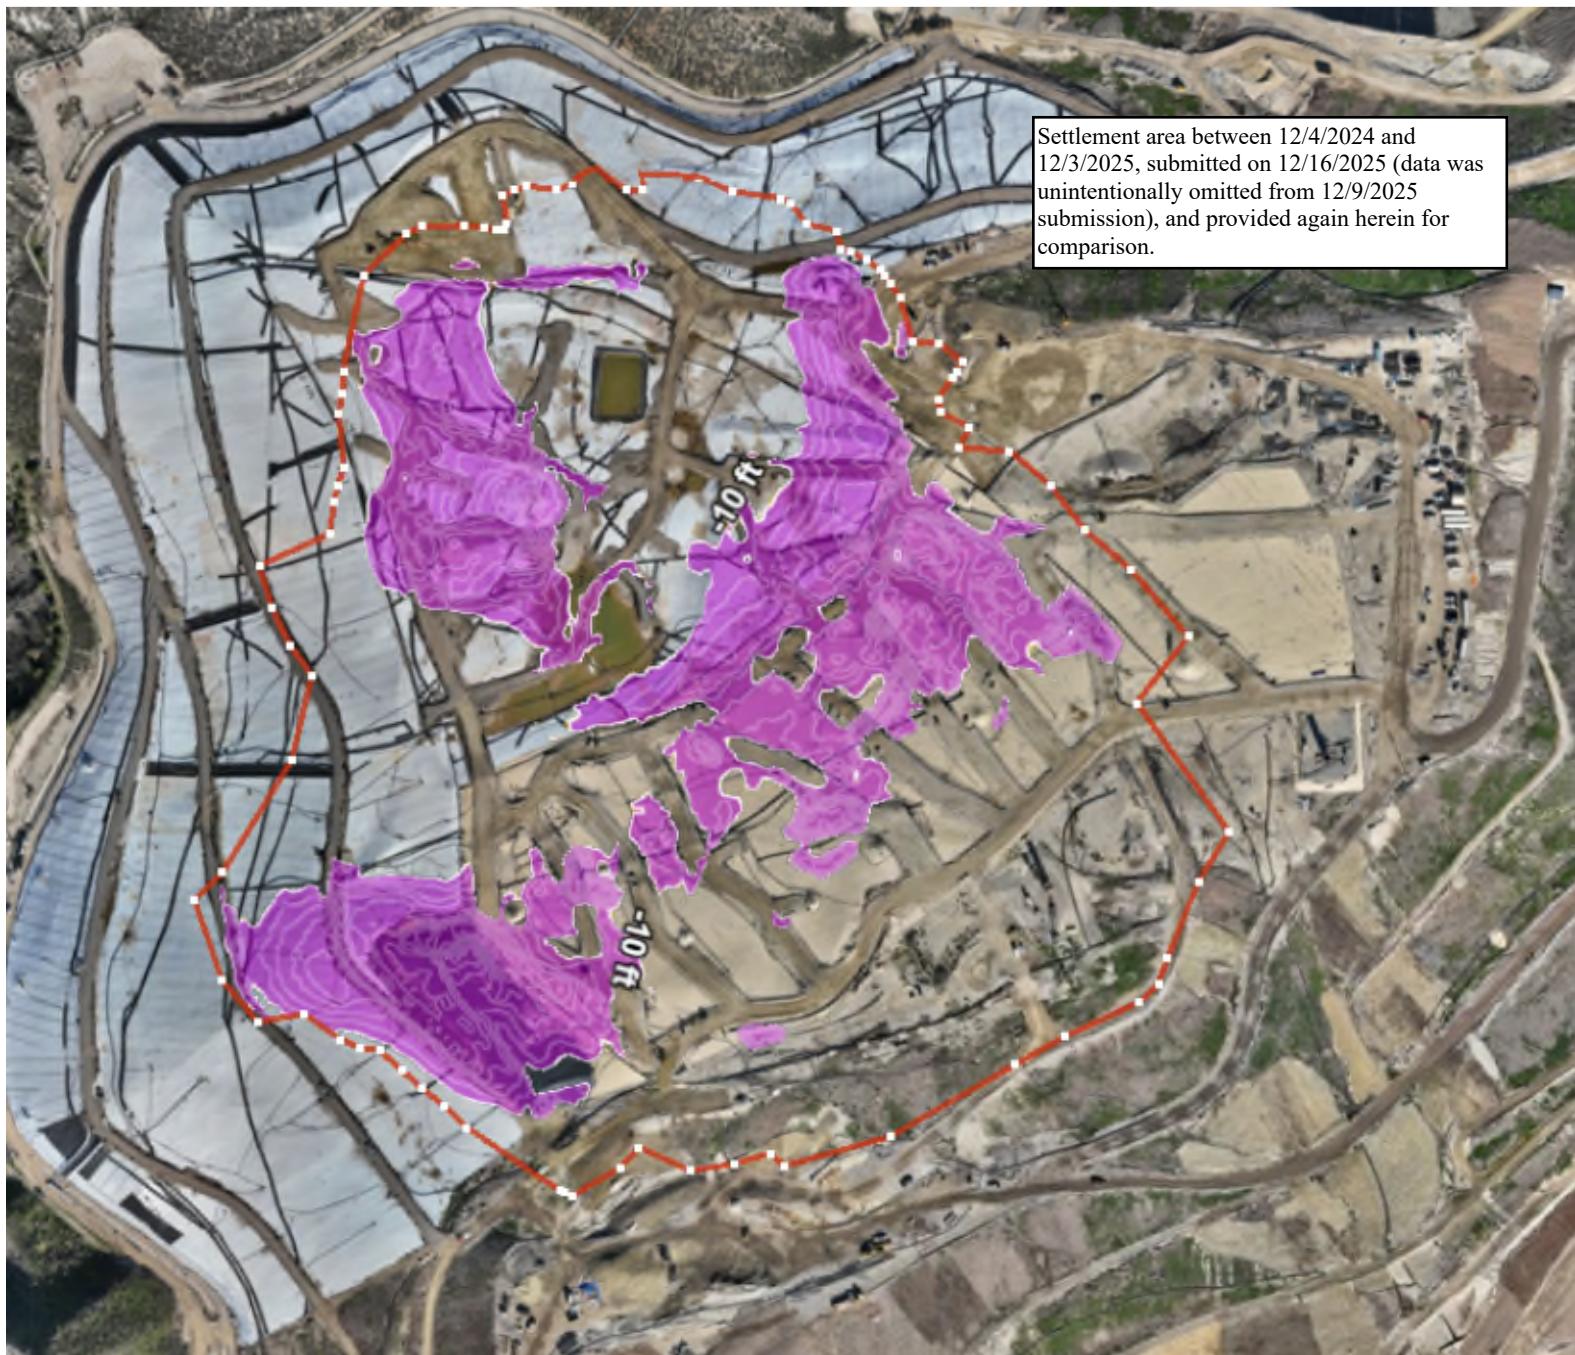

# **Cubierta Geosintética**

# 4050 - Inspección de Cubiertas Geosintéticas

15 de diciembre de 2025 / Tom Roe

Completada

Ítems marcados

0

Realizado el

15 de diciembre de 2025 a las 9:44 AM PST

Elaborado por

Tom Roe

## Identificación de Problemas

Problema Identificado

Problema Identificado 1

¿Hay algún problema con la cubierta geosintética?

No



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

Inestabilidad debajo de la cubierta

¿Hay áreas anómalas (inusuales o inesperadas) de daño o deformación de la cubierta que pudieran indicar una inestabilidad subyacente?

No

¿Hay algún indicio de grieta por tensión pendiente abajo en la parte superior de la pendiente o protuberancias en o cerca del talud de la pendiente?

No

¿Hay algún movimiento de equipos que penetre verticalmente en la cubierta (ej. inclinación)?

No

# 4050 - Inspección de Cubiertas Geosintéticas

16 de diciembre de 2025 / Tom Roe

Completada

Ítems marcados

0

Realizado el

16 de diciembre de 2025 a las 8:53 AM PST

Elaborado por

Tom Roe

## Identificación de Problemas

Problema Identificado

Problema Identificado 1


¿Hay algún problema con la cubierta geosintética?

Sí

Fecha y Hora del Descubrimiento del Problema

16 de diciembre de 2025 a las 9:00 AM PST

## Ubicación en la Cuadrícula

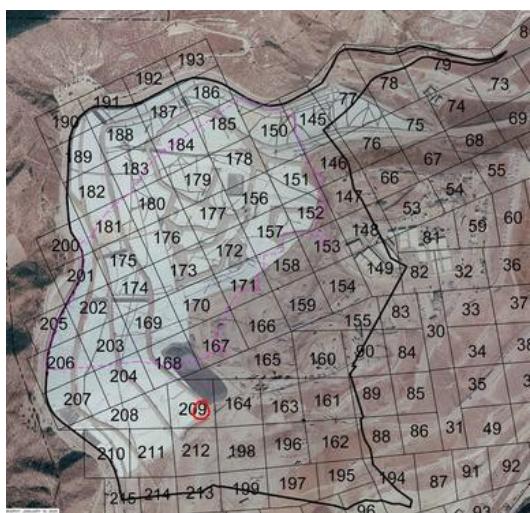

## Tomar fotos de los problemas identificados



Foto 1



Foto 2



Foto 3

#### Notar cuál es el problema y qué debe repararse

Algunos desgarros pequeños deben emparcharse /soldarse por extrusión.

#### Tomar una foto de la reparación



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7

## Descripción de la obra de reparación

Se encintaron los desgarros al ser descubiertos. Las reparaciones finales se completaron el mismo día a las 10:59 am

**Fecha y hora de la reparación (dentro de las 2 horas)** 16 de diciembre de 2025 a las 9:07 AM PST

### ¿Se requieren otras reparaciones permanentes?

No

## Problema Identificado 2


## ¿Hay algún problema con la cubierta geosintética?

Sí

## Fecha y Hora del Descubrimiento del Problema

16 de diciembre de 2025 a las 9:28 AM PST

## Ubicación en la Cuadrícula

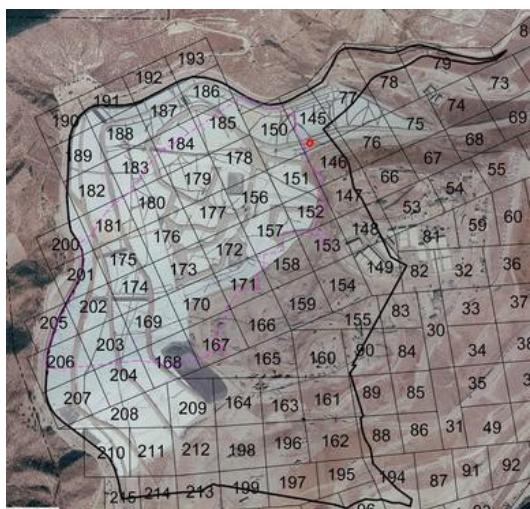

## **Tomar fotos de los problemas identificados**



Foto 8

## Notar cuál es el problema y qué debe repararse

Tuvieron que emparcharse dos orificios  
y se soldaron por extrusión.

### Tomar una foto de la reparación



Foto 9



Foto 10

### Descripción de la obra de reparación

Los orificios se encintaron y se pusieron en bolsas de arena al ser descubiertos. Las reparaciones finales se completaron el mismo día a las 2:09 pm

**Fecha y hora de la reparación (dentro de las 2 horas)** 16 de diciembre de 2025 a las 9:34 AM PST

**¿Se requieren otras reparaciones permanentes?**

No

Inestabilidad debajo de la cubierta

**¿Hay áreas anómalas (inusuales o inesperadas) de daño o deformación de la cubierta que pudieran indicar una inestabilidad subyacente?**

No

**¿Hay algún indicio de grieta por tensión pendiente abajo en la parte superior de la pendiente o protuberancias en o cerca del talud de la pendiente?**

No

**¿Hay algún movimiento de equipos que penetre verticalmente en la cubierta (ej. inclinación)?**

No

17 de diciembre de 2025 / Tom Roe

Completada

Ítems Marcados

0

Realizado el

17 de diciembre de 2025 a las 9:10 AM PST

Elaborado por

Tom Roe

## Identificación de Problemas

Problema Identificado

Problema Identificado 1

¿Hay algún problema con la cubierta geosintética?

No



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

Inestabilidad debajo de la cubierta

¿Hay áreas anómalas (inusuales o inesperadas) de daño o deformación de la cubierta que pudieran indicar una inestabilidad subyacente?

No

¿Hay algún indicio de grieta por tensión pendiente abajo en la parte superior de la pendiente o protuberancias en o cerca del talud de la pendiente?

No

¿Hay algún movimiento de equipos que penetre verticalmente en la cubierta (ej. inclinación)?

No

# 4050 - Inspección de Cubiertas Geosintéticas

18 de diciembre de 2025 / John Boucher

Completada

Ítems marcados

0

Realizado el

18 de diciembre de 2025 a las 7:33 AM PST

Elaborado por

John Boucher

## Identificación de Problemas

Problema Identificado

Problema Identificado 1

¿Hay algún problema con la cubierta geosintética?

No



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

Inestabilidad debajo de la cubierta

¿Hay áreas anómalas (inusuales o inesperadas) de daño o deformación de la cubierta que pudieran indicar una inestabilidad subyacente?

No

¿Hay algún indicio de grieta por tensión pendiente abajo en la parte superior de la pendiente o protuberancias en o cerca del talud de la pendiente?

No

¿Hay algún movimiento de equipos que penetre verticalmente en la cubierta (ej. inclinación)?

No

# 4050 - Inspección de Cubiertas Geosintéticas

19 de diciembre de 2025 / John Boucher

Completada

Ítems marcados

0

Realizado el

19 de diciembre de 2025 a las 7:50 AM PST

Elaborado por

John Boucher

## Identificación de Problemas

Problema Identificado

Problema Identificado 1

¿Hay algún problema con la cubierta geosintética?

No



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

Inestabilidad debajo de la cubierta

¿Hay áreas anómalas (inusuales o inesperadas) de daño o deformación de la cubierta que pudieran indicar una inestabilidad subyacente?

No

¿Hay algún indicio de grieta por tensión pendiente abajo en la parte superior de la pendiente o protuberancias en o cerca del talud de la pendiente?

No

¿Hay algún movimiento de equipos que penetre verticalmente en la cubierta (ej. inclinación)?

No

# 4050 - Inspección de Cubiertas Geosintéticas

20 de diciembre de 2025 / John Boucher

Completada

Ítems marcados

0

Realizado el

20 de diciembre de 2025 a las 7:37 AM PST

Elaborado por

John Boucher

## Identificación de Problemas

### Problema Identificado

#### Problema Identificado 1

¿Hay algún problema con la cubierta geosintética?

No



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

### Inestabilidad debajo de la cubierta

¿Hay áreas anómalas (inusuales o inesperadas) de daño o deformación de la cubierta que pudieran indicar una inestabilidad subyacente?

No

¿Hay algún indicio de grieta por tensión pendiente abajo en la parte superior de la pendiente o protuberancias en o cerca del talud de la pendiente?

No

¿Hay algún movimiento de equipos que penetre verticalmente en la cubierta (ej. inclinación)?

No